

IT	MANUALE DI ISTRUZIONI PER APPARECCHI DI TAGLIO AL PLASMA.....	Pag. 3
EN	INSTRUCTIONS FOR PLASMA CUTTERS	Page 6
DE	BETRIEBSANLEITUNG FÜR PLASMASCHNEIDGERÄTE	Seite 9
FR	MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR APPAREILS DE DECOUPE	Page 12
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE CORTE EN PLASMA	Pag. 15
PT	MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA APARELHOS DE CORTE AO PLASMA	Pag. 18




Parti di ricambio e schema elettrico
Spare parts and wiring diagram
Ersatzteile und elektrischer Schaltplan
Pièces de rechanges et schéma électrique
Partes de repuesto y esquema eléctrico
Peças e esquema eléctrico

Pagg. Seiten

21




1

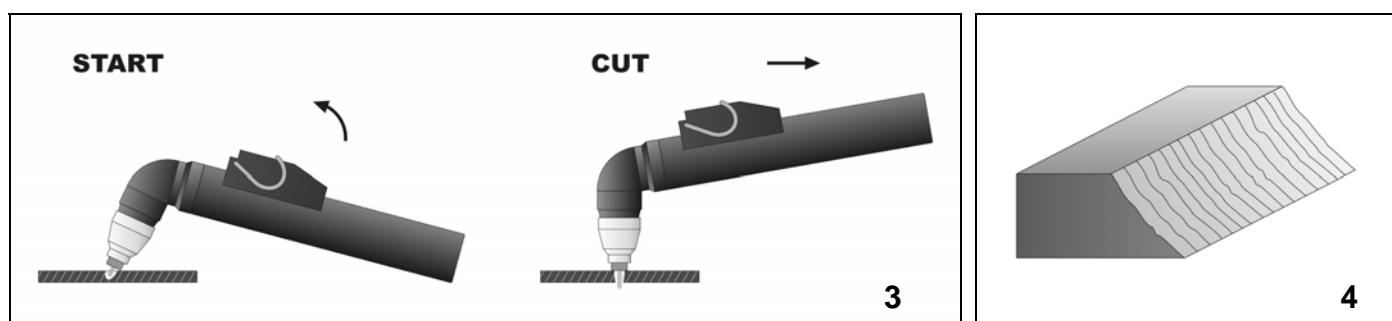

3


4

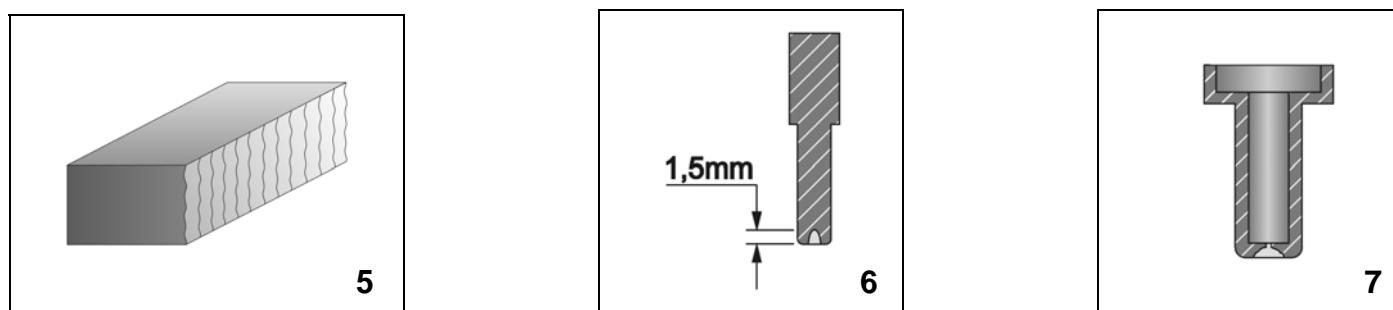

5

6

7

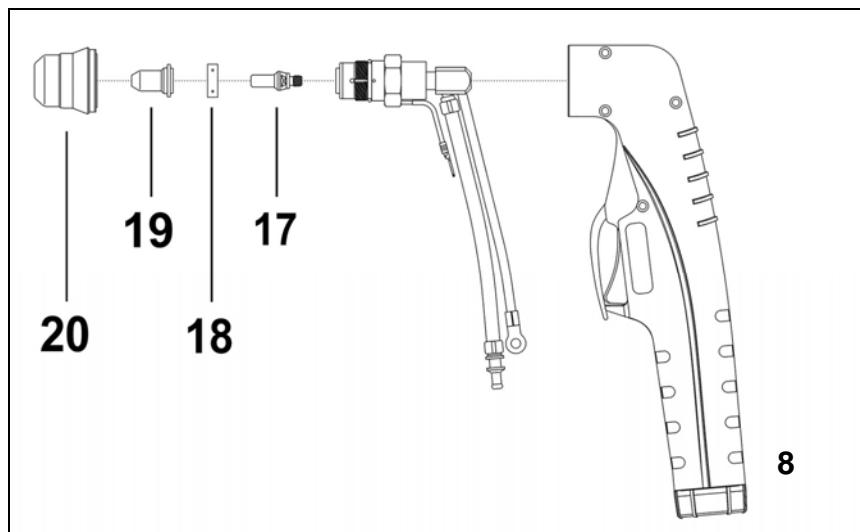

2

MANUALE DI ISTRUZIONI PER APPARECCHIO DI TAGLIO AL PLASMA

IMPORTANTE

PRIMA DELLA INSTALLAZIONE, DELL'USO O DI QUALSIASI MANUTENZIONE ALLA MACCHINA LEGGERE IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE E DEL MANUALE "REGOLE DI SICUREZZA PER L'USO DELLE APPARECCHIATURE" PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE NORME DI SICUREZZA. CONTATTARE IL VOSTRO DISTRIBUTORE SE NON AVETE COMPRESO COMPLETAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per operazioni di taglio.

E' inoltre indispensabile tenere nella massima considerazione il manuale riguardante le regole di sicurezza. I simboli posti in prossimità dei paragrafi ai quali si riferiscono, evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni.

Entrambi i manuali devono essere conservati con cura, in un luogo noto ai vari interessati. Dovranno essere consultati ogni qual volta vi siano dubbi, dovranno seguire tutta la vita operativa della macchina e saranno impiegati per l'ordinazione delle parti di ricambio.

1 DESCRIZIONE GENERALE

1.1 SPECIFICHE

Questo manuale è stato preparato allo scopo di istruire il personale addetto all'installazione, al funzionamento ed alla manutenzione della macchina.

Questo tagliametalli è realizzato con tecnologia INVERTER ed è già munito al proprio interno di un compressore in grado di fornire l'aria per il funzionamento della torcia.

Controllare, al ricevimento, che non vi siano parti rotte o avariate.

Ogni eventuale reclamo per perdite o danni deve essere fatto dall'acquirente al vettore. Ogni qualvolta si richiedono informazioni riguardanti la macchina, si prega di indicare l'articolo ed il numero di matricola.

1.2 DESCRIZIONE DISPOSITIVI SULL'APPARECCHIO

- A) Led spia di rete.
- B) Led di blocco; si illumina in condizioni di pericolo.
- C) Led termostato
- D) Led pressione aria insufficiente.
- E) Morsetto di massa.
- F) Torcia.
- G) Cavo di alimentazione.
- H) Interruttore di rete.

1.3 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Questo impianto è provvisto delle seguenti sicurezze:

Termica:

 Per evitare sovraccarichi. E' evidenziata dall'accensione continua del led **C** (vedi fig.1).

Pneumatica:

 Posta sull'alimentazione della torcia per evitare che la pressione aria sia insufficiente. E' evidenziata dall'accensione del led **D** (vedi fig.1).

1.4 SPIEGAZIONE DEI DATI TECNICI

	U_0 PEAK V		A / V
	X 35%		1 ~ 50-60 Hz
	I_2 A		V
P. A. C. TORCH TYPE P25	U_2 V	$I_{1\max.}$ A	$I_{1\text{eff.}}$ A
IEC 60974-1 / IEC 60974-7 / IEC 60974-10 CL.A		IP 23	
I. CL. H.	COOLING AF		
			

2

IEC 60974-1 L'apparecchio è costruito secondo queste norme.

IEC 60974-7

IEC 60974-10

Cl. A Apparecchiatura per uso industriale e professionale

 Convertitore statico di frequenza monofase trasformatore-raddrizzatore.

 Caratteristica discendente.

 P. A. C. Adatto per il taglio al plasma.

TORCH TYPE Tipo di torcia che deve essere utilizzata con questo apparecchio per formare un sistema sicuro.

U_0 Tensione a vuoto secondaria.

X Fattore di servizio percentuale.

Il fattore di servizio esprime la percentuale di 10 minuti in cui l'apparecchio può lavorare ad una determinata corrente I_2 e tensione U_2 senza causare surriscaldamenti.

I_2 Corrente di taglio

U_2 Tensione convenzionale secondaria con corrente di taglio I_2 . Questa tensione dipende dalla distanza tra l'ugello e il pezzo da tagliare.

Se questa distanza aumenta anche la tensione di taglio aumenta ed il fattore di servizio X% può diminuire.

U_1 Tensione nominale di alimentazione.

1 ~ 50/60Hz Alimentazione monofase 50 oppure 60 Hz.

$I_1\max$ Corrente max. assorbita alla corrispondente corrente I_2 e tensione U_2 .

$I_1\text{eff}$ E' il massimo valore della corrente effettiva assorbita considerando il fattore di servizio.

IP23 Grado di protezione della carcassa.

Grado 3 come seconda cifra significa che questo apparecchio è idoneo a lavorare all'esterno sotto la pioggia.

 Idoneo a lavorare in ambienti con rischio accresciuto.

NOTE: L'apparecchio è inoltre stato progettato per lavorare in ambienti con grado di inquinamento 3. (Vedi IEC 664).

1.5 ASSEMBLAGGIO E DISPOSIZIONE

Togliere la macchina dall'imballo e montare il manico utilizzando la chiave a brugola in dotazione. Disporre l'apparecchio in un locale adeguatamente ventilato possibilmente non polveroso, facendo attenzione a non ostruire l'entrata e l'uscita dell'aria dalle asole di raffreddamento.

Questo impianto è idoneo solo per torce ELETTRO CF tipo P25 manuali e si declina ogni responsabilità se utilizzato con torce di tipo diverso.

1.6 MEZZA IN OPERA

L'installazione dell'apparecchio deve essere fatta da personale qualificato. Tutti i collegamenti devono essere eseguiti in conformità alle vigenti norme e nel pieno rispetto della legge antinfortunistica (vedi CEI 26-23 / IEC-TS 62081).

Collegare il cavo di alimentazione **G**: il conduttore giallo verde del cavo deve essere collegato ad un'efficiente presa di terra dell'impianto; i rimanenti conduttori debbono essere collegati alla linea di alimentazione attraverso un interruttore posto, possibilmente, vicino alla zona di taglio per permettere uno spegnimento veloce in caso di emergenza.

La portata dell'interruttore magnetotermico o dei fusibili in serie all'interruttore deve essere uguale alla corrente I_1 eff assorbita dall'apparecchio.

La corrente I_1 eff assorbita si deduce dalla lettura dei dati tecnici riportati sull'apparecchio in corrispondenza della tensione di alimentazione U_1 a disposizione.

Eventuali prolunghe debbono essere di sezione adeguata alla corrente I_1 max assorbita.

1.6.1 Motogeneratori

Debbono avere un dispositivo di regolazione elettronico della tensione, una potenza uguale o superiore a 2,5 kVA e non debbono erogare una tensione superiore a 260V.

2 IMPIEGO

Accendere l'apparecchio mediante l'interruttore **H** (fig.1). Questa operazione sarà evidenziata dall'accensione del led **A** (fig.1). Premendo per un istante il pulsante della torcia si comanda l'apertura del flusso dell'aria compressa. Collegare il morsetto di massa al pezzo da tagliare.

N.B. La qualità del taglio è notevolmente superiore tenendo l'ugello a contatto con il pezzo.

Assicurarsi che il morsetto di massa e il pezzo siano in buon contatto elettrico in particolare con lamiere vernicate, ossidate o con rivestimenti isolanti.

Non collegare il morsetto di massa al pezzo di materiale che deve essere asportato.

Premere e mantenere premuto il pulsante della torcia per almeno 2 secondi per accendere l'arco pilota. Una volta acceso, se dopo 3 secondi non si inizia il taglio, l'arco pilota si spegne e quindi per riaccenderlo è necessario premere nuovamente il pulsante e ripetere la sequenza di accensione.

Tenere la torcia verticale durante il taglio.

Completato il taglio e dopo aver lasciato il pulsante, l'aria continua ad uscire dalla torcia per circa 30 secondi per consentire alla torcia stessa di raffreddarsi.

E' bene non spegnere l'apparecchio prima della fine di questo tempo.

Nel caso si debbano eseguire fori o si debba iniziare il taglio dal centro del pezzo si deve disporre la torcia in posizione inclinata e lentamente raddrizzarla in modo che il metallo fuso non sia spruzzato sull'ugello (vedi fig. 3).

Non tenere inutilmente acceso l'arco pilota in aria per non aumentare il consumo dell'elettrodo, del diffusore e dell'ugello.

A lavoro terminato, spegnere la macchina.

3 INCONVENIENTI DI TAGLIO

3.1 INSUFFICIENTE PENETRAZIONE

Le cause di questo inconveniente possono essere:

- velocità elevata. Assicurarsi sempre che l'arco sfondi completamente il pezzo da tagliare e che non abbia mai un'inclinazione, nel senso di avanzamento, superiore ai 10 -15°. Si eviteranno consumi non corretti dell'ugello e bruciature al portaugello.
- Spessore eccessivo del pezzo (vedere tabelle velocità di taglio).
- Morsetto di massa non in buon contatto elettrico con il pezzo.
- Ugello ed elettrodo consumati.
- Corrente di taglio troppo bassa.

N.B.: Quando l'arco non sfonda le scorie di metallo fuso ostruiscono l'ugello.

3.2 L'ARCO DI TAGLIO SI SPEGNE

Le cause di questo inconveniente possono essere:

- ugello, elettrodo o diffusore consumati
- tensione di alimentazione troppo bassa

3.3 TAGLIO INCLINATO

Qualora il taglio si presentasse inclinato (vedi fig. 4) spegnere la macchina allentare il portaugello e ruotare l'ugello di circa un quarto di giro, quindi bloccare e riprovare. Ripetere l'operazione finché il taglio non sia dritto (vedi fig. 5).

4 CONSIGLI PRATICI

- Le impurità presenti nell'aria favoriscono l'ossidazione dell'elettrodo e dell'ugello e possono rendere difficoltosa l'accensione dell'arco pilota. Se si verifica questa condizione pulire la parte terminale dell'elettrodo e l'interno dell'ugello con carta abrasiva fine.
- Assicurarsi che l'elettrodo e l'ugello nuovi che stanno per essere montati siano ben puliti e sgrassati.
- **Per evitare di danneggiare la torcia utilizzare sempre ricambi originali.**

5 MANUTENZIONE

Togliere sempre l'alimentazione all'apparecchio prima di ogni intervento che deve essere eseguito da personale qualificato.

5.1 MANUTENZIONE GENERATORE

In caso di manutenzione all'interno dell'apparecchio, assicurarsi che l'interruttore **H** sia in posizione "OFF" e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla rete.

Verificare inoltre che non vi sia tensione ai capi dei condensatori del gruppo IGBT.

Periodicamente, inoltre, è necessario pulire l'interno dell'apparecchio dalla polvere metallica accumulata, usando aria compressa.

5.2 MANUTENZIONE TORCIA (vedi fig. 8)

Sostituzione delle parti di consumo. I particolari soggetti ad usura sono l'elettrodo **17**, il diffusore **18** e l'ugello **19**. La sostituzione di una di queste parti è possibile solo dopo avere svitato il portaugello **20**. L'elettrodo **17** deve essere sostituito quando presenta un cratere al centro profondo circa 1,5 mm (vedi fig. 6). L'ugello **19** va sostituito quando presenta il foro

centrale rovinato oppure molto allargato rispetto a quello del particolare nuovo (fig. 7).

Quando l'elettrodo è consumato l'ugello si usura molto rapidamente. Quando l'elettrodo è usurato la macchina perde potenza di taglio. Una ritardata sostituzione dell'elettrodo e dell'ugello provoca un eccessivo riscaldamento delle parti, tale da pregiudicare la durata del diffusore **18**. Assicurarsi che dopo la sostituzione, il portaugello **20** sia stretto a sufficienza.

ATTENZIONE! Il portaugello 20 deve essere avvitato sulla testina solo con l'elettrodo 17, il diffusore 18 e l'ugello 19 montati.

5.3 ACCORGIMENTI DA USARE DOPO UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE.

Dopo aver eseguito una riparazione, fare attenzione a riordinare il cablaggio in modo che vi sia un sicuro isolamento tra il lato primario ed il lato secondario della macchina. Evitare che i fili possano andare a contatto con parti in movimento o parti che si riscaldano durante il funzionamento. Rimontare tutte le fascette come sull'apparecchio originale in modo da evitare che, se accidentalmente un conduttore si rompe o si collega, possa avvenire un collegamento tra il primario ed il secondario.

Rimontare inoltre le viti con le rondelle dentellate come sull'apparecchio originale.

Art. 484

TABELLE DI TAGLIO

Corrente di taglio	Acciaio dolce		Acciaio inossidabile		Alluminio	
	Spessore (A)	Spessore (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Spessore (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Spessore (mm)
20	1	4,00	1	3,00	1	4,60
20	2	1,70	2	1,20	2	2,40
20	3	1,10	3	0,70	3	1,50
20	4	0,70	4	0,50	4	0,90
20	6	0,40	6	0,30	6	0,55
20	8	0,19	8	0,14	8	0,23
20	10	0,11	10	0,07	10	0,14

INSTRUCTIONS FOR PLASMA CUTTER

IMPORTANT

READ THIS MANUAL AND THE SAFETY RULES MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING, USING, OR SERVICING THE MACHINE, PAYING SPECIAL ATTENTION TO SAFETY RULES. CONTACT YOUR DISTRIBUTOR IF YOU DO NOT FULLY UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.

This machine must be used for cutting only.

It is also essential to pay special attention to the "SAFETY RULES" Manual. The symbols next to certain paragraphs indicate points requiring extra attention, practical advice or simple information.

This MANUAL and the "SAFETY RULES" MANUAL must be stored carefully in a place familiar to everyone involved in using the machine. They must be consulted whenever doubts arise and be kept for the entire lifespan of the machine; they will also be used for ordering replacement parts.

1 GENERAL DESCRIPTION

1.1 SPECIFICATIONS

This manual has been prepared for the purpose of educating personnel assigned to install, operate and service this machine.

This cutting power source, developed with inverter technology, comes equipped with a built-in compressor that supplies the torch with the air required to work.

Upon receiving the machine, make sure there are no broken or damaged parts.

The purchaser should address any complaints for losses or damage to the vector. Please indicate the article and serial number whenever requesting information about this machine.

1.2 DESCRIPTION OF DEVICES ON THE MACHINE

- A) Mains power LED.
- B) Block LED; lights when hazardous conditions arise.
- C) Thermostat LED.
- D) Low air pressure LED.
- E) Grounding clamp.
- F) Torch.
- G) Power cord.
- H) Mains power switch.

1.3 SAFETY DEVICES

This system comes equipped with the following safety devices:


Overload cut-out:

 To avoid overloads. It is evidenced by the **C** led continuously on (see pict.1).

Pneumatic:

 Located on the torch inlet to prevent low air pressure. The LED **D** lights when tripped (see pict.1).

1.4 EXPLANATION OF TECHNICAL SPECIFICATIONS

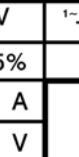	U_0	PEAK V	
X	35%	A / V	
I_2	A	1 ~ 50-60 Hz	
U_2	V		
P. A . C. T O R C H T Y P E P25	U_1	$I_{1 \max.}$	$I_{1 \text{eff.}}$
	V	A	A
			IP 23
			
I. CL. H.	C O O L I N G A F		
			

2

IEC 60974-1 The equipment is built according to these standards.

IEC 60974-7

IEC 60974-10

Cl. A Machine for professional and industrial use.

 Single-phase static transformer-rectifier frequency converter.

 Down slope.

 Suitable for plasma cutting.

TORCH TYPE Type of torch to be used with this machine to form a safe system.

U_0 Secondary open-circuit voltage.

X Duty cycle percentage.

The duty cycle expresses the percentage of 10 minutes during which the cutting machine may run at a certain current I_2 and voltage U_2 without overheating.

I_2 Cutting current.

U_2 Secondary conventional voltage with welding current I_2 . This voltage depends on the distance between the contact tip and the workpiece.

If this distance increases, the cutting voltage also increases and the duty cycle X% may decrease.

U_1 Rated supply voltage.

1 ~ 50/60Hz 50- or 60-Hz single-phase power supply

$I_1 \text{ Max}$ Max. absorbed current at the corresponding current I_2 and voltage U_2

$I_1 \text{ eff}$ This is the maximum value of the actual current absorbed, considering the duty cycle.

IP23 Protection rating for the housing.

Grade 3 as the second digit means that this equipment is suitable for use outdoors in the rain.

 Suitable for use in high-risk environments.

NOTES: The machine has also been designed for use in environments with a pollution rating of 3. (See IEC 664).

1.5 ASSEMBLY AND ARRANGEMENT

Unpack the unit and assemble the handle with the supplied spanner. Place the unit in a properly ventilated and, if possible, non dusty room, making sure that the air inlet and outlet from cooling slots are not obstructed.

This machine is suitable for ELETTRO CF manual torch type P 25 and we do not assume any responsibility in case that a different kind of torch is used.

1.6 START-UP

The machine must be installed by qualified personnel. All connections must be made in compliance with current safety standards and full observance of safety regulations (see CEI 26-23 - IEC TS 62081).

Connect the power cord **G**: the yellow-green cable wire must be connected to an efficient grounding socket on the system. The remaining wires must be connected to the power supply line by means of a switch placed as close as possible to the cutting area, to allow it to be shut off quickly in case of emergency.

The capacity of the cut-out switch or fuses installed in series with the switch must be equal to the current $I_1 \text{ eff.}$ absorbed by the machine.

The absorbed current $I_1 \text{ eff.}$ may be determined by reading the technical specifications shown on the machine under the available supply voltage U_1 .

Any extension cords must be sized appropriately for the absorbed current $I_1 \text{ max.}$

1.6.1 Motor-driven generators

They must have an electronic regulator of the tension, a power equal to or greater than 2,5 kVA and must not deliver a voltage greater than 260V.

2 USE

Switch the unit on by turning switch **H** (pict.1); this is shown by LED **A** (pict.1) which is on. By pressing for a second the torch button, the compressed air flow is opened.

Connect work clamp to the piece to be cut.

N.B. Cut quality is greatly improved if the nozzle is kept in contact with the workpiece.

Make sure that the grounding clamp and workpiece have a good electrical contact, especially with painted, oxidized or insulated sheet metal.

Do not connect the grounding clamp to the part of the material that is to be removed.

Press and keep pressed the torch trigger to strike the pilot arc. If cutting does not begin within 3 seconds, the pilot arc goes out and, to re-strike it again, you have to press the trigger again and repeat the starting sequence.

Hold the torch upright while cutting.

When you have finished cutting and released the trigger, air will continue to leave the torch for approximately 30 seconds to allow the torch to cool down.

It is advisable not to turn the machine off until this cool-down period is complete.

Should you need to make holes or begin cutting from the centre of the workpiece, you must hold the torch at an angle and slowly straighten it so that the nozzle does not spray molten metal (see pict. 3).

Do not keep the pilot arc lit in the air when not needed, to avoid unnecessary consumption of the electrode, swirl ring or nozzle.

Turn the machine off when the task is completed.

3 CUTTING ERRORS

3.1 INSUFFICIENT PENETRATION

This error may be caused by the following:

- high speed. Always make sure that the arc fully penetrates the workpiece and is never held at a forward angle of more than 10 - 15°. This will avoid incorrect consumption of the nozzle and burns to the nozzle holder.
- Excessively thick workpiece (see cutting speed charts).
- Grounding clamp not in good electrical contact with the workpiece.
- Worn nozzle and electrode.
- Cutting current too low.

NOTE: When the arc does not penetrate, the molten metal scraps obstruct the nozzle.

3.2 THE CUTTING ARC GOES OFF

This error may be caused by:

- worn nozzle, electrode or swirl ring,
- supply voltage too low.

3.3 TILTED CUTTING

When cutting appears tilted (see picture 4), switch the unit off, loosen nozzle holder and turn nozzle by a quarter turn, then lock and try again. Repeat this operation until cutting is straight (see picture 5).

4 HELPFUL HINTS

- The impurities in the air encourage oxidation of the electrode and nozzle, and may make it difficult to strike the pilot arc. If this occurs, use fine sandpaper to clean the end of the electrode and the interior of the nozzle.
- Make sure that the new electrode and nozzle to be mounted are thoroughly clean and degreased.
- **Always use original spare parts to avoid damaging the torch.**

5 MAINTENANCE

Always cut off the power supply to the machine before any operation, which must always be carried out by qualified personnel.

5.1 GENERATOR MAINTENANCE

In the case of maintenance inside the machine, make sure that the switch **H** is in position "OFF" and that the power cord is disconnected from the mains.

Also make sure that there is no voltage at the ends of the IGBT group capacitors.

It is also necessary to periodically clean the interior of the machine from the accumulated metal dust, using compressed air.

5.2 TORCH MAINTENANCE (See pict. 8)

Replacement of consumable parts

The parts subject to wear are electrode **17**, diffuser **18** and nozzle **19**. All parts may be only replaced after loosening nozzle holder **20**. Electrode **17** should be replaced when a 1/16" (1,5 mm) deep crater is created in the middle (see picture 6). Nozzle **19** should be replaced when its central hole is damaged or enlarged in comparison with the new part (see picture 7).

The use of a worn electrode quickly wears out the nozzle. When the electrode is worn, the power cut of the machine is reduced. A delayed replacement of electrode and nozzle causes overheating of consumable parts and reduces the life of diffuser **18**. Make sure that after replacing it, nozzle holder **20** is tight enough.

ATTENTION! Nozzle holder 20 should be screwed on head only when electrode 17, diffuser 18 and nozzle 19 are assembled.

5.3 PRECAUTIONS AFTER REPAIRS.

After making repairs, take care to organize the wiring so that there is secure insulation between the primary and secondary sides of the machine. Do not allow the wires to come into contact with moving parts or those that heat up during operation. Reassemble all clamps as they were on the original machine, to prevent a connection from occurring between the primary and secondary circuits should a wire accidentally break or be disconnected.

Also mount the screws with geared washers as on the original machine.

Art. 484

CUTTING CHARTS

Cutting current	Mild steel		Stainless steel		Aluminium	
	Thickness (mm)	Cutting speed (m/min)	Thickness (mm)	Cutting speed (m/min)	Thickness (mm)	Cutting speed (m/min)
(A)						
20	1	4,00	1	3,00	1	4,60
20	2	1,70	2	1,20	2	2,40
20	3	1,10	3	0,70	3	1,50
20	4	0,70	4	0,50	4	0,90
20	6	0,40	6	0,30	6	0,55
20	8	0,19	8	0,14	8	0,23
20	10	0,11	10	0,07	10	0,14

BETRIEBSANLEITUNG FÜR PLASMASCHNEIDGERÄTE

WICHTIG:

VOR INSTALLATION UND GEBRAUCH DIESER MASCHINE BZW. VOR AUSFÜHRUNG VON BELIEBIGEN WARTUNGSARBEITEN, DIESES HANDBUCH UND DAS HANDBUCH "SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DEN GERÄTEGEBRAUCH" AUFMERKSAM LESEN. DABEI IST DEN SICHERHEITSNORMEN BESONDERE BEACHTUNG ZU SCHENKEN. BITTE WENDEN SIE SICH AN IHREN GROSSHÄNDLER, WENN IHNEN AN DIESER ANLEITUNG ETWAS UNKLAR IST.

Diese Maschine darf nur zur Ausführung von Schneidarbeiten verwendet werden.

Des Weiteren ist dem Handbuch, das die Sicherheitsvorschriften enthält, größte Beachtung zu schenken. Die Symbole neben den einzelnen Paragraphen weisen auf Situationen, die größte Aufmerksamkeit verlangen, Tipps oder einfache Informationen hin.

Die beiden Handbücher sind sorgfältig an einem Ort aufzubewahren, der allen Personen, die mit dem Gerät zu tun haben, bekannt ist. Sie sind immer dann heranzuziehen, wenn Zweifel bestehen. Die beiden Handbücher haben die Maschine über ihre ganze Lebensdauer zu "begleiten" und sind bei der Bestellung von Ersatzteilen heranzuziehen.

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1.1 TECHNISCHE ANGABEN

Das vorliegende Handbuch dient der Unterweisung des für die Installation, den Betrieb und die Wartung der Maschine zuständigen Personals.

Dieser Plasmaschneidgerät ist mit INVERTER-Technologie gebaut und ausgestattet mit integriertem Kompressor, um zu die Luft für den Betrieb des Brenner liefern.

Der Käufer muss Beanstandungen wegen fehlender oder beschädigter Teile an den Frachtführer richten. Bei Anfragen zur Plasmaschneidmaschine stets die Artikelnummer und die Seriennummer angeben.

1.2 BESCHREIBUNG DER VORRICHTUNGEN DES GERÄTS

- A) Netzkontrolllampe.
- B) Anzeige-LED der Sicherheitsverriegelung; sie leuchtet auf, wenn gefährliche Arbeitsbedingungen vorliegen.
- C) LED Thermostat.
- D) LED "Luftdruck ungenügend".
- E) Masseklemme.
- F) Brenner.
- G) Elektrische Zuleitung.
- H) Netzschalter.

1.3 SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Diese Anlage verfügt über folgende Sicherheitsvorrichtungen:

Thermischer Schutz:

Zur Vermeidung von Überlastung. Meldung durch ständiges Leuchten der LED C (siehe Abb. 1).

Druckschalter:

Er befindet sich auf der Brennerspeisung und spricht bei zu geringem Luftdruck an. Meldung durch Aufleuchten der LED D (siehe Abb. 1).

1.4 ERLÄUTERUNG DER TECHNISCHEN DATEN

	U_0	PEAK V	
	X	35%	A / V
	I_2	A	1~ 50-60 Hz
	U_2	V	
P. A. C. TORCH TYPE P25	U_1	$I_{1\max}$	$I_{1\text{eff}}$
	V	A	A
			IP 23
			IEC 60974-1 / IEC 60974-7 / IEC 60974-10 CL.A
	I. CL. H.	COOLING AF	

2

	IEC 60974-1	Die Konstruktion des Geräts entspricht diesen europäischen Normen.
	IEC 60974-7	Maschine für den industriellen und den professionellen Einsatz
	IEC 60974-10	Statischer Einphasen-Frequenzumrichter Transformator-Gleichrichter.
	Cl. A	Fallende Kennlinie.
		Geeignet zum Plasmaschneiden.
	P. A. C. TORCH TYPE	Brennertyp, der mit diesem Gerät verwendet werden muss, damit die Sicherheit des Systems gewährleistet ist.
		Leerlauf-Sekundärspannung.
	U_0	Einschaltdauer.
	X	Die relative Einschaltdauer ist der auf eine Spieldauer von 10 Minuten bezogene Prozentsatz der Zeit, die das Gerät bei einer bestimmten Stromstärke I_2 und einer Spannung U_2 arbeiten kann, ohne sich zu überhitzen.
		Schneidstrom.
	I_2	Konventionelle Sekundärspannung bei Schneidstrom I_2 . Diese Spannung ist abhängig vom Abstand zwischen Düse und Werkstück.
	U_2	Vergrößert sich dieser Abstand, erhöht sich auch die Schneidspannung, was eine Verringerung der relativen Einschaltdauer X% mit sich bringen kann.
		Bemessungsspeisespannung
	U_1	Einphasenspeisung 50 oder 60 Hz.
	1 ~ 50/60 Hz	Maximale Stromaufnahme bei entsprechendem Strom I_2 und Spannung U_2 .
	$I_1 \text{ Max}$	Dies ist der Höchstwert der effektiven Stromaufnahme bei Berücksichtigung der relativen Einschaltdauer.
	$I_1 \text{ eff}$	Schutzzart des Gehäuses. Die zweite Ziffer 3 gibt an, dass dieses Gerät im Freien bei Regen betrieben werden darf.
	IP23	Geeignet zum Betrieb in Umgebungen mit erhöhter Gefährdung.
		HINWEIS: Das Gerät ist außerdem für den Betrieb in Umgebungen mit Verunreinigungsgrad 3 konzipiert. (Siehe IEC 664).

1.5 ZUSAMMENBAU

Die Maschine aus der Verpackung nehmen und den Griff mit dem ausgerüsteten Inbus-Steckschlüssel montieren. Das Gerät in einem angemessen belüfteten Raum aufstellen, der möglichst nicht staubig ist, und darauf achten, den Ein- und Austritt der Luft aus den Kühlungsrippen nicht zu verstopfen.

Diese Anlage ist fähig nur für Elettro c.f. Handbrenner Typ P25. Wir werden irgendeine Verantwortung bezüglich der Verwendung von verschiedenen Brenner ablehnen.

1.6 EINRICHTEN

Die Installation des Geräts muss von Fachpersonal ausgeführt werden. Alle Anschlüsse müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen und unter strikter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften ausgeführt werden (siehe CEI 26-23 IEC - TS 62081).

Die elektrische Zuleitung **G** anschließen: der gelb-grüne Schutzleiter muss an eine wirksame Erdungsanlage angeschlossen werden; die übrigen Leiter über einen Schalter ans Netz anschließen; der Schalter sollte sich möglichst in der Nähe des Schneidbereichs befinden, um die unverzügliche Ausschaltung im Notfall zu gestatten.

Der Bemessungsstrom des thermomagnetischen Schalters oder der in Reihe mit dem Schalter geschalteten Sicherungen muss gleich dem vom Gerät aufgenommenen Strom $I_1 \text{ eff.}$ sein.

Die Stromaufnahme $I_1 \text{ eff.}$ kann aus den technischen Daten für die Speisespannung U_1 abgeleitet werden, die auf dem Gerät angegeben sind. Möglicherweise verwendete Verlängerungen müssen einen der Stromaufnahme $I_1 \text{ max.}$ angemessenen Querschnitt haben.

1.6.1 Generator – Aggregat

Seine Leistung muß größer oder gleich 2,5 kVA sein, es darf keine Spannung von mehr als 260V abgeben und darf über eine elektronische Spannungsregulierungsvorrichtung verfügen.

2 BETRIEB

Das Gerät durch den Schalter **H** (Abb. 1) einschalten, dieser Arbeitsgang wird durch das Aufleuchten der Leuchte **A** (Abb. 1) hervorgehoben.

Indem man einen Moment lang auf den Druckknopf des Brenners drückt, steuert man die Öffnung des Pressluft Ausströmens.

N.B. Es wird eine bedeutend bessere Schnittqualität erzielt, wenn die Düse in Kontakt mit dem Werkstück gehalten wird.

Sicherstellen, dass die Masseklemme und das Werkstück einen guten elektrischen Kontakt haben; dies gilt insbesondere bei lackierten oder oxidierten Blechen und bei Blechen mit einer isolierenden Beschichtung.

Die Masseklemme nicht an dem Teil des Werkstücks befestigen, das abgetrennt werden soll.

Der Brennertaster drücken und halten für mindest 2 Sekunden um den Pilotlichtbogen zu zünden. Einmal eingeschaltet, wenn man nicht nach 3 Sekunden zu schneiden beginnt, erlischt der Pilotlichtbogen und daher muss man der Brennertaster erneut drücken und wiederholen die Anfangsfolge.

Den Brenner während des Schnitts senkrecht halten.

Wenn man nach Abschluss des Schnitts den Brennertaster löst, tritt weiterhin für die Dauer von rund 30 Sekunden Luft aus dem Brenner aus, die zur Kühlung des Brenners dient.

Es ist ratsam, das Gerät nicht vor Ablauf dieser Zeit auszuschalten.

Wenn man Löcher ausschneiden möchte oder den Schnitt in der Mitte des Werkstücks beginnen muss, dann muss man den

Brenner zuerst geneigt halten und dann langsam aufrichten, damit das geschmolzene Metall nicht auf die Düse spritzt (siehe Abb. 3).

Den Lichtbogen nicht unnötig brennen lassen, da sich hierdurch der Verschleiß der Elektrode, des Diffusors und der Düse erhöht.

Nach Abschluss der Arbeit das Gerät ausschalten.

3 PROBLEME BEIM SCHNEIDEN

3.1 UNGENÜGENDE EINDRINGUNG

Hierfür können folgende Gründe verantwortlich sein:

- zu hohe Geschwindigkeit. Sicherstellen, dass der Lichtbogen das Werkstück stets vollständig durchstößt und niemals um mehr als 10 -15° in Vorschubrichtung geneigt ist. Hierdurch wird ein zu großer Verschleiß der Düse und ein Verbrennen der Düsenspannhülse vermieden.
- Werkstückdicke zu groß (siehe das Schneidgeschwindigkeitstabellen).
- Schlechter Kontakt zwischen Masseklemme und Werkstück.
- Düse oder Elektrode verbraucht.
- Schneidstrom zu niedrig.

HINWEIS: Wenn der Lichtbogen nicht das Werkstück durchstößt, kann das Plasma die Düse verstopfen.

3.2 DER LICHTBOGEN ERLISCHT

Hierfür können folgende Gründe verantwortlich sein:

- Düse., Elektrode oder Diffusor verschlossen;
- Versorgungsspannung zu niedrig.

3.3 SCHRÄGE SCHNITTKANTE

Sollte der Schnitt sich als schräg erweisen (siehe Abb. 4), die Maschine ausschalten, den Düsenträger lockern und die Düse um etwa eine Viertel Drehung drehen, dann blockieren und wieder versuchen. Den Arbeitsgang wiederholen bis der Schnitt gerade ist (siehe Abb. 5).

4 PRAKTISCHE RATSSCHLÄGE

- Die in der Luft vorhandenen Verunreinigungen fördern die Oxidation der Elektrode und der Düse und können auch zu Schwierigkeiten beim Zünden des Pilotlichtbogens führen. Sollte dieser Umstand eintreten, das Elektrodenende und die Düse innen mit feinkörnigem Schleifpapier reinigen.
- Sicherstellen, dass die neuen Elektroden und Düsen, die montiert werden sollen, sauber und fettfrei sind.
- **Zur Vermeidung von Schäden am Brenner stets Originalersatzteile verwenden.**

5 WARTUNG

Stets das Gerät vor jedem Eingriff vom Netz trennen. Die Eingriffe müssen von Fachpersonal ausgeführt werden.

5.1 WARTUNG DER SCHNEIDSTROMQUELLE

Für Wartungseingriffe im Innern des Geräts stets sicherstellen, dass sich der Schalter **H** in Schaltstellung "OFF" befindet und dass die elektrische Zuleitung vom Netz getrennt ist.

Außerdem sicherstellen, dass an den Anslüssen der Kondensatoren der IGBT-Gruppe keine Spannung anliegt. Außerdem regelmäßig das Gerät innen mit Hilfe von Druckluft von dem angesammelten Metallstaub säubern.

5.2 BRENNERKOPFWARTUNG (Siehe Abb. 8)

Auswechseln der dem Verschluß unterliegenden Teile

Die Teile, die der Abnutzung ausgesetzt sind, sind die Elektrode **17**, der Diffusor **18** und die Düse **19**. Das Auswechseln eines dieser Teile ist nur möglich, nachdem man den Düsenträger **20** abgeschraubt hat.

Die Elektrode **17** muß ausgewechselt werden, wenn sie in der Mitte einen Krater aufweist, der ungefähr 1,5 mm tief ist (siehe Abb. 6).

Die Düse **19** muß ausgewechselt werden, wenn das Loch in der Mitte als schadhaft oder sehr erweitert gegenüber dem des neuen Teils (siehe Abb. 7) erscheint.

Wenn die Elektrode verschlissen ist, nutzt sich die Düse sehr schnell ab. Wenn die Elektrode abgenutzt ist, verliert die Maschine Schneidekraft. Ein verzögertes Auswechseln der Elektrode oder der Düse verursacht eine übermäßige Erhitzung der Teile, die so ist, daß sie eine nachteilige Auswirkung auf die Haltbarkeit des Diffusors **18** hat. Sich vergewissern, daß nach dem Auswechseln der Düsenträger **20** ausreichend stramm angezogen ist.

ACHTUNG! Der Düsenträger **20** muß nur wenn die Elektrode **17**, der Diffusor **18** und die Düse **19** montiert sind, auf den Kopf aufgeschraubt werden.

5.3 VORKEHRUNGEN NACH EINEM REPARATUR EINGRIFF.

Nach der Ausführung einer Reparatur darauf achten, die Verdrahtung so anzuordnen, dass eine sichere Isolierung zwischen Primär- und Sekundärseite der Maschine gewährleistet ist. Sicherstellen, dass die Kabel nicht mit beweglichen Teilen oder mit Teilen, die sich während des Betriebs erwärmen, in Berührung kommen können. Alle Kabelbinder wieder wie beim Originalgerät anbringen, damit es nicht zu einem Schluss zwischen Primär- und Sekundärkreis kommen kann, wenn sich ein Leiter löst oder bricht.

Außerdem wieder die Schrauben mit den Zahnscheiben wie beim Originalgerät anbringen.

Art. 484

SCHNITTGESCHWINDIGKEITSTABELLEN

Schneidstrom	STAHL		EDELSTAHL		ALUMINIUM	
	Dicke	Schnittgeschwindigkeit	Dicke	Schnittgeschwindigkeit	Dicke	Schnittgeschwindigkeit
(A)	(mm)	(m/min)	(mm)	(m/min)	(mm)	(m/min)
20	1	4,00	1	3,00	1	4,60
20	2	1,70	2	1,20	2	2,40
20	3	1,10	3	0,70	3	1,50
20	4	0,70	4	0,50	4	0,90
20	6	0,40	6	0,30	6	0,55
20	8	0,19	8	0,14	8	0,23
20	10	0,11	10	0,07	10	0,14

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR APPAREIL DE DECOUPE AU PLASMA

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE CONTENU DE CE LIVRET ET DU LIVRET "REGLES DE SECURITE POUR L'UTILISATION DES APPAREILS AVANT TOUTE INSTALLATION, UTILISATION OU TOUT ENTRETIEN DE L'APPAREIL, EN PRETANT PARTICULIEREMENT ATTENTION AUX NORMES DE SECURITE. CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SI VOUS N'AVEZ PAS PARFAITEMENT COMPRIS CES INSTRUCTIONS.

Cet appareil doit être utilisé exclusivement pour couper.

Il est indispensable de prendre en considération le manuel relatif aux règles de sécurité. Les symboles indiqués à côté de chaque paragraphe, mettent en évidence des situations nécessitant le maximum d'attention, des conseils pratiques ou de simples informations.

Les deux manuels doivent être conservés avec soin, dans un endroit connu des intéressés. Ils devront être consultés en cas de doute et devront accompagner toutes les utilisations de l'appareil et seront utilisés pour commander les pièces de rechange.

1 DESCRIPTION GENERALE

1.1 SPECIFICATIONS

Ce manuel a été préparé dans le but d'instruire le personnel préposé à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien de la machine.

Ce coupe-métaux au plasma est réalisé grâce à la technologie INVERTER et il est pourvu d'un compresseur incorporé capable de fournir l'air pour le bon fonctionnement de la torche.

Contrôler, à la réception, qu'il n'y a pas de parties cassées ou bien abîmées.

Toute réclamation pour pertes ou dommages doit être faite par l'acheteur au transporteur. Chaque fois qu'on demande des renseignements concernant cette machine, prions d'indiquer l'article et le numéro matricule.

1.2 DESCRIPTION DES DISPOSITIFS SUR LA MACHINE

- A) Lampe témoin de réseau.
- B) Voyant d'arrêt; s'allume en cas de conditions dangereuses.
- C) Voyant thermostat.
- D) Voyant pression air insuffisante.
- E) Borne de masse
- F) Torche.
- G) Cordon d'alimentation.
- H) Interrupteur de réseau.

1.3 DISPOSITIFS DE SECURITE

Cette installation est pourvue des dispositifs de sécurité suivants:


Thermique:

 Pour éviter les surcharges. Signalé par l'allumage du voyant **C** (voir fig. 1).


Pneumatique:

 Situé sur l'alimentation de la torche pour éviter que la pression air soit insuffisante. Signalé par l'allumage du voyant **D** (voir fig. 1).

1.4 EXPLICATION DES DONNEES TECHNIQUES

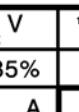	U_0 PEAK V	I_2 A U_2 V	$1\sim$  A / V 1~ 50-60 Hz
P. A . C. TORCH TYPE P25	U_1 V	$I_{1 \max.}$ A	$I_{1 \text{ eff.}}$ A 
			IEC 60974-1 / IEC 60974-7 / IEC 60974-10 CL.A
I. CL. H.	COOLING AF		
			

2

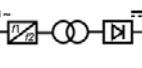IEC 60974-1	La machine est construite selon ces normes
IEC 60974-7	
IEC 60974-10	
Cl. A	Machine à usage industriel et professionnel.
	Convertisseur statique de fréquence monophasé transformateur-redresseur.
	Caractéristique descendante.
P. A . C. TORCH TYPE	Convient pour la découpe au plasma. Type de torche devant être utilisée avec cette machine afin de former un système sûr.
U0	Tension à vide secondaire.
X	Facteur de marche en pour cent. Le facteur de marche exprime le pourcentage de 10 minutes pendant lesquelles la machine peut opérer à un certain courant I_2 et tension U_2 sans causer des surchauffes.
I_2	Courant de découpe.
U_2	Tension conventionnelle secondaire avec courant de découpe I_2 . Cette tension dépend de la distance entre la buse et la pièce à découper. Lorsque cette distance augmente, même la tension de découpe augmente et le facteur de marche X% peut diminuer.
U_1	Tension nominale d'alimentation.
1~ 50/60Hz	Alimentation monophasée 50 ou 60 Hz
$I_{1 \max}$	Courant maxi absorbé au correspondant courant I_2 et tension U_2 .
$I_{1 \text{ eff.}}$	C'est la valeur maximale du courant effectif absorbé en considérant le facteur de marche.
IP23	Degré de protection de la carcasse. Degré 3 en tant que deuxième chiffre signifie que cette machine peut être utilisée à l'extérieur sous la pluie.
	Indiquée pour opérer dans des milieux avec risque accru.

NOTE: En outre la machine a été conçue pour opérer dans des milieux avec degré de pollution 3. (Voir IEC 664).

1.5 ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE

Extraire l'appareil de l'emballage et monter la poignée avec la clé fournie. Placer l'appareil dans un local opportunément ventilé et, si possible, non poussiéreux, en prenant soin de ne pas obstruer l'entrée et la sortie de l'air par les fentes de refroidissement.

Cet appareil travaille uniquement avec la torche manuelle ELETTRO CF type P25. On décline toute responsabilité si l'appareil est utilisé avec d'autres torches.

1.6 MISE EN OEUVRE

L'installation de la machine doit être exécutée par du personnel qualifié. Tous les raccordements doivent être exécutés conformément aux normes en vigueur et dans le plein respect de la loi de prévention des accidents (voir CEI 26-23 / IEC - TS 62081).

Brancher le cordon d'alimentation **G**: le conducteur vert jaune du cordon doit être raccordé à une efficace prise de terre de l'installation; les conducteurs restants doivent être raccordés à la ligne d'alimentation à travers un interrupteur placé, si possible, à proximité de la zone de découpe afin de permettre un arrêt rapide en cas d'urgence.

Le débit de l'interrupteur magnétothermique ou des fusibles en série à l'interrupteur doit être égal au courant I_1 eff. absorbé par la machine.

Le courant I_1 eff. absorbé est déduit de la lecture des données techniques indiquées sur la machine en correspondance de la tension d'alimentation U_1 disponible. Les éventuelles rallonges doivent avoir une section adéquate au courant I_1 max. absorbé.

1.6.1 Motogénérateurs

Ils doivent avoir un dispositif de réglage électronique de la tension, une puissance égale ou supérieure à 2,5 kVA et ne doivent pas débiter une tension supérieure à 260 V.

2 EMPLOI

Mettre l'appareil sous tension en utilisant l'interrupteur **H** (fig. 1). Cette opération sera mise en évidence par l'allumage du LED **A** (fig. 1). En pressant, un instant seulement, le bouton-poussoir de la torche, on commande l'ouverture du flux d'air comprimé.

Relier la borne de masse à la pièce à découper.

N.B. La qualité de la découpe sera nettement supérieure si l'on maintient la buse en contact avec la pièce.

S'assurer que la borne de masse et la pièce sont en bon contact électrique, notamment les peintures, oxydées ou avec revêtements isolants.

Ne pas raccorder la borne de masse à la pièce de matière devant être enlevée.

Appuyer sur le bouton de la torche pendant au moins deux secondes pour allumer l'arc pilote. Une fois allumé, si la découpe ne débute pas dans les 3 secondes suivantes, l'arc pilote s'éteint et pour le rallumer il faut appuyer de nouveau sur le bouton.

Pendant la découpe garder la torche en position verticale. Après avoir terminé la découpe et relâché le bouton, l'air continue à sortir pendant 30 secondes environ pour permettre à la torche même de se refroidir.

Il est bien de ne pas arrêter la machine avant la fin de ce temps.

Lorsqu'il faut exécuter des trous ou débuter la découpe du centre de la pièce, la torche doit être mise en position inclinée et lentement redressée de façon à ce que le métal fondu ne soit pas déversé sur la buse (voir fig. 3).

Ne pas garder l'arc pilote inutilement allumé dans l'air pour ne pas augmenter l'usure de l'électrode, du diffuseur et de la buse.

Une fois le travail terminé, arrêter la machine.

3 INCONVENIENTS DE DECOUPE

3.1 PENETRATION INSUFFISANTE

Les causes de cet inconvénient peuvent être:

- Vitesse élevée. S'assurer toujours que l'arc perce complètement la pièce à découper et que son inclinaison ne dépasse jamais 10 - 15° dans le sens de l'avance. De cette façon, on évitera une usure incorrecte de la buse et des brûlures sur le porte-buse.
- Epaisseur excessive de la pièce (voir tableaux de vitesses de découpe).
- Borne de masse n'étant pas en bon contact électrique avec la pièce.
- Buse et électrodes usées.
- Courant de découpe trop bas.

N.B. Lorsque l'arc ne perce pas, les déchets de métal fondu vont obstruer la buse.

3.2 L'ARC DE DECOUPE S'ETEINT

Les causes de cet inconvénient peuvent être:

- Buse, électrode ou diffuseur usés.
- Tension d'alimentation trop basse.

3.3 DECOUPE INCLINE

Si la découpe est inclinée (se reporter à la figure 4), éteindre la machine, desserrer le porte-buse et tourner la buse d'un quart de tour environ, puis bloquer et essayer à nouveau.

Répéter l'opération jusqu'à ce que la découpe ne redevienne droite (se reporter à la figure 5).

4 CONSEILS PRATIQUES

- Les impuretés présentes dans l'air favorisent l'oxydation de l'électrode et de la buse et peuvent rendre difficile l'allumage de l'arc pilote. Si cette condition se produit, nettoyer la partie terminale de l'électrode et l'intérieur de la buse avec du papier abrasif fin.
- S'assurer que l'électrode et la buse qui vont être montées sont bien propres et dégraissées.
- **Afin d'éviter d'endommager la torche, utiliser toujours des pièces détachées d'origine.**

5 ENTRETIEN

Couper toujours l'alimentation de la machine avant toute intervention qui doit être exécutée par du personnel qualifié.

5.1 ENTRETIEN DU GENERATEUR

En cas d'entretien à l'intérieur de la machine, s'assurer que l'interrupteur **H** est en position "OFF" et que le cordon d'alimentation est débranché du réseau.

En outre vérifier que les extrémités des condensateurs du groupe IGBT ne sont pas sous tension.

En outre, toujours périodiquement, il faut nettoyer l'intérieur de la machine de la poussière métallique accumulée en utilisant de l'air comprimé.

5.2 ENTRETIEN DE LA TORCHE (voir fig. 8)

Remplacement des pièces soumises à usure.

Les pièces soumises à usure sont l'électrode **17**, le diffuseur **18** et la buse **19**. Le remplacement de l'une de ces pièces est possible uniquement après le dévissage du porte-buse **20**. L'électrode **17** doit être remplacée lorsqu'il

se forme un cratère au centre de 1,5 mm environ (se reporter à la figure 6).

La buse **19** doit être remplacée lorsque l'orifice central est abîmé ou bien très élargi par rapport à celui de la pièce neuve (se reporter à la figure 7). Lorsque l'électrode est usée, l'usure de la buse est très rapide. Lorsque l'électrode est très détériorée, l'appareil perd une partie de sa puissance de découpe. Si la substitution de l'électrode et de la buse est retardée, le réchauffement des éléments qui en dérive porte préjudice à la durée du diffuseur **18**. S'assurer, après la substitution, que le porte-buse **20** soit suffisamment serré.

ATTENTION: Le porte-buse **20** doit être vissé sur la tête uniquement si l'électrode **17**, le diffuseur **18** et la buse **19** sont montés.

5.3 MESURES À ADOPTER APRES UN DEPANNAGE

Après avoir exécuté un dépannage, veiller à rétablir le câblage de telle sorte qu'il y ait un isolement sûr entre le côté primaire et le côté secondaire de la machine. Eviter que les fils puissent entrer en contact avec des pièces en mouvement ou des pièces se réchauffant pendant le fonctionnement. Remonter tous les colliers comme sur la machine d'origine de manière à éviter que, si par hasard un conducteur se casse ou se débranche, les côtés primaire et secondaire puissent être raccordés entre eux.

En outre, remonter les vis avec les rondelles dentelées comme sur la machine d'origine.

Art. 484

TABLEAUX DE DECOUPE

ACIER DOUX		ACIER INOXYDABLE		ALUMINIUM	
Courant de découpe	Epaisseur	Vitesse de découpe	Epaisseur	Vitesse de découpe	Epaisseur
(A)	(mm)	(m/min)	(mm)	(m/min)	(mm)
20	1	4,00	1	3,00	1
20	2	1,70	2	1,20	2
20	3	1,10	3	0,70	3
20	4	0,70	4	0,50	4
20	6	0,40	6	0,30	6
20	8	0,19	8	0,14	8
20	10	0,11	10	0,07	10

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA APARATO DE CORTE POR PLASMA

IMPORTANTE

ANTES DE LA INSTALACIÓN, DEL USO O DE CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO QUE SE VAYA A REALIZAR EN LA MÁQUINA, HAY QUE LEER EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL ASÍ COMO DEL MANUAL "NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LOS APARATOS" DEDICANDO UNA ATENCIÓN ESPECIAL A LAS NORMAS DE SEGURIDAD. CONTACTEN CON SU DISTRIBUIDOR EN CASO DE QUE NO HAYAN ENTENDIDO PERFECTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

Esta máquina debe utilizarse exclusivamente para operaciones de corte.

Además es imprescindible tener bien en cuenta el manual con relación a las normas de seguridad. Los símbolos que aparecen al lado de los párrafos a los cuales hacen referencia ponen de manifiesto situaciones de máxima atención, consejos prácticos o simples informaciones.

Ambos manuales deben guardarse con esmero, en un sitio conocido por las distintas personas interesadas. Se tendrán que consultar cada vez en que surja alguna duda, tendrán que acompañar la máquina durante toda su vida operativa y se utilizarán a la hora de formular pedidos de repuestos.

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 ESPECIFICACIONES

Este manual se ha preparado con el fin de instruir al personal encargado de la instalación, del funcionamiento y del mantenimiento de la máquina.

Este cortador de metales ha sido realizado con tecnología INVERTER y en su interior consta de un compresor capaz de suministrar el aire necesario para el funcionamiento de la antorcha.

Cualquier eventual reclamación por pérdidas o daños deberá hacerlo el comprador al vector. Cada vez que se pidan informaciones concernientes a la máquina, se ruega indicar el artículo y el número de matrícula.

1.2 DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS EN EL APARATO

- A) Luz testigo de red.
- B) Led de bloqueo; se ilumina si se verifican condiciones peligrosas.
- C) Led termostato.
- D) Led presión aire insuficiente.
- E) Borne de masa.
- F) Torcha.
- G) Cable de alimentación.
- H) Interruptor de red.

1.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Esta instalación está dotada de los siguientes dispositivos de seguridad:

Térmico:

 Con el fin de evitar sobrecargas. Está evidenciado por el encendido continuo del Led C (ver fig. 1).

Neumático:


 Colocado en la alimentación de la antorcha para evitar que la presión del aire sea insuficiente viene evidenciado por el encendido del led D (ver fig.1).

1.4 EXPLICACIÓN DE LOS DATOS TÉCNICOS

	U_0	PEAK	V		1~	
	X	35%	A	/	V	
	I_2	A		1~	50-60 Hz	
	U_2	V				
P. A. C. TORCH TYPE P25	U_1	$I_{1\max}$	$I_{1\text{eff}}$		IP 23	
	V	A	A			
					IEC 60974-1 / IEC 60974-7 / IEC 60974-10 CL.A	
					I. CL. H. COOLING AF	
						

2

IEC 60974-1
IEC 60974-7
IEC 60974-10
Cl. A

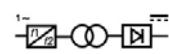

Máquina para uso industrial y profesional.

Convertidor estático de frecuencia monofásica transformador-rectificador.



Característica descendiente.



Adapto para el corte de plasma.

Tipo de antorcha que debe ser utilizada con este aparato para formar un sistema seguro.

Tensión en vacío secundaria.

Factor de trabajo porcentual.

El factor de trabajo expresa el porcentaje de 10 minutos en el que el aparato puede trabajar a una determinada corriente I_2 y tensión U_2 sin causar recalentamientos.

Corriente de corte.

Tensión convencional secundaria con corriente de corte I_2 . Esta tensión depende de la distancia entre la tobera y la pieza por cortar.

Si esta distancia aumenta, también la tensión de corte aumenta y el factor de trabajo X% puede disminuir.

Tensión nominal de alimentación

Alimentación monofásica 50 o 60 Hz

Corriente máx. absorbida a la correspondiente corriente I_2 y tensión U_2 .

Es el máximo valor de la corriente efectiva absorbida considerando el factor de trabajo.

Grado de protección del armazón.

Grado 3 como segunda cifra significa que este aparato es idóneo para trabajar en el exterior bajo la lluvia.



Idóneo para trabajar en ambientes con riesgo aumentado.

NOTAS: El aparato ha sido además proyectado para trabajar en ambientes con grado de contaminación 3. (Ver IEC 664).

1.5 ENSAMBLADO Y DISPOSICION

Extraer la máquina del embalaje y montar el mango utilizando la llave Allen suministrada con todo el equipo. Disponer el equipo en un local aireado posiblemente sin polvo haciendo atención de no obstruir la entrada y salida del aire de los orificios de enfriamiento.

Esta instalación está apta solo para antorchas ELETTRON C.F. tipo P25 manual y no asumimos alguna responsabilidad si será utilizada con antorchas de tipo diferente.

1.6 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

La instalación del aparato deberá hacerla el personal cualificado. Todas las conexiones deberán ser realizadas en conformidad a las vigentes normas y en el respeto de la ley para la previsión de accidentes (ver CEI 26-23 / IEC - TS 62081).

Conectar el cable de alimentación **G**: el conductor amarillo verde del cable debe ser conectado a una eficiente toma de tierra de la instalación; los restantes conductores deberán ser conectados a la línea de alimentación a través de un interruptor colocado, posiblemente, cerca de la zona de corte para permitir un apagado rápido en caso de emergencia. La capacidad del interruptor magneto térmico o de los fusibles en serie con el interruptor debe ser igual a la corriente I_1 eff. absorbida por el aparato.

La corriente I_1 eff. absorbida se deduce de la lectura de los datos técnicos citados en el aparato en correspondencia de la tensión de alimentación U_1 a disposición.

Eventuales cables de prolongación deberán ser de sección adecuada a la corriente I_1 max. absorbida.

1.6.1 Motogeneradores

Deben tener un dispositivo de ajuste electrónico de la tensión, una potencia igual o superior a 2,5 kVA y no deben distribuir una tensión superior a 260 V.

2 EMPLEO

Encender el equipo posicionando el interruptor **H** (fig. 1); esta operación será evidenciada por el encendido del LED **A** (fig. 1). Presionando por un instante el pulsante de la antorcha se manda la apertura del flujo del aire comprimido.

Nota: La calidad de corte es significativamente superior si se mantiene la tobera a contacto de la pieza.

Asegurarse de que el borne de masa y la pieza estén en buen contacto eléctrico, particularmente con chapas pintadas, oxidadas o con revestimientos aislantes.

No conectar el borne de masa a la pieza de material que debe ser eliminado.

Presionar y mantener presionado el pulsador de la antorcha por lo menos durante 2 segundos para encender el arco piloto. Una vez encendido, si después de 3 segundos no se inicia el corte, el arco piloto se apaga y para volver a encenderlo será necesario presionar de nuevo el pulsador y repetir la secuencia de encendido.

Mantener la antorcha vertical durante el corte.

Complegado el corte y después de haber soltado el pulsador, el aire continuará a salir de la antorcha durante aproximadamente 30 segundos para permitir que la antorcha se enfríe.

No conviene apagar el aparato antes de que acabe este tiempo.

En el caso de que se deban realizar agujeros o se deba iniciar el corte desde el centro de la pieza, se deberá disponer la antorcha en posición inclinada y lentamente

enderezarla de forma que el metal fundido no venga salpicado sobre la tobera (ver fig. 3).

No tener inútilmente encendido el arco piloto en el aire para no aumentar el consumo del electrodo, del difusor y de la tobera.

A trabajo acabado, apagar la máquina.

3 INCONVENIENTES DE CORTE

3.1 INSUFICIENTE PENETRACIÓN

Las causas de este inconveniente pueden ser:

- velocidad elevada. Asegurarse siempre de que el arco penetre completamente en la pieza por cortar y que no tenga nunca una inclinación en el sentido de avance, superior a lo 10 - 15°. Se evitarán consumos incorrectos de la tobera y quemaduras en el portatobera.
- Espesor excesivo de la pieza (ver tablas de corte).
- Borne de masa no en buen contacto eléctrico con la pieza.
- Tobera y electrodo consumados.
- Corriente de corte demasiado baja.

NOTA: Cuando el arco no penetra las escorias de metal fundido obstruyen la tobera.

3.2 EL ARCO DE CORTE SE APAGA

Las causas de este inconveniente pueden ser:

- tobera, electrodo o difusor consumados,
- tensión de alimentación demasiado baja.

3.3 CORTE INCLINADO

Cuando el corte se presenta inclinado (ver fig. 4) apagar la máquina, aflojar el porta tobera y girar la tobera aproximadamente un cuarto de vuelta, luego bloquear e intentar nuevamente el corte. Repetir la operación hasta que el corte sea recto (ver fig. 5).

4 CONSEJOS PRÁCTICOS

- Las impurezas presentes en el aire favorecen la oxidación del electrodo y de la tobera y pueden volver difícil el encendido del arco piloto. Si se verifica esta condición, limpiar la parte terminal del electrodo y el interior de la tobera con papel abrasivo fino.
- Asegurarse de que el electrodo y la tobera nuevos que están para ser montados, estén bien limpios y desengrasados.
- **Para evitar dañar la antorcha utilizar siempre repuestos originales.**

5 MANTENIMIENTO

Quitar siempre la alimentación eléctrica al aparato antes de cualquier intervención que deberá ser efectuada por personal cualificado.

5.1 MANTENIMIENTO GENERADOR

En caso de mantenimiento en el interior del aparato, asegurarse de que el interruptor **H** esté en posición "OFF" y que el cable de alimentación esté desconectado de la red.

Verificar además que no exista tensión en los extremos de los condensadores del grupo IGBT.

Periódicamente, además, es necesario limpiar el interior del aparato eliminando el polvo metálico que se acumula usando para ello aire comprimido.

5.2 MANTENIMIENTO ANTORCHA (ver fig. 8)

Substitución de las partes de consumo.

Los particulares sometidos a usura son el **electrodo 17**, el **difusor 18** y la **tobera 19**. La substitución de una de estas partes es posible solo luego de haber desenroscado el porta tobera **20**. El **electrodo 17** debe ser substituido cuando presenta un cráter en el centro con una profundidad de aproximadamente 1,5 mm (ver fig. 6). La **tobera 19** debe ser substituida cuando presenta la perforación central arruinada o muy alargada respecto al particular de la nueva (ver fig. 7). Cuando el **electrodo** está consumado la **tobera** se usura rápidamente. Cuando el **electrodo** está consumado la máquina pierde potencia de corte. Una substitución retardada del **electrodo** y la **tobera** provoca un excesivo calentamiento de las partes, que puede perjudicar la duración del **difusor 18**. Asegurarse que luego de la substitución el porta tobera **20** esté bien ajustado.

ATENCIÓN! El porta tobera 20 debe ser ajustado sobre

la cabeza solo con electrodo 17, el difusor 18 y la tobera 19 montados.

5.3 PRECAUCIONES A SEGUIR DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

Después de haber efectuado una reparación, tengan cuidado al reordenar el cableo de forma que exista un aislamiento entre el lado primario y el lado secundario de la máquina. Evitar que los hilos puedan entrar en contacto con partes en movimiento o partes que se calientan durante el funcionamiento. Volver a montar todas las abrazaderas como en el aparato original de forma que se pueda evitar que si accidentalmente un conductor se rompe o se desconecta, se produzca una conexión entre el primario y el secundario.

Volver a montar además los tornillos con las arandelas festoneadas como en el aparato original.

Art. 484

TABLAS DE CORTE

Corriente de corte	Acero suave		Acero inoxidable		Aluminio	
	Espesor	Velocidad de corte	Espesor	Velocidad de corte	Espesor	Velocidad de corte
(A)	(mm)	(m/min)	(mm)	(m/min)	(mm)	(m/min)
20	1	4,00	1	3,00	1	4,60
20	2	1,70	2	1,20	2	2,40
20	3	1,10	3	0,70	3	1,50
20	4	0,70	4	0,50	4	0,90
20	6	0,40	6	0,30	6	0,55
20	8	0,19	8	0,14	8	0,23
20	10	0,11	10	0,07	10	0,14

MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA APARELHO DE CORTE AO PLASMA

IMPORTANTE:

ANTES DA INSTALAÇÃO, DO USO OU DE QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA LEIA O CONTEÚDO DESTE MANUAL E DO MANUAL "NORMAS DE SEGURANÇA PARA O USO DOS APARELHOS" PRESTANDO MUITA ATENÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA. CONTACTE O SEU DISTRIBUIDOR SE ESTAS INSTRUÇÕES NÃO FORAM COMPREENDIDAS COMPLETAMENTE.

Este aparelho deve ser utilizado exclusivamente para as operações de corte.

É indispensável, tomar em consideração o manual referente às normas de segurança. Os símbolos, colocados próximo aos parágrafos aos quais se referem, evidenciam situações de máxima atenção, conselhos práticos ou simples informações.

Ambos os manuais devem ser conservados com cuidado, em um local ao alcance de todas as pessoas interessadas. Devem ser consultados todas as vezes que surgirem dúvidas, deverão seguir a máquina por toda a sua vida operativa e também serão empregados para efectuar o pedido das peças de reposição.

1 DESCRIÇÃO GERAL

1.1 ESPECIFICAÇÕES

Este manual foi preparado visando instruir o pessoal encarregado da instalação, funcionamento e manutenção da máquina.

Esta cortadora de metal é fabricada com tecnologia INVERTER e já está equipada com um compressor integrado, capaz de fornecer o ar para o funcionamento da tocha.

Qualquer reclamação por perdas ou danos deve ser feita pelo comprador ao transportador. Toda vez que for necessário solicitar informações a respeito da máquina, é preciso indicar o artigo e o número de matrícula.

1.2 DESCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO APARELHO

- A) Lâmpada aviso de corrente.
- B) Sinalizador de bloqueio; ilumina-se em condições de perigo.
- C) Sinalizador termóstato.
- D) Sinalizador pressão ar insuficiente.
- E) Alicate de massa.
- F) Tocha.
- G) Cabo de alimentação.
- H) Interruptor de rede.

1.3 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Este aparelho está munido dos seguintes dispositivos de segurança:

Térmica:



Para evitar sobrecargas. É evidenciado pelo acendimento contínuo do sinalizador C (veja fig.1).

Pneumática:



Colocada na alimentação da tocha para evitar que a pressão de ar seja insuficiente. É evidenciado pelo acendimento do sinalizador D (veja fig.1).


1.4 ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS DADOS TÉCNICOS

	U_0 PEAK	V	
X	35%	A / V	
I_2	A	1 ~ 50-60 Hz	
U_2	V		
P. A. C. TORCH TYPE P25			
U_1	$I_{1\max}$	$I_{1\text{eff}}$	IP 23
V	A	A	
IEC 60974-1 / IEC 60974-7 / IEC 60974-10 CL.A			
I. CL. H.	COOLING AF		

2

IEC 60974-1
IEC 60974-7
IEC 60974-10

Cl. A

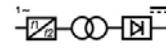

P. A. C.

TORCH TYPE

U_0

X

I_2

U_2

U_1

1 ~ 50/60Hz

$I_{1\max}$

$I_{1\text{eff}}$

IP23



O aparelho foi constituído de acordo com as seguintes normas.

Máquina para uso industrial e profissional.

Conversor de frequência monofásica transformador - rectificador.

Característica descendente.

Apropriado para o corte ao plasma.

Tipo de tocha que deve ser utilizada com este aparelho para formar um sistema seguro.

Tensão a vazio secundária.

Factor de serviço percentual. O factor de serviço exprime a percentagem de 10 minutos em que o aparelho pode trabalhar em uma determinada corrente I_2 e tensão U_2 sem causar sobreaquecimentos.

Corrente de corte.

Tensão convencional secundária com corrente de corte I_2 . Esta tensão depende da distância entre o bico e a peça a cortar. Se esta distância aumenta a tensão de corte também aumenta e o factor de serviço X% pode diminuir.

Tensão nominal de alimentação.

Alimentação monofásica 50 ou 60 Hz

Corrente max. absorvida na correspondente corrente I_2 e tensão U_2 .

É o máximo valor da corrente efectiva absorvida considerando o factor de serviço.

Grau de protecção da carcaça.

Grau 3 como segundo número significa que este aparelho é idóneo para trabalhar no exterior debaixo de chuva.

Idóneo a trabalhar em ambientes com risco acrescentado.

OBS.: O aparelho foi projectado para trabalhar em ambientes com grau de poluição 3. (Veja IEC 664).

1.5 MONTAGEM E DISPOSIÇÃO

Tirar a máquina da embalagem e montar a manivela utilizando uma chave allen. Dispor o aparelho num local adequadamente arejado possivelmente não polvorento, pondo atenção para não obstruir a entrada e a saída do ar de arrefecimento.

Esta instalação e idónea só para tocha manual ELETTRO CF tipo P25, declina-se toda a responsabilidade se usa uma tocha de diverso tipo.

1.6 FUNCIONAMENTO

A instalação do aparelho deve ser feita por pessoal qualificado. Todas as ligações devem ser feitas conforme as normas vigentes e no pleno respeito das leis sobre acidentes no trabalho (veja CEI 26-23 / IEC - TS 62081).

Ligar o cabo de alimentação **G**: o condutor amarelo / verde do cabo deve estar ligado a uma boa ligação à terra do sistema; os remanescentes condutores devem ser ligados na linha de alimentação, através de um interruptor colocado, possivelmente, nas proximidades da zona de corte, para permitir desligar rápido em caso de emergência.

A capacidade do interruptor magneto térmico e dos fusíveis em série no interruptor deve ser igual à corrente $I_1 \text{ eff.}$ absorvida pelo aparelho.

A corrente $I_1 \text{ eff.}$ absorvida é deduzida através da leitura dos dados técnicos indicados no aparelho, em correspondência da tensão de alimentação U_1 à disposição.

Eventuais extensões devem ser de secção adequada à corrente $I_1 \text{ max.}$ absorvida.

1.6.1 Motogeradores

Devem ter um dispositivo de regulação electrónica da tensão, uma potência igual ou superior a 2,5 kVA e não devem distribuir uma tensão superior a 260 V.

2 UTILIZAÇÃO

Aceder ao aparelho mediante o interruptor **H** (fig.1). Esta operação será evidenciada pelo acendimento da lâmpada **A** (fig.1). Carregando por um instante no botão da tocha manda-se a abertura do fluxo de ar comprimido.

Ligar o grampo de massa a peça a cortar.

N.B. A qualidade do corte é notavelmente superior se se tem um injector em contacto da peça.

Certificar-se que o alicate de massa e a peça tenham bom contacto eléctrico, especialmente com chapas revestidas, oxidadas ou com revestimentos isolantes.

Não ligar o alicate de massa à parte de material que deverá ser retirado.

Prima e mantenha premido o botão da tocha durante pelo menos 2 segundos para acender o arco piloto. Quando aceso, se não iniciar o corte no prazo de 3 segundos, o arco piloto apaga-se e para o reacender é necessário premir novamente o botão e repetir a sequência de acendimento.

Manter a tocha na posição vertical durante o corte.

Uma vez completado o corte e após ter libertado o botão, o ar continua a sair da tocha durante cerca de 30 segundos, para permitir o arrefecimento da tocha.

Recomenda-se não desligar o aparelho antes do final deste prazo.

Caso seja necessário efectuar furos ou iniciar o corte do centro da peça, colocar a tocha na posição inclinada e lentamente endireitá-la, de modo que o metal fundido não seja borrifado no bico (veja fig. 3).

Não deixar o arco piloto acesso inutilmente para não aumentar o consumo do eléctrodo, do difusor e do bico.

Uma vez terminado o trabalho, desligar a máquina.

3 INCONVENIENTES DURANTE O CORTE

3.1 PENETRAÇÃO INSUFICIENTE

As causas deste inconveniente podem ser:

- velocidade elevada. Certificar-se que o arco perfure completamente a parte que está sendo cortada e que nunca haja inclinação, no sentido de avanço, maior que 10 - 15°. Dessa forma, evitam-se consumos incorrectos do bico e queimaduras no bocal.
- Espessura excessiva da peça (veja as tabelas velocidade de corte).
- Alicate de massa que não está perfeitamente em contacto eléctrico com a peça.
- Bico e eléctrodo consumidos.
- Corrente de corte muito baixa.

OBS.: Quando o arco não afunda, as escórias de metal fundido obstruem o bico.

3.2 APAGA-SE O ARCO DE CORTE

As causas deste inconveniente podem ser:

- bico, eléctrodo ou difusor consumidos,
- tensão de alimentação muito baixa.

3.3 CORTE INCLINADO

Sempre que o corte se apresente inclinado (ver fig. 4) apagar a máquina desapertar o porta-injector e rodar o injecto perto de um quarto de volta, depois bloquear e tornar a provar. Repetir a operação até que o corte não esteja direito (ver fig. 5).

4 RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS

- As impurezas presentes no ar favorecem a oxidação do eléctrodo e do bico e podem dificultar o acendimento do arco piloto. Se esta condição se verificar, limpar a parte terminal do eléctrodo e o interior do bico com papel abrasivo fino.
- Certificar-se que o eléctrodo e bico novos, que serão montados, se encontrem limpos e desengordurados.
- **Para evitar que a tocha se danifique, utilizar sempre peças sobressalentes originais.**

5 MANUTENÇÃO

Retirar a alimentação sempre que qualquer operação tiver de ser feita no aparelho por pessoal qualificado.

5.1 MANUTENÇÃO GERADOR

Em caso de manutenção na parte interna do aparelho, certificar-se que o interruptor **H** se encontre na posição "OFF" e que o cabo de alimentação esteja desligado da rede.

Verificar também que não haja tensão na parte superior dos condensadores da unidade IGBT.

Além disso, é necessário limpar periodicamente o interior do aparelho, retirando o pó metálico acumulado, utilizando ar comprimido.

5.2 MANUTENÇÃO DA TOCHA (veja fig. 8)

A substituição de uma das partes de consumo.

Os particulares sujeitos a desgaste são os eléctrodo **17**, o difusor **18** e o injector **19**. A substituição de uma de estas partes é possível só depois de ter desaparafusado o porta-injector **20**. O eléctrodo **17** deve ser substituído quando

apresenta uma cratera no centro profunda de perto de 1,5 mm (ver fig. 6). O injector 19 será substituído quando apresente o furo central estragado ou muito alargado com respeito ao do particular novo (ver fig. 7). Quando o eléctrodo esta consumido, o injector gasta-se muito facilmente. Quando o eléctrodo está gasto, a máquina perde potência de corte.

Uma tardia restituição do eléctrodo e do injector provoca um excessivo aquecimento das partes, prejudicando a duração do difusor 18. Certificar-se que depois da substituição, o porta-injector 20 esteja suficientemente apertado.

ATENÇÃO! O porta-injector 20 deve ser aparafusado na cabecinha só com o eléctrodo 17 o difusor 18 e o injector 19 montadas.

5.3 PRECAUÇÕES A SEGUIR APÓS UMA OPERAÇÃO DE REPARAÇÃO.


Após ter efectuado uma reparação, lembrar de colocar os cabos novamente em ordem, de modo que haja um isolamento seguro entre o lado primário e o lado secundário da máquina. Evitar que os fios possam entrar em contacto com partes em movimento ou partes que se aquecem durante o funcionamento. Remontar todas as faixas, como se encontravam originalmente, de modo a evitar que aconteça uma ligação entre o primário e o secundário, no caso em que, accidentalmente, um condutor se romper ou se desligar. Remontar também os parafusos com arruelas dentadas, como se encontravam originalmente.


Art. 484


TABELAS DE CORTE

Aço macio			Aço inoxidável		Alumínio	
Corrente de corte	Espessura	Velocidade de corte	Espessura	Velocidade de corte	Espessura	Velocidade de corte
(A)	(mm)	(m/min)	(mm)	(m/min)	(mm)	(m/min)
20	1	4,00	1	3,00	1	4,60
20	2	1,70	2	1,20	2	2,40
20	3	1,10	3	0,70	3	1,50
20	4	0,70	4	0,50	4	0,90
20	6	0,40	6	0,30	6	0,55
20	8	0,19	8	0,14	8	0,23
20	10	0,11	10	0,07	10	0,14

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	STÜCKLISTE	DESIGNATION	DENOMINACIÓN	DESCRIÇÃO
1	SUPPORTO MANICO	HANDLE HOLDER	GRIFF HALTER	SUPPORT MANCHE	SOporte MANIJA	SUPORTE PEGA
2	MANICO	HANDLE	GRIFF	MANCHE	MANGO	PEGA
3	FASCIONE	HOUSING	GEHÄUSE	CARROSSERIE	CARCASA	INVÓLCIRO
4	FONDO	BOTTOM	BODENBLECH	FOND	FONDO	BASE
5	PIANO INTERMEDIO	INTERMEDIATE PANEL	ZWISCHENWANDFLÄCHE	PANNEAU INTERMEDIAIRE	PANEL INTERMEDIO	PAINEL INTERMÉDIO
6	SUPPORTO COMPRESSORE	COMPRESSOR HOLDER	KOMPRESSORTRÄGER	SUPPORT COMPRESSEUR	SOPORTE COMPRESOR	SUPORTE COMPRESSOR
7	CORNICE	FRAME	RAHMEN	CADRE	MARCO	CAIXILHO
8	CIRCUITO POTENZA	POWER CIRCUIT	LEISTUNGS-PLATINE	CIRCUIT PUISSANCE	CIRCUITO POTENCIA	CIRCUITO POTÊNCIA
9	VENTILATORE	FAN	VENTILATOR	VENTILATEUR	VENTILADOR	VENTAROLA
10	COMPRESSORE	COMPRESSOR	KOMPRESSOR	COMPRESSEUR	COMPRESOR	COMPRESSOR
11	DISTANZIALE	SPACER	DISTANZSTÜCK	ENTRETOISE	DISTÁNCIALE	ESPAÇADOR
12	PIEDINO	SUPPORT	HALTERUNG	SUPPORT	SOPORTE	SUPORTE
13	BLOCCA CAVO	CABLE GLAND	KABELVERSCHRAUBUNG	PRESSE-ETOUPE	PRENSA CABLE	PRENSA CABO
14	DISTANZIALE	SPACER	DISTANZSTÜCK	ENTRETOISE	DISTÁNCIALE	ESPAÇADOR
15	SUPPORTO ANTIVIBRANTE	SHOCK ABSORBER	ANTIVIBRATIONSPUFFER	TAMPON ANTI-VIBRATIONS	APOYO ANTIVIBRACIÓN	APOIO ANTI-VIBRAÇÃO
16	TORCIA COMPLETA	COMPLETE TORCH	BRENNER	TORCHE COMPLETE	ANTORCHA COMPLETA	TOCHA COMPLETA
17	ELETTRODO	ELECTRODE	ELEKTRODE	ELECTRODE	ELECTRODO	ELÉCTRODO
18	DIFFUSORE ISOLANTE	INSULATING DIFFUSOR	ISOLIERENDER DIFFUSOR	DIFFUSEUR ISOLANT	DIFUSOR AISLANTE	DIFUSOR ISOLADOR
19	UGELLO	NOZZLE	DÜSE	BUSE	INYECTOR	INJECTOR
20	PORTAUGELLO	NOZZLE HOLDER	DÜSENHALTER	PORTE-BUSE	PORTA - INYECTOR	PORTA INJECTOR
21	TUBO TEFLON	TEFLON TUBE	PTFE-SCHLAUCH	TUYAU EN PTFE	PTFE TUBERÍA	TUBO DE PTFE
22	PASSACAVO	STRAIN RELIEF	ZUGENTLASTUNG	PASSE CABLE	PASA CABLE	PASSA CABO
23	PORTA-LED	LED HOLDER	LED-HALTER	SUPPORT LED	SOPORTE LED	SUPORTE LED
24	INTERRUTTORE	SWITCH	SCHALTER	INTERRUPTEUR	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR
25	CAVO RETE	MAINS INPUT CABLE	NETZ-ANSCHLUSSLEITUNG	CABLE - RESEAU	CABLE RED	CABO DE ALIMENTAÇÃO
26	PROTEZIONE	PROTECTION	SCHUTZ	PROTECTION	PROTECCIÓN	PROTECÇÃO
27	CAVO MASSA	EARTH CABLE	MASSEKABEL	CABLE DE TERRE	CABLE MASA	CABO MASSA
28	RACCORDO	CONNECTOR	VERBINDUNGSSTÜCK	RACCORD	EMPALME	LIGAÇÃO
29	PASSACAVO	STRAIN RELIEF	ZUGENTLASTUNG	PASSE CABLE	PASA CABLE	PASSA CABO
30	BLOCCA CAVO	CABLE GLAND	KABELVERSCHRAUBUNG	PRESSE-ETOUPE	PRENSA CABLE	PRENSA CABO
31	RACCORDO	JOINT	VERBINDUNGSSTÜCK	RACCORD	EMPALME	LIGAÇÃO
45	IMPUGNATURA	HANDLE	GRIFF	POIGNEE	EMPUÑADURA	PUNHO
46	TESTINA	HEAD	SCHNEIDKOPF	TÊTE	CABEZA	CABECINHA

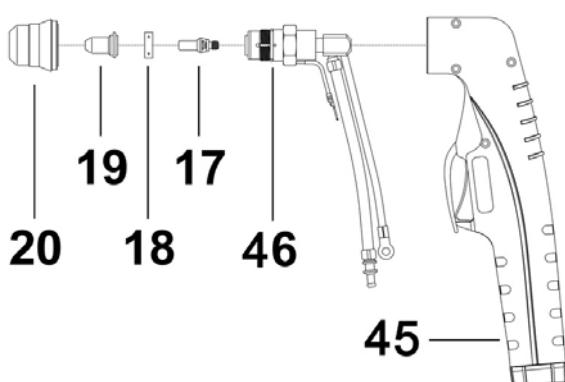

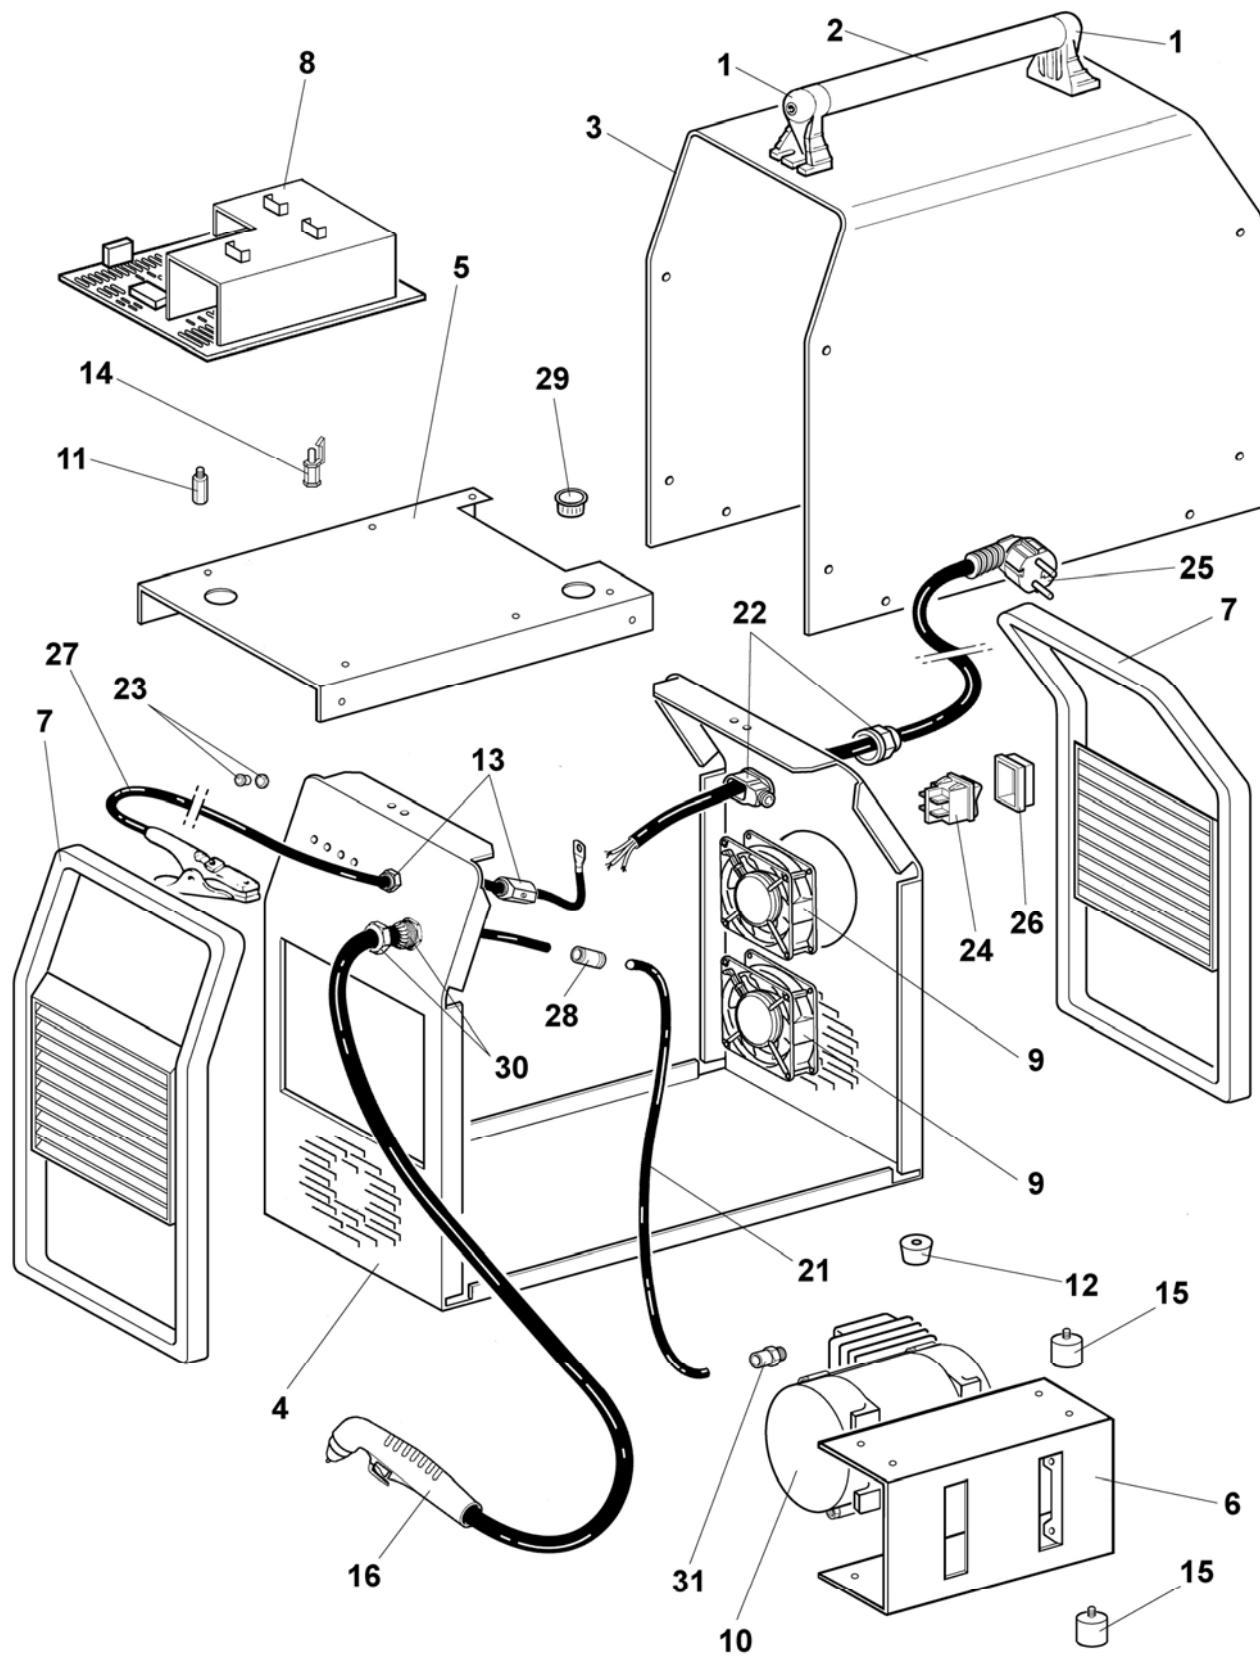

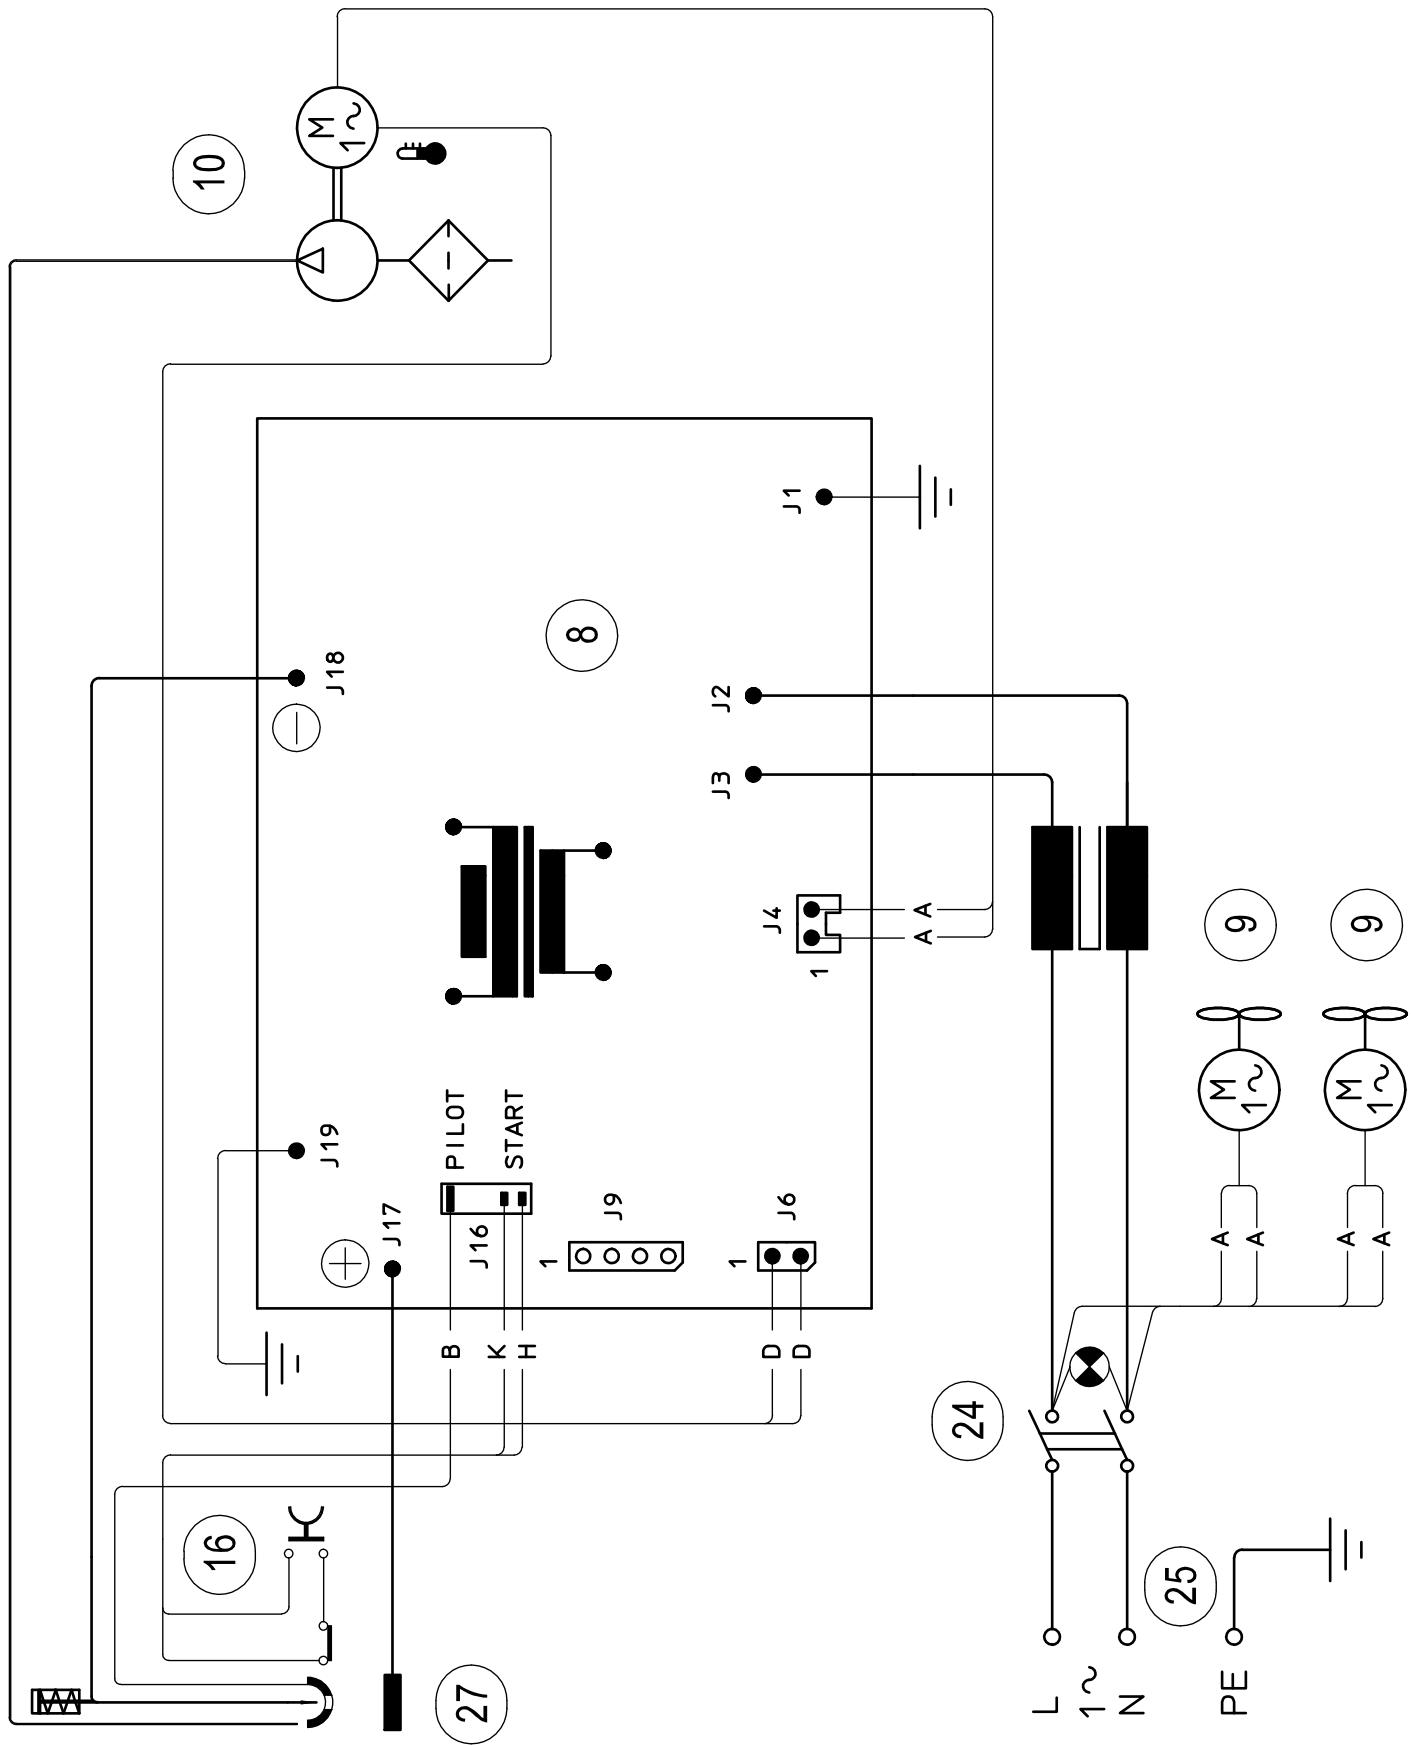

	Codifica colori cablaggio elettrico	Wiring diagram colour code	Farben-Codierung elektrische Schaltplan	Codification couleurs schéma électrique	Codificación colores cableado eléctrico	Codificação cores conjunto eléctrico de cabos
A	Nero	Black	Schwarz	Noir	Negro	Negro
B	Rosso	Red	Rot	Rouge	Rojo	Vermelho
C	Grigio	Grey	Grau	Gris	Gris	Cinzeno
D	Bianco	White	Weiss	Blanc	Blanco	Branco
E	Verde	Green	Gruen	Vert	Verde	Verde
F	Viola	Purple	Violett	Violet	Violeta	Violeta
G	Giallo	Yellow	Gelb	Jaune	Amarillo	Amarelo
H	Blu	Blue	Blau	Bleu	Azul	Azul
K	Marrone	Brown	Braun	Marron	Marron	Castanho
J	Arancione	Orange	Orange	Orange	Nardnja	Alaranjado
I	Rosa	Pink	Rosa	Rose	Rosa	Rosa
L	Rosa-nero	Pink-black	Rosa-schwarz	Rose-noir	Rosa-negro	Rosa-negro
M	Grigio-viola	Grey-purple	Grau-violett	Gris-violet	Gris-violeta	Cinzeno-violeta
N	Bianco-viola	White-purple	Weiss-violett	Blanc-violet	Blanco-violeta	Branco-violeta
O	Bianco-nero	White-black	Weiss-schwarz	Blanc-noir	Blanco-negro	Branco-negro
P	Grigio-blu	Grey-blue	Grau-blau	Gris-bleu	Gris-azul	Cinzeno-azul
Q	Bianco-rosso	White-red	Weiss-rot	Blanc-rouge	Blanco-rojo	Branco-vermelho
R	Grigio-rosso	Grey-red	Grau-rot	Gris-rouge	Gris-rojo	Cinzeno-vermelho
S	Bianco-blu	White-blue	Weiss-blau	Blanc-bleu	Blanco-azul	Branco-azul
T	Nero-blu	Black-blue	Schwarz-blau	Noir-bleu	Negro-azul	Negro-azul
U	Giallo-verde	Yellow-green	Gelb-gruen	Jaune-vert	Amarillo-verde	Amarelo-verde