

I	MANUALE DI ISTRUZIONE PER GENERATORE PER SALDatrice A FILO	3
GB	INSTRUCTION MANUAL FOR MIG-MAG WELDING POWER SOURCE	6
D	BETRIEBSANLEITUNG FÜR DRAHTSCHWEISSSTROMQUELLE	9
F	MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR GENERATEUR POUR POSTES A SOUDER A FIL	12
E	MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA GENERADOR PARA SOLDADORA DE HILO	15
P	MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA GERADOR PARA SOLDADORES A FIO	18
S	BRUKSANVISNING FÖR VARMTRÅDSVETSAR.....	21
SF	HITSAUSKONEIDEN KÄYTTÖOHJE	24



Parti di ricambio e schema elettrico

Spare parts and wiring diagram

Ersatzteile und elektrischer Schaltplan


Pièces de rechanges et schéma électrique

Partes de repuesto y esquema eléctrico

Peças e esquema eléctrico

Elschema – Sähkökaavio / Reservdelar – Varaosat

2

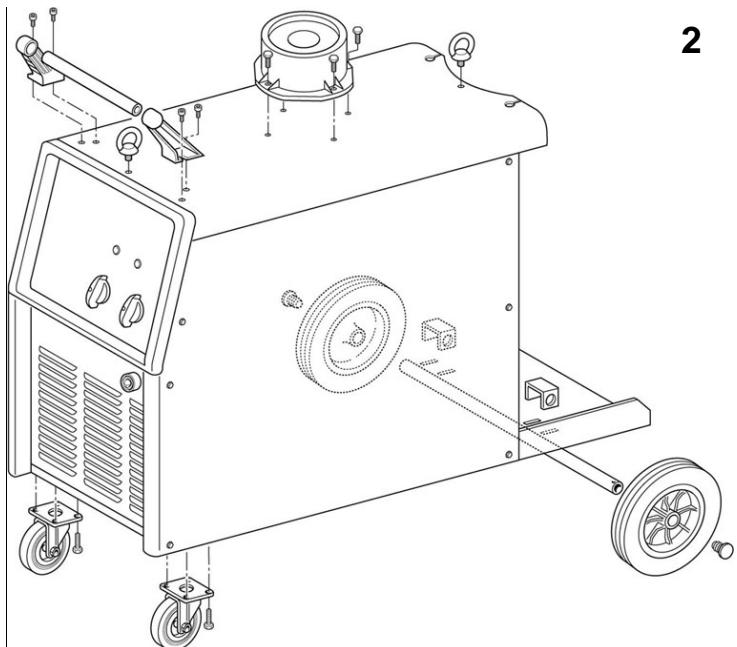



3

Volt 400

—	400V	—	400V
U	400V	V	400V
V	400V	W	400V
W	400V	—	230V
—	230V	—	230V
U	400V	V	400V
V	400V	W	400V
W	400V	—	230V
—	230V	—	230V
U	230V	V	230V
V	230V	W	230V
W	230V	—	230V

Volt 230

—	400V	—	230V
U	400V	V	400V
V	400V	W	400V
W	400V	—	230V
—	230V	—	230V
U	230V	V	230V
V	230V	W	230V
W	230V	—	230V

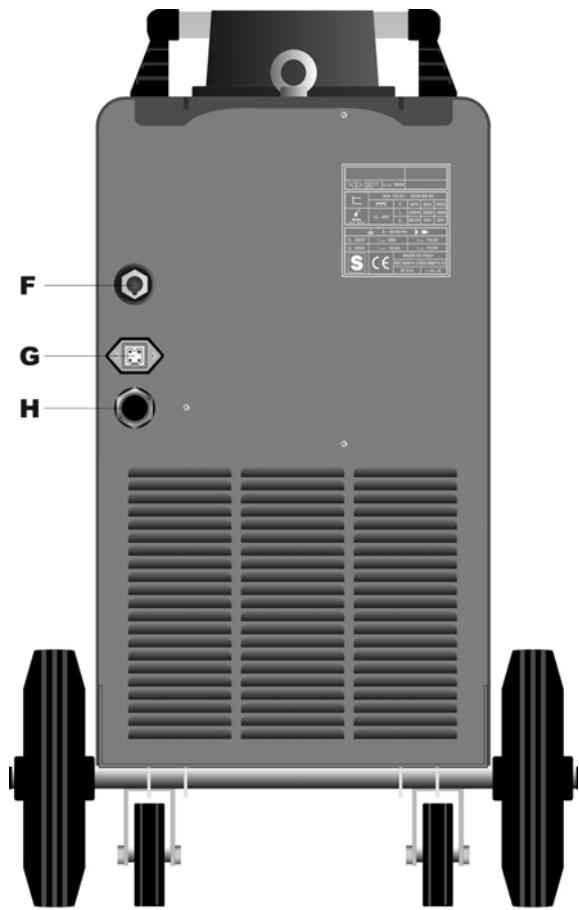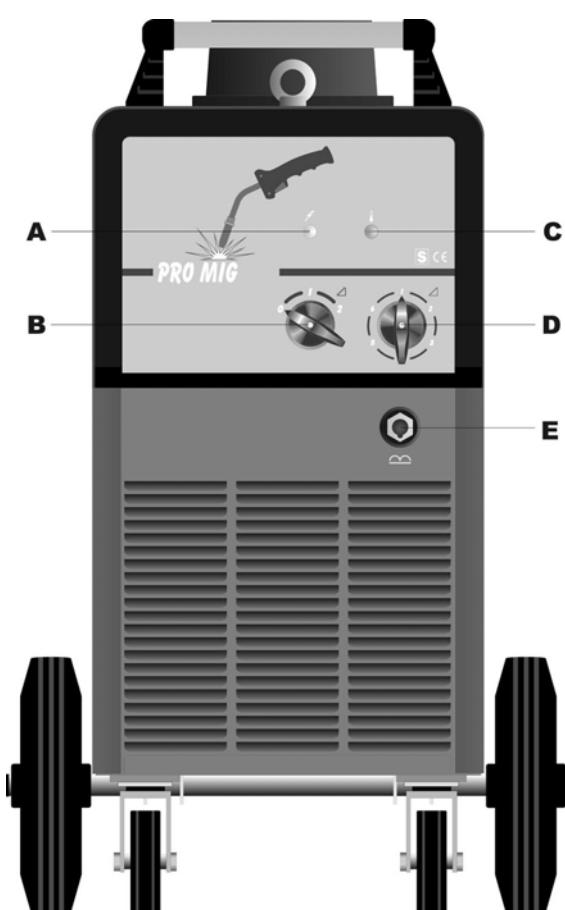

Artt. / Items 277 - 278 - 279

4

MANUALE D'ISTRUZIONE PER SALDATRICI A FILO

IMPORTANTE

PRIMA DELLA INSTALLAZIONE, DELL'USO O DI QUALSIASI MANUTENZIONE ALLA SALDATRICE LEGGERE IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE E DEL MANUALE "REGOLE DI SICUREZZA PER L'USO DELLE APPARECCHIATURE" PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE NORME DI SICUREZZA. CONTATTARE IL VOSTRO DISTRIBUTORE SE NON AVETE COMPRESO COMPLETAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per operazioni di saldatura. Non deve essere utilizzato per scongelare tubi.

E' inoltre indispensabile tenere nella massima considerazione il manuale riguardante le regole di sicurezza.

I simboli posti in prossimità dei paragrafi ai quali si riferiscono, evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni.

Entrambi i manuali devono essere conservati con cura, in un luogo noto ai vari interessati. Dovranno essere consultati ogni qual volta vi siano dubbi, dovranno seguire tutta la vita operativa della macchina e saranno impiegati per l'ordinazione delle parti di ricambio.

1 DESCRIZIONI GENERALI

1.1 SPECIFICHE

Questo manuale è stato preparato allo scopo di istruire il personale addetto all'installazione, al funzionamento ed alla manutenzione della saldatrice. Questo apparecchio è una sorgente di tensione costante adatto alla saldatura MIG/MAG e OPEN-ARC. Controllare, al ricevimento, che non vi siano parti rotte o avariate.

Ogni eventuale reclamo per perdite o danni deve essere fatto dall'acquirente al vettore. Ogni qualvolta si richiedono informazioni riguardanti la saldatrice, si prega di indicare l'articolo ed il numero di matricola.

1.2 SPIEGAZIONE DEI DATI TECNICI

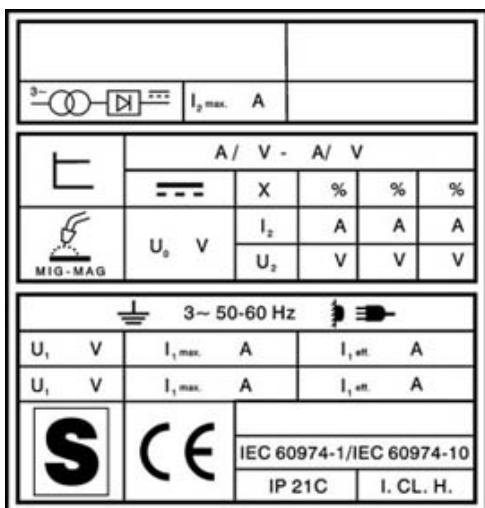


Fig. 1

IEC 60974-1 La saldatrice è costruita secondo queste norme.
IEC 60974-10

Trasformatore-raddrizzatore trifase.

Caratteristica piatta.



I2 max

Adatto per saldatura a filo continuo.

Corrente di saldatura non convenzionale.
Il valore rappresenta il limite max. ottenibile in saldatura.

U0

Tensione a vuoto secondaria.

X

Fattore di servizio percentuale.

Il fattore di servizio esprime la percentuale di 10 minuti in cui la saldatrice può lavorare ad una determinata corrente senza causare surriscaldamenti.

I2

Corrente di saldatura

U2

Tensione secondaria con corrente di sald. I2

U1

Tensione nominale di alimentazione.

3~ 50/60Hz

Alimentazione trifase 50 oppure 60 Hz.

I1 max

E' il massimo valore della corrente assorbita.

I1 eff

E' il massimo valore della corrente effettiva assorbita considerando il fattore di servizio.

IP21C

Grado di protezione della carcassa.

Grado 1 come seconda cifra significa che questo apparecchio non è idoneo a lavorare all'esterno sotto la pioggia. La lettera addizionale C significa che l'apparecchio è protetto contro l'accesso di un utensile (diametro 2,5 mm) alle parti in tensione del circuito di alimentazione.



Idonea a lavorare in ambienti con rischio accresciuto.

NOTE: La saldatrice è inoltre stata progettata per lavorare in ambienti con grado di inquinamento 3. (Vedi IEC 60664).

1.3 PROTEZIONE TERMICA

Questo apparecchio è protetto da un termostato il quale, se si superano le temperature ammesse, impedisce il funzionamento della macchina. In queste condizioni, il ventilatore continua a funzionare, il filo ad uscire e la lampada C si accende.

2 INSTALLAZIONE

- L'installazione della macchina deve essere fatta da personale qualificato.
- Tutti i collegamenti devono essere eseguiti in conformità delle vigenti norme e nel pieno rispetto della legge antinfortunistica.

Controllare che la tensione di alimentazione corrisponda al valore indicato sul cavo rete. Se non è già montata, collegare una spina di portata adeguata al cavo di alimentazione assicurandosi che il conduttore giallo/verde sia collegato allo spinotto di terra.

La portata dell'interruttore magnetotermico o dei fusibili, in serie all'alimentazione, deve essere uguale alla corrente I₁ max. assorbita dalla macchina.

2.1 SISTEMAZIONE

Montare il manico, le ruote e il supporto carrello traina filo (fig. 2). Il manico non deve essere usato per sollevare la saldatrice.

Collocare la saldatrice in un ambiente ventilato.

Polvere, sporco o qualsiasi altra cosa estranea che possa entrare nella saldatrice ne può compromettere la ventilazione e quindi il buon funzionamento.

Pertanto è necessario in relazione all'ambiente e alle condizioni di impiego avere cura di mantenere pulite le parti interne. La pulizia deve avvenire tramite un getto di aria secca e pulita, facendo attenzione a non danneggiare in alcun modo la macchina. Prima di lavorare all'interno della saldatrice assicurarsi che la spina sia staccata dalla rete di alimentazione.

Qualsiasi intervento eseguito all'interno della saldatrice deve essere eseguito da personale qualificato.

2.2 COLLEGAMENTI INTERNI

- **Qualsiasi intervento eseguito all'interno della saldatrice deve essere eseguito da personale qualificato.**
- Prima di lavorare all'interno della saldatrice assicurarsi che la spina sia staccata dalla rete di alimentazione.
- **Dopo il collaudo finale la saldatrice viene collegata alla tensione indicata sul pannello vicino al cavo di alimentazione.**
- **Per cambiare tensione di alimentazione togliete il laterale destro e disponete i collegamenti della morsettiera cambiatensione come indicato in fig. 3.**
- Non utilizzare la saldatrice senza coperchio o i pannelli laterali per evidenti ragioni di sicurezza e per non alterare le condizioni di raffreddamento dei componenti interni.

2.3 COLLEGAMENTI ESTERNI

2.3.1 Connessione della pinza di massa

Connettere il terminale del cavo massa alla presa **E** della saldatrice e collegare il morsetto di massa al pezzo da saldare.

2.3.2 Posizionamento della bombola e collegamento del tubo gas

- Posizionare la bombola sul porta bombola della saldatrice, fissandola con le catene in dotazione, al pannello posteriore della macchina.
- Controllare periodicamente lo stato di usura delle catene e, se necessario, richiedere il ricambio.
- La bombola deve essere equipaggiata da un riduttore di pressione comprensivo di flussometro.
- Solo dopo aver posizionato la bombola, collegare il tubo gas uscente dal pannello posteriore della macchina al riduttore di pressione.
- Regolare il flusso del gas a circa 10 -18 litri/minuto.

2.3.3 Connessione del carrello

Questo generatore funziona con i carrelli WF21 e WF41. Le prestazioni e le possibilità operative dei carrelli sono descritte nelle istruzioni allegate ai carrelli stessi.

 
3 DESCRIZIONE COMANDI

3.1 COMANDI SUL FRONTALE DELL'APPARECCHIO (VEDERE FIG. 4)



A - Spia

Spia generale, acceso – spento.



C - Spia

Si accende quando il termostato interrompe il funzionamento della saldatrice.



B – Interruttore / commutatore

Accende o spegne la macchina e seleziona le gamme della tensione di saldatura.



D - Commutatore

Regola finemente la tensione di saldatura prescelta con il commutatore **B**.



 
E - Presa di massa

Presa a cui va collegato il cavo massa.

3.2 COMANDI SUL PANNELLO POSTERIORE DEL GENERATORE (VEDERE FIG. 4)



H - Presa di alimentazione



G - Connettore

A questo connettore va collegato il maschio della prolunga.



F - Presa

A questa presa va collegato il connettore volante di potenza della prolunga (polo +).

4 SALDATURA

4.1 MESSA IN OPERA

Controllare che il diametro del filo corrisponda al diametro indicato sul rullo trainafilo. Utilizzare rulli trainafilo con gola ad "U" per fili di alluminio e con gola a "V" per gli altri fili.

4.2 LA MACCHINA È PRONTA PER SALDARE

- Collegare il morsetto di massa al pezzo da saldare.
- Posizionare l'interruttore **B** su 1 oppure su 2.
- Togliere l'ugello gas.
- Svitare l'ugello portacorrente.
- Inserire il filo nella guaina guidafilo della torcia assicurandosi che sia dentro la gola del rullo e che

- questo sia in posizione corretta.
- Premere il pulsante torcia per fare avanzare il filo fino alla fuoriuscita dello stesso dalla torcia.
- Attenzione: tenere il viso lontano dalla lancia terminale mentre il filo fuoriesce.**
- Avvitare l'ugello portacorrente assicurandosi che il diametro del foro sia pari al filo utilizzato.
- Montare l'ugello gas.

4.3 SALDATURA DEGLI ACCIAI AL CARBONIO CON PROTEZIONE GASSOSA.

Per la saldatura di questi materiali è necessario:

- Utilizzare un gas di saldatura a composizione binaria, di solito ARGON + CO2 con percentuali di Argon che vanno dal 75% in su. Con questa miscela il cordone di saldatura sarà ben raccordato ed estetico.
- Utilizzando CO2 puro, come gas di protezione si avranno cordoni stretti, con una maggiore penetrazione ma con un notevole aumento di proiezioni (spruzzi).
- Utilizzare un filo d'apporto della stessa qualità rispetto all'acciaio da saldare. E' sempre bene usare fili di buona qualità, evitare di saldare con fili arrugginiti che possono dare difetti di saldatura.
- Evitare di saldare su pezzi arrugginiti o che presentano macchie d'olio o grasso.

4.4 SALDATURA DEGLI ACCIAI INOSSIDABILI

La saldatura degli acciai inossidabili della serie 300, deve essere eseguita con gas di protezione ad alto tenore di Argon, con una piccola percentuale di ossigeno O2 o di anidride carbonica CO2 circa il 2%. Non toccare il filo con le mani. E' importante mantenere sempre la zona di saldatura pulita per non inquinare il giunto da saldare.

4.5 SALDATURA DELL'ALLUMINIO

Per la saldatura dell'alluminio è necessario utilizzare:

- Argon puro come gas di protezione.
- Un filo di apporto di composizione adeguata al materiale base da saldare.
- Utilizzare mole e spazzonatrici specifiche per l'alluminio senza mai usarle per altri materiali.

5 DIFETTI IN SALDATURA

- 1. DIFETTO** -Porosità (interne o esterne al cordone)
- CAUSE**
- Filo difettoso (arrugginito superficialmente)
 - Mancanza di protezione di gas dovuta a:
flusso di gas scarso
flussometro difettoso
riduttore brinato, per la mancanza di un preriscaldatore del gas di protezione di CO2
elettrovalvola difettosa
ugello porta corrente intasato da spruzzi
fori di efflusso del gas intasati
correnti d'aria presenti in zona di saldatura.

- 2. DIFETTO** - Cricche di ritiro
- CAUSE**
- Filo o pezzo in lavorazione sporchi od arrugginiti.
 - Cordone troppo piccolo.
 - Cordone troppo concavo.
 - Cordone troppo penetrato.

- 3. DIFETTO** - Incisioni laterali

- | | |
|-------------------|---|
| CAUSE | <ul style="list-style-type: none"> - Passata troppo veloce - Corrente bassa e tensioni di arco elevate. |
| 4. DIFETTO | <ul style="list-style-type: none"> - Spruzzi eccessivi |
| CAUSE | <ul style="list-style-type: none"> - Tensione troppo alta. - Induttanza insufficiente. - Mancanza di un preriscaldatore del gas di protezione di CO2 |

6 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

- Ugello protezione gas

Questo ugello deve essere liberato periodicamente dagli spruzzi metallici. Se distorto o ovalizzato sostituirlo.

- Ugello porta corrente.

Soltanto un buon contatto tra questo ugello ed il filo assicura un arco stabile e un'ottima erogazione di corrente; occorre perciò osservare i seguenti accorgimenti:

A) Il foro dell'ugello portacorrente deve essere tenuto esente da sporco od ossidazione.

B) A seguito di lunghe saldature gli spruzzi si attaccano più facilmente ostacolando l'uscita del filo.

E' quindi necessario pulire spesso l'ugello e se necessario sostituirlo.

C) L'ugello porta corrente deve essere sempre ben avvitato sul corpo torcia. I cicli termici subiti dalla torcia ne possono creare un allentamento con conseguente riscaldamento del corpo torcia e dell'ugello ed un'incostanza dell'avanzamento del filo.

- Guaina guidafilo.

E' una parte importante che deve essere controllata spesso, poiché il filo può depositarvi polvere di rame o sottilissimi trucioli. Pulirla periodicamente assieme ai passaggi del gas, con aria compressa secca.

Le guaine sono sottoposte ad un continuo logorio, perciò si rende necessario, dopo un certo periodo, la loro sostituzione.

- Gruppo motoriduttore.

Pulire periodicamente l'insieme dei rulli di trascinamento da eventuale ruggine o residui metallici dovuti al traino delle bobine. E' necessario un controllo periodico di tutto il gruppo responsabile del traino del filo: aspo, rullini guidafilo, guaina e ugello porta corrente.

INSTRUCTION MANUAL FOR WIRE WELDING MACHINE

IMPORTANT

READ THIS MANUAL AND THE SAFETY RULES MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING, USING, OR SERVICING THE WELDING MACHINE, PAYING SPECIAL ATTENTION TO SAFETY RULES. CONTACT YOUR DISTRIBUTOR IF YOU DO NOT FULLY UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.

This machine must be used for welding only. It must not be used to defrost pipes.

It is also essential to pay special attention to the "SAFETY RULES" Manual. The symbols next to certain paragraphs indicate points requiring extra attention, practical advice or simple information.

This MANUAL and the "SAFETY RULES" MANUAL must be stored carefully in a place familiar to everyone involved in using the machine. They must be consulted whenever doubts arise and be kept for the entire lifespan of the machine; they will also be used for ordering replacement parts.

1 GENERAL DESCRIPTION

1.1 SPECIFICATIONS


This manual has been prepared for the purpose of educating personnel assigned to install, operate and service the welding machine.

This equipment is a constant-voltage power source, suitable for MIG/MAG and OPEN-ARC welding.

Upon receiving the machine, make sure there are no broken or damaged parts.

The purchaser should address any complaints for losses or damage to the vector. Please indicate the article and serial number whenever requesting information about the welding machine.


1.2 EXPLANATION OF TECHNICAL SPECIFICATIONS

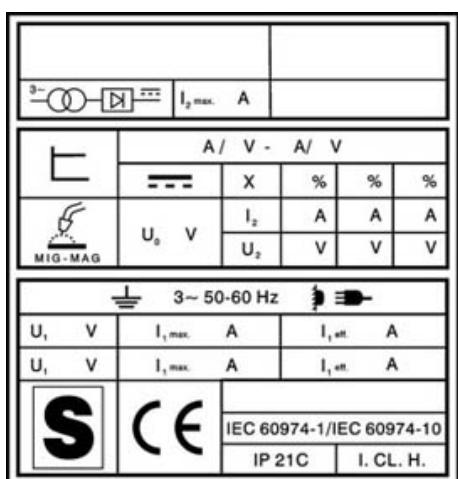

Pict. 1

IEC 60974-1 The welding machine is manufactured according to these international standards.
IEC 60974-10

 Three-phase transformer-rectifier.



Flat characteristic.



I2 max

Suitable for continuous wire welding.

Unconventional welding current.

This value represents the max. limit attainable in welding.

U0

X

Secondary open-circuit voltage.

Duty cycle percentage.

The duty cycle expresses the percentage of 10 minutes during which the welding machine may run at a certain current without overheating.

I2

Welding current

U2

Secondary voltage with welding current I2.

U1

Rated supply voltage

3~ 50/60Hz

50- or 60-Hz three-phase power supply.

I1 max

Maximum absorbed current value.

I1 eff

This is the maximum value of the actual current absorbed, considering the duty cycle.

IP21C

Protection rating for the housing.

Grade 1 as the second digit means that this equipment is suitable for use outdoors in the rain. The additional letter **C** means that the equipment is protected against access to the live parts of the power supply circuit by a tool (diameter 2.5 mm).



Suitable for use in high-risk environments.

NOTES: The welding machine has also been designed for use in environments with a pollution rating of 3. (See IEC 60664).

1.3 OVERLOAD CUT-OUT

This machine is protected by a thermostat, which prevents the machine from operating if the allowable temperatures are exceeded. In these conditions, the fan continues to operate, the wire to flow and the led **C** lights.

2 INSTALLATION

- Only skilled personnel should install the machine.
- All connections must be carried out according to current regulations, and in full observance of safety laws.

Make sure that the supply voltage corresponds to the value indicated on the power cable. If it is not already fitted, connect a plug suited to the power cable, making sure that the yellow/green conductor is connected to the earth pin.

The capacity of the overload cutout switch or fuses installed in series with the power supply must be equivalent to the absorbed current I1 max. of the machine.

2.1 PLACEMENT

Mount the handle, wheels and the wire feeder unit support (pict. 2).

The handle must not be used for lifting the welding machine.

Place the welding machine in a ventilated area.

Dust, dirt, and any other foreign matter entering the welding machine can interfere with ventilation and thus with smooth operation.

Therefore, in relation to the environment and working conditions, it is important to keep the internal parts clean.

Clean using a jet of dry, clean air, being careful to avoid damaging the machine in any way.

Before working inside the welding machine, make sure it is unplugged from the power mains.

Any intervention carried out inside the welding machine must be performed by qualified personnel.

2.2 INTERNAL CONNECTIONS

- Any intervention carried out inside the welding machine must be performed by qualified personnel.
- Before working inside the welding machine, make sure that the plug is disconnected from the power mains.
- After final inspection, the welding machine is connected to the voltage indicated on the panel beside the power supply cable.
- To change the supply voltage, remove the right side panel and arrange the voltage change terminal board connections as shown in the picture 3.
- The supply voltage may not be changed on single-phase power sources.
- Do not use the welding machine without its cover or side panels for obvious safety reasons, and to avoid altering the cooling conditions for internal components.

2.3 EXTERNAL CONNECTIONS

2.3.1 Connecting the mass clip

Connect the earth cable terminal to the socket **E** of the welding machine, and connect the earth clamp to the workpiece.

2.3.2 Cylinder placement and connecting the gas hose

- Position the cylinder on the cylinder holder of the welding machine, using the chains provided to fasten it to the rear panel of the machine.
- Periodically check for wear of chains and order replacements if necessary.
- The cylinder must be equipped with a pressure regulator complete with flow gauge.
- Only after positioning the cylinder, connect the outgoing gas hose from the rear panel of the machine to the pressure regulator.
- Adjust the gas flow to approximately 10/18 liters/minute.

2.3.3 Connecting the wire feeder

This power source works with the wire feeders WF21 and WF41. The performance and operating options of the wire feeder are described in the instructions enclosed with the wire feeder itself.

3 DESCRIPTION OF CONTROLS

3.1 CONTROLS ON THE FRONT OF THE MACHINE (see pict. 4)



A - Light

Main ON/OFF indicator lamp.



C - Light

Thermostat pilot light.



B - Switch

Turns the machine ON or OFF and select the ranges of welding voltage.



D - Switch

Fine-tunes the welding voltage within the range previously selected via selector switch **B**.



E - Earth socket

Socket to which to connect the earth cable.

3.2 CONTROLS ON GENERATOR REAR PANEL (see pict. 4)



H - Input supply socket



G - Socket connector.

For the male connector on extension lead.



F - Socket.

For the extension lead power supply connector ('+' pole).

4 WELDING

4.1 INSTALLATION

Make sure that the wire diameter corresponds to the diameter indicated on the wire feeder roller. Use wire feeder rollers with a "U"-shaped groove for aluminium wires, and with a "V"-shaped groove for other wires.

4.2 THE MACHINE IS READY TO WELD

- Connect the earth clamp to the workpiece.
- Set the switch **B** to 1 or 2 position.
- Remove the gas nozzle.

- Unscrew the contact tip.
- Insert the wire in the wire liner of the torch, making sure that it is inside the roller groove and that the roller is in the correct position.
- Press the torch trigger to move the wire forward until it comes out of the torch.
- **Caution: keep your face away from the gun tube assembly while the wire is coming out.**
- Screw the contact tip back on, making sure that the hole diameter is the same as that of the wire used.
- Assemble the gas nozzle.

4.3 WELDING CARBON STEELS WITH GAS PROTECTION.

In order to weld these materials you must:

- Use a welding gas with a binary composition, usually ARGON + CO₂ with percentages of Argon ranging from 75% up. With this blend, the welding bead will be well jointed and attractive.
- Using pure CO₂ as a protection gas will produce narrow beads, with greater penetration but a considerably increase in splatters.
- Use a welding wire of the same quality as the steel to be welded. It is best to always use good quality wires, avoiding welding with rusted wires that could cause welding defects.
- Avoid welding rusted parts, or those with oil or grease stains.

4.4 WELDING STAINLESS STEEL

Series 300 stainless steels must be welded using a protection gas with a high Argon content, containing a small percentage of O₂ or carbon dioxide CO₂ (approximately 2%) to stabilize the arc.

Do not touch the wire with your hands. It is important to keep the welding area clean at all times, to avoid contaminating the joint to be welded.

4.5 WELDING ALUMINIUM

In order to weld aluminium you must use:

- Pure Argon as the protection gas.
- A welding wire with a composition suitable for the base material to be welded.
- Use mills and brushing machines specifically designed for aluminium, and never use them for other materials.

5 WELDING DEFECTS

- 1. DEFECT-** - Porosity (within or outside the bead)
- CAUSES**
- Electrode defective (rusted surface)
 - Missing shielding gas due to:
low gas flow
flow gauge defective
regulator frosted due to no preheating of the CO₂ protection gas
defective solenoid valve
contact tip clogged with spatter
gas outlet holes clogged
air drafts in welding area.

- 2. DEFECT** - Shrinkage cracks
- CAUSES**
- Wire or workpiece dirty or rusted.
 - Bead too small.

- Bead too concave.
 - Bead too deeply penetrated.
- 3. DEFECT**
- CAUSES**
- Side cuts
 - Welding pass done too quickly
 - Low current and high arc voltages.
- 4. DEFECT**
- CAUSES**
- Excessive spraying
 - Voltage too high.
 - Insufficient inductance.
 - No preheating of the CO₂ protection gas

6 MAINTAINING THE SYSTEM

- Shielding gas nozzle

This nozzle must be periodically cleaned to remove weld spatter. Replace if distorted or squashed.

- Contact tip.

Only a good contact between this contact tip and the wire can ensure a stable arc and optimum current output; you must therefore observe the following precautions:

A) The contact tip hole must be kept free of grime and oxidation (rust).

B) Weld spatter sticks more easily after long welding sessions, blocking the wire flow.

The tip must therefore be cleaned more often, and replaced if necessary.

C) The contact tip must always be firmly screwed onto the torch body. The thermal cycles to which the torch is subjected can cause it to loosen, thus heating the torch body and tip and causing the wire to advance unevenly.

- Wire liner.

This is an important part that must be checked often, because the wire may deposit copper dust or tiny shavings. Clean it periodically along with the gas lines, using dry compressed air.

The liners are subjected to constant wear and tear, and therefore must be replaced after a certain amount of time.

- Gearmotor group.

Periodically clean the set of feeder rollers, to remove any rust or metal residue left by the coils. You must periodically check the entire wire feeder group: hasp, wire guide rollers, liner and contact tip.

BETRIEBSANLEITUNG FÜR DRAHTSCHWEISSMASCHINE

WICHTIG:

VOR INSTALLATION UND GEBRAUCH DIESER SCHWEISSMASCHINE BZW. VOR AUSFÜHRUNG VON BELIEBIGEN WARTUNGSSARBEITEN, DIESES HANDBUCH UND DAS HANDBUCH "SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DEN GERÄTEGEBRAUCH" AUFMERKSAM LESEN. DABEI IST DEN SICHERHEITSNORMEN BESONDERE BEACHTUNG ZU SCHENKEN. BITTE WENDEN SIE SICH AN IHREN GROSSHÄNDLER, WENN IHNEN AN DIESER ANLEITUNG ETWAS UNKLAR IST.

Diese Maschine darf nur zur Ausführung von Schweißarbeiten verwendet werden. Sie darf nicht zum Enteisen von Rohren benutzt werden.

Des Weiteren ist dem Handbuch, das die Sicherheitsvorschriften enthält, größte Beachtung zu schenken.

Die Symbole neben den einzelnen Paragraphen weisen auf Situationen, die größte Aufmerksamkeit verlangen, Tipps oder einfache Informationen hin.

Die beiden Handbücher sind sorgfältig an einem Ort aufzubewahren, der allen Personen, die mit dem Gerät zu tun haben, bekannt ist. Sie sind immer dann heranzuziehen, wenn Zweifel bestehen. Die beiden Handbücher haben die Maschine über ihre ganze Lebensdauer zu "begleiten" und sind bei der Bestellung von Ersatzteilen heranzuziehen.

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1.1 TECHNISCHE ANGABEN

Das vorliegende Handbuch dient der Unterweisung des für die Installation, den Betrieb und die Wartung der Schweißmaschine zuständigen Personals. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Konstantspannungs-Schweißstromquelle für MIG/MAG- und OPEN-ARC-Schweißverfahren. Beim Empfang sicherstellen, daß keine Teile gebrochen oder beschädigt sind.

Der Käufer muß Beanstandungen wegen fehlender oder beschädigter Teile an den Frachtführer richten. Bei Anfragen zur Schweißmaschine stets die Artikelnummer und die Seriennummer angeben.

1.2 ERLÄUTERUNG DER TECHNISCHEN DATEN

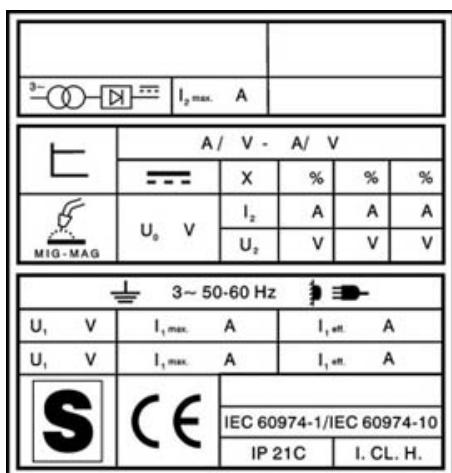



Abb. 1

IEC 60974-1
IEC 60974-10



Die Konstruktion der Schweißmaschine entspricht diesen Normen.

 Dreiphasiger Transformator-Gleichrichter.



Flache Kennlinie.

MIG-MAG

Geeignet zum Schweißen mit kontinuierlich zugeführtem Schweißdraht.

I2 max

Nicht-konventioneller Schweißstrom. Der Wert repräsentiert den beim Schweißen erreichbaren oberen Grenzwert.

U0

Leerlauf-Sekundärspannung

X

Relative Einschaltdauer.

Die relative Einschaltdauer ist der auf eine Spieldauer von 10 Minuten bezogene Prozentsatz der Zeit, die die Schweißmaschine bei einer bestimmten Stromstärke arbeiten kann, ohne sich zu überhitzen.

I2

Schweißstrom

U2

Sekundärspannung bei Schweißstrom I2

U1

Bemessungsspeisespannung.

3~ 50/60 Hz

Drehstromversorgung mit 50 oder 60 Hz.

I1 max

Höchstwert der Stromaufnahme.

I1 eff

Höchstwert der effektiven Stromaufnahme bei Berücksichtigung der relativen Einschaltdauer.

IP21C

Schutzart des Gehäuses.

Die zweite Ziffer 1 gibt an, daß dieses Gerät nicht im Freien bei Regen betrieben werden darf. Der zusätzliche Buchstabe C gibt an, dass das Gerät gegen das Eindringen eines Werkzeugs (Durchmesser 2,5 mm) in den Bereich der aktiven Teile des Stromversorgungskreises geschützt ist.



Geeignet zum Betrieb in Umgebungen mit erhöhter Gefährdung.

ANMERKUNGEN: Die Schweißmaschine ist außerdem für den Betrieb in Umgebungen mit Verunreinigungsgrad 3 konzipiert. (Siehe IEC 60664).

1.3 THERMISCHER SCHUTZ

Dieses Gerät wird durch einen Thermostaten geschützt, der, wenn die zulässige Temperatur überschritten wird, den Betrieb der Maschine sperrt. In diesem Zustand bleibt der Lüfter eingeschaltet, der Draht läuft aus und die Lampe C leuchtet auf.

2 INSTALLATION

- Die Installation der Maschine muß durch Fachpersonal erfolgen.
- Alle Anschlüsse müssen nach den geltenden Bestimmungen und unter strikter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften ausgeführt werden.

Sicherstellen, dass die Netzspannung dem auf dem Netzkabel angegebenen Wert entspricht. Falls nicht schon montiert, das Netzkabel mit einem der Stromaufnahme angemessenen Netzstecker versehen und sicherstellen, dass der gelb-grüne Schutzleiter an den Schutzkontakt angeschlossen ist.

Der Nennstrom des mit der Netzstromversorgung in Reihe geschalteten LS-Schalters oder der Schmelzsicherungen muss gleich dem von der Maschine aufgenommenen Strom I1 max. sein.

2.1 AUFSTELLUNG

Den Griff, die Räder und die Drahtvorschubgerätlager montieren (Abb. 2). **Der Griff darf nicht zum Anheben der Schweißmaschine verwendet werden.**

Die Schweißmaschine in einem belüfteten Raum aufstellen.

Staub, Schmutz oder sonstige Fremdkörper, die in die Schweißmaschine eindringen, können die Belüftung behindern und folglich den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.

Daher muss je nach den Umgebungs- und Betriebsbedingungen sichergestellt werden, dass die internen Komponenten stets sauber sind. Zur Reinigung muss trockene und saubere Druckluft verwendet werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Maschine keinesfalls beschädigt wird.

Vor Eingriffen im Innern der Schweißmaschine sicherstellen, dass der Netzstecker vom Stromnetz getrennt ist.

Alle Eingriffe im Innern der Schweißmaschine müssen von Fachpersonal ausgeführt werden.

2.2 INTERNE ANSCHLÜSSE

- Alle Eingriffe im Innern der Schweißmaschine müssen von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vor Eingriffen im Innern der Schweißmaschine sicherstellen, daß der Stecker des Speisekabels vom Speisenetz getrennt ist.
- Nach der Endabnahme wird die Schweißmaschine an die auf dem Brett in der Nähe des Speisekabels angegebenen Spannung angeschlossen.
- Zum Ändern der Speisespannung die rechte seitliche Abdeckung entfernen und die Anschlüsse an der Klemmenleiste für den Spannungswechsel wie in der Abbildung 3 gezeigt vornehmen.
- Die Schweißmaschine darf aus offenkundigen Sicherheitsgründen sowie zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bedingungen für die Kühlung der inneren Bauteile nicht ohne Deckel und seitliche Abdeckbleche betrieben werden.

2.3 EXTERNE ANSCHLÜSSE

2.3.1 Anschluß der Masseklemme.

Den Anschluss des Massekabels an die Steckbuchse **E** der Schweißmaschine und die Masseklemme am Werkstück anschließen.

2.3.2 Anordnen der Flasche und Anschließen des Gasschlauchs

- Die Flasche auf dem Flaschenträger der Schweißmaschine anordnen und mit den beiliegenden Ketten an der hinteren Platte der Maschine befestigen.
- Die Ketten in regelmäßigen Zeitabständen auf Abnutzung kontrollieren und nötigenfalls Ersatz anfordern.
- Die Gasflasche muss über einen Druckminderer mit Durchflussmesser verfügen.
- Erst nach Positionierung der Gasflasche den aus der hinteren Platte der Maschine austretenden Gasschlauch an den Druckminderer anschließen.
- Den Durchfluss auf rund 10/18 l/min einstellen.

2.3.3 Anschluß des Drahtvorschubgeräts

Diese Stromquelle kann mit den Drahtvorschubgeräten WF21 und WF41 betrieben werden.

Die Leistungsmerkmale und Arbeitsmöglichkeiten der Drahtvorschubgeräte sind in deren beiliegenden Anleitungen beschrieben.

3 BESCHREIBUNG DER STELLTEILE

3.1 BEDIENTEILE AUF DER FRONTPLATTE DES GERÄTS (Sehen Abb. 4)



A – Leuchte

Signalleuchte: ein- / ausgeschaltet.




C – Leuchte

Signalleuchte: Thermostat.




B - Umschalter

Er dient zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zur Wahl des Schweißspannungsbereichs.

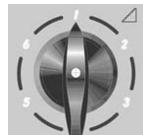

D - Umschalter

 Er dient zur Feineinstellung der Schweißspannung innerhalb des mit dem Umschalter **B** eingestellten Bereichs.




E - Masseanschluß

An diese Steckbuchse muss das Massekabel angeschlossen werden.

3.2 BEDIENTEILE AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTS (sehen Abb. 4)



 H - Netzspannungsteckdose



G - Steckdose.

Anschluß für den Stecker der Verlängerung.



F - Buchse.

Für den Anschluß des fliegenden Leistungssteckers der Verlängerung (+ Pol).

4 SCHWEISSPROZESS

4.1 INBETRIEBNAHME

Sicherstellen, dass der Drahtdurchmesser dem auf der Drahttransportrolle angegebenen Durchmesser entspricht. Drahttransportrollen mit U-förmiger Rille für Aluminiumdrähte und mit V-förmiger Rille für sonstige Drähte verwenden.

4.2 DIE MASCHINE IST BEREIT ZUM SCHWEIßEN

- Die Masseklemme an das Werkstück anschließen.
- Schalter **B** in Schaltstellung **1** oder **2** schalten.
- Die Gasdüse entfernen.
- Die Stromdüse ausschrauben.
- Den Draht in den Drahtführungsschlauch des Brenners einführen und sicherstellen, dass er in der Rille der Rolle läuft, die ihrerseits richtig positioniert sein muss.
- Den Brennerhals drücken, um den Draht zu fördern, bis er aus dem Brenner austritt.
- **Achtung: Den Brennerhals während des Austretens des Drahts vom Gesicht fernhalten.**
- Die Stromdüse wieder einschrauben und sicherstellen, dass der Durchmesser der Bohrung dem verwendeten Draht entspricht.
- Die Gasdüse montieren.

4.3 SCHWEIßEN VON UNLEGIERTEN STÄHLEN MIT SCHUTZGAS.

Beim Schweißen dieser Werkstoffe ist folgendes zu beachten:

- Ein zweistoffiges Gasgemisch verwenden, d.h. normalerweise ARGON + CO₂ mit einem Anteil von Argon von 75% aufwärts. Mit diesem Gemisch sind die Schweißnähte gut gebunden und haben ein einwandfreies Aussehen.
- Bei Verwendung von reinem CO₂ als Schutzgas erhält man schmale Nähte mit einer größeren Eindringung, doch mit einer beträchtlichen Zunahme der Spritzer.
- Einen Schweißzusatzdraht der gleichen Güte wie der des zu schweißenden Stahls verwenden. Es ist ratsam, stets Schweißdrähte guter Qualität zu verwenden; keine rostigen Drähte verwenden, da hierdurch die Güte der Schweißung beeinträchtigt werden kann.
- Keine rostigen Werkstücke oder Werkstücke mit Öl- oder Fettflecken schweißen.

4.4 SCHWEISSEN VON ROSTFREIEN STÄHLEN

Zum Schweißen von rostfreien Stählen der Gruppe 300 muss ein Schutzgas mit einem großen Anteil Argon und einem geringen Anteil Sauerstoff O₂ oder Kohlendioxid CO₂ (rund 2%) verwendet werden.

Den Draht nicht mit den Händen berühren. Es ist wichtig, die Schweißzone stets sauber zu halten, damit die zu schweißende Verbindung nicht verunreinigt wird.

4.5 SCHWEISSEN VON ALUMINIUM

Beim Schweißen von Aluminium ist folgendes zu beachten:

- Reines Argon als Schutzgas verwenden.
- Die Zusammensetzung des Zusatzdrahts muss dem Grundwerkstoff angemessen sein.
- Spezielle Schleif- und Bürstenscheiben für Aluminium verwenden; diese Arbeitsmittel dürfen nie für andere Werkstoffe verwendet werden.

5 SCHWEISSFEHLER

1. FEHLER - Porosität (in oder außerhalb der Schweißnaht)

- URSACHEN
- Draht mangelhaft (rostige Oberfläche)
 - Mangelnder Gasschutz wegen: geringem Gasstrom
 - Durchflussmesser defekt
 - Druckminderer bereift wegen mangelnder Vorwärmung des Schutzgases CO₂
 - Elektroventil defekt
 - Stromdüse durch Spritzer verstopt
 - Gasaustrittsbohrungen verstopt
 - Zugluft im Schweißbereich.

2. FEHLER
- URSACHEN
- Schwundrisse
 - Draht oder Werkstück verschmutzt oder rostig.
 - Naht zu klein.
 - Naht zu konkav.
 - Naht mit zu großer Einbrandtiefe.

3. FEHLER
- URSACHEN
- Seitliche Risse
 - Schweißgeschwindigkeit zu groß
 - Niedriger Strom und hohe Lichtbogenspannungen.

4. FEHLER
- URSACHEN
- Zu viele Spritzer
 - Spannung zu hoch.
 - Induktivität ungenügend
 - Keine Vorwärmung des Schutzgases CO₂

6 WARTUNG DER ANLAGE

- Schutzgasdüse.

Diese Düse muss regelmäßig von Metallspritzen gesäubert werden. Wenn sie verformt oder unrund ist, muss sie ausgetauscht werden.

- Stromdüse.

Nur ein guter Kontakt zwischen dieser Düse und dem Draht gewährleistet einen stabilen Lichtbogen und eine optimale Stromabgabe; daher sind folgende Hinweise zu beachten:

A) Die Bohrung der Stromdüse muss stets frei von Schmutz und Oxidationen sein.

B) Bei Schweißprozessen großer Dauer bleiben Spritzer besser haften und behindern den Austritt des Drahts.

Daher muss man die Düse häufig reinigen und nötigenfalls austauschen.

C) Die Stromdüse muss stets gut auf den Brennerkörper geschraubt sein. Aufgrund der thermischen Zyklen des Brenners kann sie sich lockern, so dass sich der Brennerkörper und die Düse erwärmen und der Draht unregelmäßig austritt.

- Drahtführungsschlauch.

Es handelt sich hierbei um ein wichtiges Teil, das häufig kontrolliert werden muss, da es durch den Draht mit Kupferstaub oder kleinen Spänen verunreinigt werden kann. Regelmäßig zusammen mit den Gasleitungen mit trockener Druckluft reinigen.

Die Drahtführungsschläuche sind einem ständigen Verschleiß ausgesetzt und müssen daher nach einem bestimmten Zeitraum ausgetauscht werden.

- Getriebemotor.

Die Baugruppe der Transportrollen in regelmäßigen Zeitabständen von Rost und Metallrückständen reinigen. Die regelmäßige Kontrolle der gesamten Baugruppe für den Drahtvorschub ist erforderlich: Welle, Drahtführungsrollen, Drahtführungsschlauch und Stromdüse.

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR POSTE A SOUDER A FIL

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE CONTENU DE CE LIVRET ET DU LIVRET " REGLES DE SECURITE POUR L'UTILISATION DES APPAREILS AVANT TOUTE INSTALLATION, UTILISATION OU TOUT ENTRETIEN DU POSTE A SOUDER, EN PRETANT PARTICULIEREMENT ATTENTION AUX NORMES DE SECURITE. CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SI VOUS N'AVEZ PAS PARFAITEMENT COMPRIS CES INSTRUCTIONS.

Cet appareil doit être utilisé exclusivement pour souder. Il ne doit pas être utilisé pour décongeler les tubes.

Il est indispensable de prendre en considération le manuel relatif aux règles de sécurité. Les symboles indiqués à côté de chaque paragraphe, mettent en évidence des situations nécessitant le maximum d'attention, des conseils pratiques ou de simples informations.

Les deux manuels doivent être conservés avec soin, dans un endroit connu des intéressés. Ils devront être consultés en cas de doute et devront accompagner toutes les utilisations de l'appareil et seront utilisés pour commander les pièces de rechange.

1 DESCRIPTION GENERALE

1.1 SPECIFICATIONS

Ce manuel a été préparé dans le but d'instruire le personnel préposé à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien du poste à souder.

Cette machine est une source de tension constante indiquée pour la soudure MIG/MAG et OPEN-ARC.

Contrôler, à la réception, qu'il n'y a pas de parties cassées ou bien abîmées.

Toute réclamation pour pertes ou dommages doit être faite par l'acheteur au transporteur. Chaque fois qu'on demande des renseignements concernant le poste à souder, prions d'indiquer l'article et le numéro matricule.

1.2 EXPLICATION DES DONNEES TECHNIQUES

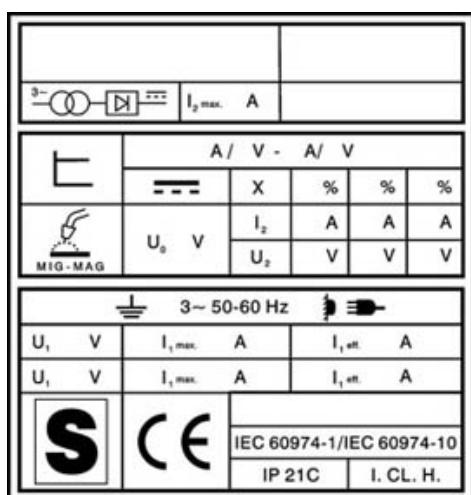


Fig. 1

IEC 60974-1 Le poste à souder est construit selon IEC 60974-10 ces normes.

Transformateur-redresseur triphasé.

Caractéristique plate.

Indiqué pour la soudure à fil continu.

I2 max Courant de soudure non conventionnel.

U0	La valeur représente la limite maximale pouvant être obtenue en soudure.
X	Tension à vide secondaire
U1	Facteur de marche en pour cent.
3~ 50/60Hz	Le facteur de marche exprime le pourcentage de 10 minutes pendant lesquelles le poste à souder peut opérer à un certain courant sans causer des surchauffes.
I2	Courant de soudure
U2	Tension secondaire avec courant de soudure I2
I1 max	Tension nominale d'alimentation.
I1 eff	Alimentation triphasée 50 ou bien 60 Hz.
IP21C	C'est la valeur maximale du courant absorbé.
	C'est la valeur maximale du courant effectif absorbé en considérant le facteur de marche.
	Degré de protection de la carcasse.
	Degré 1 en tant que deuxième chiffre signifie que cette machine ne peut pas être utilisée à l'extérieur sous la pluie.
	La lettre additionnelle C signifie que la machine est protégée contre l'accès d'un outil (diamètre 2,5 mm) aux pièces sous tension du circuit d'alimentation.



Indiquée pour opérer dans des milieux avec risque accru.

NOTE: En outre le poste à souder a été conçu pour opérer dans des milieux avec degré de pollution 3. (Voir IEC60664).

1.3 PROTECTION THERMIQUE

Cette machine est protégée par un thermostat empêchant le fonctionnement de la machine au dépassement des températures admises. Dans ces conditions, le ventilateur continue à fonctionner, le fil à sortir et la lampe C s'allume.

2 INSTALLATION

- L'installation de la machine doit être exécutée par du personnel qualifié.
- Tous les raccordements doivent être exécutés conformément aux normes en vigueur et dans le plein respect de la loi de prévention des accidents.

Contrôler que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée sur le câble réseau. Si pas déjà montée, brancher une prise de capacité suffisante sur le cordon d'alimentation en s'assurant que le conducteur vert/jaune est relié à la borne de terre.

La capacité de l'interrupteur magnétothermique ou des fusibles, en série à l'alimentation, doit être égale au courant I1 absorbé par la machine.

2.1 PLACEMENT

Monter la poignée, les roues et le support du dévidoir (fig. 2). La poignée ne doit pas être utilisée pour soulever la machine.

Placer le poste à souder dans un milieu ventilé. Poussière, saleté ou toute autre chose étrangère pouvant entrer dans le poste à souder peuvent en compromettre la ventilation et donc son fonctionnement.

Par rapport au milieu et aux conditions d'emploi, il faut donc veiller à maintenir propres les pièces internes. Le nettoyage doit se faire par un jet d'air sec et propre en prêtant attention à ne pas endommager la machine.

Avant d'opérer à l'intérieur du poste à souder, s'assurer que la fiche est débranchée de l'alimentation.

Toute opération à l'intérieur du poste à souder doit être exécutée par du personnel qualifié.

2.2 RACCORDEMENTS INTERNE

- Toute opération à l'intérieur du poste à souder doit être exécutée par du personnel qualifié.
- Avant d'opérer à l'intérieur du poste à souder, s'assurer que la fiche de la machine est débranchée du réseau d'alimentation.
- Après l'essai final, le poste à souder est branché à la tension indiquée sur le panneau près du cordon d'alimentation.
- Pour varier la tension d'alimentation, enlever le panneau latéral droit et ranger les raccordements de la plaque à bornes comme indiqué dans la figure 3.
- Ne pas utiliser le poste à souder sans le couvercle ou les panneaux latéraux pour d'évidentes raisons de sécurité et afin de ne pas altérer les conditions de refroidissement des composants internes.

2.3 RACCORDEMENTS EXTERNES

2.3.1 Raccordement de la pince de masse

Brancher la borne du câble de masse sur la prise **E** du poste à souder et raccorder la borne de masse à la pièce à souder.

2.3.2 Positionnement de la bouteille et raccordement du tuyau gaz

- Positionner la bouteille sur le porte-bouteille du poste à souder en la fixant, au moyen des chaînes fournies, au panneau arrière de la machine.
- Vérifier périodiquement l'état d'usure des chaînes et, si nécessaire, les remplacer.
- La bouteille doit être équipée d'un détendeur de pression complet de débitmètre.
- Raccorder le tuyau gaz sortant du panneau arrière de la machine au détendeur de pression uniquement après avoir positionné la bouteille.
- Réglar le débit du gaz à environ 10/18 litres/minute.

2.3.3 Branchement du dévidoir

Ce générateur accepte les dévidoirs WF21, WF41.

Les performances et les possibilités opérationnelles des dévidoirs sont décrites dans les instructions annexées aux mêmes dévidoirs.

3 DESCRIPTION commandes

3.1 commandes SUR LE PANNEAU AVANT DE LA MACHINE (voir Fig. 4)



A - Lampe

Lampe témoin générale "allumé/éteint".



C - Lampe

Lampe-témoin thermostat. Elle s'allume quand le thermostat interrompt le fonctionnement de la machine.



B - Commutateur

Met en marche ou arrête la machine et sélectionne les plages de la tension de soudure.



D - Commutateur

Règle finement la tension de soudure à l'intérieur de la plage présélectionnée au moyen du commutateur **B**.



 
E - Prise de masse.

Pour le branchement du câble de masse.

3.2 TABLEAU ARRIERE DU GENERATEUR (voir fig. 4)



H – Prise d'alimentation



G - Connecteur

Pour la connexion du connecteur mâle de la rallonge.



F - Prise

Pour le raccordement du connecteur volant de puissance de la rallonge (pôle +).

4 SOUDURE

4.1 MISE EN ŒUVRE

Contrôler que le diamètre du fil correspond au diamètre indiqué sur le galet d'entraînement fil. Utiliser des galets d'entraînement fil avec gorge en "U" pour les fils d'aluminium et avec gorge en "V" pour les autres fils.

4.2 LA MACHINE EST PRÉTÉE À SOUDER

- Raccorder la borne de masse à la pièce à souder.
- Positionner l'interrupteur **B** sur **1** ou sur **2**.
- Enlever la buse gaz.
- Desserrer la buse porte-courant.
- Insérer le fil dans la gaine guide-fil de la torche en s'assurant de l'engager à l'intérieur de la gorge du galet et que le galet est positionné correctement.
- Appuyer sur le bouton de la torche pour faire avancer le fil jusqu'à le faire sortir de la torche.
- **Attention: garder le visage bien éloigné de la lance terminale lorsque le fil sort.**
- Resserrer la buse porte-courant en s'assurant que le diamètre du trou est égal au fil employé.

- Monter la buse gaz.

4.3 SOUDURE DES ACIERS AU CARBONE AVEC PROTECTION GAZEUSE.

Pour souder ces matières il faut:

- Utiliser un gaz de soudure à composition binaire, généralement ARGON + CO₂ avec pourcentages d'Argon à partir de 75%. Avec ce mélange, le cordon de soudure sera bien raccordé et esthétique.
- En utilisant du CO₂ pur en tant que gaz de protection, on aura des cordons étroits, avec plus de pénétration mais en même temps avec une augmentation remarquable des projections.
- Utiliser un fil d'apport ayant la même qualité que l'acier à souder. Il est bien d'utiliser toujours des fils de bonne qualité et d'éviter de souder avec des fils rouillés pouvant causer des défauts de soudure.
- Eviter de souder sur des pièces rouillées ou sur des pièces présentant des taches d'huile ou de graisse

4.4 SOUDURE DES ACIERS INOXYDABLES

La soudure des aciers inoxydables de la série 300 doit être exécutée avec un gaz de protection ayant une teneur élevée en Argon, un pourcentage réduit de O₂ et 2 % environ de gaz carbonique CO₂.

Ne pas toucher le fil avec les mains. Il est important de garder la zone de soudure toujours bien propre afin de ne pas polluer le joint à souder.

4.5 SOUDURE DE L'ALUMINIUM

Pour la soudure de l'aluminium, il faut utiliser:

- Argon pur en tant que gaz de protection.
- Un fil d'apport ayant une composition adéquate à la matière de base à souder.
- Utiliser des meules et des brosseuses spécifiques pour l'aluminium sans jamais les utiliser pour d'autres matières.

5 DEFAULTS EN SOUDURE

1. DEFAULT CAUSES

- Porosités (internes ou externes au cordon)
- Fil défectueux (rouillé superficiellement)
- Absence de protection de gaz due à:
débit de gaz réduit
débitmètre défectueux
détendeur givré à cause de l'absence d'un préchauffeur du gaz de protection de CO₂
électrovanne défectueuse
buse porte-courant bouchée par les projections
trous d'écoulement du gaz bouchés
courants d'air présents dans la zone de soudure.

2. DEFAULT CAUSES

- Crikes de retrait
- Fil ou pièce à usiner sales ou rouillés.
- Cordon trop petit.
- Cordon trop concave
- Cordon trop pénétré.

3. DEFAULT CAUSES

- Gravures latérales
- Passe trop rapide
- Courant bas et tensions d'arc élevées.

4. DEFAULT CAUSES

- Projections excessives
- Tension trop élevée.
- Inductance insuffisante.
- Absence d'un préchauffeur du gaz de protection de CO₂.

6 ENTRETIEN DE L'INSTALLATION

• Buse protection gaz

Cette buse doit être libérée périodiquement des projections de métal. Si déformée ou ovalisée, la remplacer.

• Buse porte-courant

Seulement un bon contact entre cette buse et le fil assure un arc stable et un débit de courant optimal; il faut pourtant observer les règles suivantes:

A) Le trou de la buse porte-courant doit être gardé libre d'impuretés ou oxydation.

B) Suite à des longues soudures, les projections s'attachent plus facilement tout en empêchant la sortie du fil.

Il faut donc nettoyer la buse très souvent et si nécessaire la remplacer.

C) La buse porte-courant doit être toujours bien vissée sur le corps de la torche. Les cycles thermiques subis par la torche peuvent provoquer son desserrage avec conséquent réchauffement du corps de la torche et de la buse et un avancement inconstant du fil.

• Gaine guide-fil

C'est une pièce très importante devant être contrôlée souvent car le fil peut y déposer de la poudre de cuivre ou des déchets très fins. La nettoyer périodiquement en même temps que les passages du gaz en utilisant de l'air comprimé sec.

Les gaines sont soumises à une usure continue; après une certaine période, il faut donc les remplacer.

• Groupe motoréducteur

Nettoyer périodiquement l'ensemble des galets d'entraînement de l'éventuelle rouille ou des résidus métalliques dus au déroulement des bobines. Le contrôle périodique s'impose à l'entier groupe responsable de l'entraînement du fil: enrouleur, galets guide-fil, gaine et buse porte-courant.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SOLDADORA DE HILO

IMPORTANTE

ANTES DE LA INSTALACIÓN, DEL USO O DE CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO QUE SE VAYA A REALIZAR EN LA MÁQUINA DE SOLDAR, HAY QUE LEER EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL ASÍ COMO DEL MANUAL "NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LOS APARATOS" DEDICANDO UNA ATENCIÓN ESPECIAL A LAS NORMAS DE SEGURIDAD. CONTACTEN CON SU DISTRIBUIDOR EN CASO DE QUE NO HAYAN ENTENDIDO PERFECTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

Esta máquina debe utilizarse exclusivamente para operaciones de soldadura. No debe emplearse para descongelar tubos.

Además es imprescindible tener bien en cuenta el manual con relación a las normas de seguridad.

Los símbolos que aparecen al lado de los párrafos a los cuales hacen referencia ponen de manifiesto situaciones de máxima atención, consejos prácticos o simples informaciones.

Ambos manuales deben guardarse con esmero, en un sitio conocido por las distintas personas interesadas. Se tendrán que consultar cada vez en que surja alguna duda, tendrán que acompañar la máquina durante toda su vida operativa y se utilizarán a la hora de formular pedidos de repuestos.

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 ESPECIFICACIONES

Este manual se ha preparado con el fin de instruir al personal encargado de la instalación, del funcionamiento y del mantenimiento de la soldadora.

Este aparato es una fuente de tensión constante adaptó a la soldadura MIG/MAG y OPEN-ARC.

Controlar, en el momento de la entrega, que no existan partes rotas o averiadas.

Cualquier eventual reclamación por pérdidas o daños deberá hacerlo el comprador al vector. Cada vez que se pidan informaciones concernientes a la soldadora, se ruega indicar el artículo y el número de matrícula.

1.2 EXPLICACIÓN DE LOS DATOS TÉCNICOS

Fig. 1

IEC 60974-1 La soldadora se ha construido según
IEC 60974-10 estas normas.

Transformador - rectificador trifásico



Característica plana



I2 máx.

Adapto para soldadura de hilo continuo.

Corriente de soldadura no convencional.

El valor representa el límite máx. obtenible en soldadura.

U0

X

Tensión en vacío secundaria

Factor de servicio porcentual.

El factor de servicio expresa el porcentaje de 10 minutos en el que la soldadora puede trabajar a una determinada corriente sin causar recalentamientos.

I2

U2

Corriente de soldadura

Tensión secundaria con corriente de soldadura I2

U1

3~ 50/60Hz

Tensión nominal de alimentación.

Alimentación trifásica 50 o 60 Hz.

I1 máx.

I1 eff

Es el máximo valor de la corriente absorbida.

Es el máximo valor de la corriente efectiva absorbida considerando el factor de servicio.

IP21C

Grado de protección del armazón.

Grado 1 como segunda cifra significa que este aparato no es idóneo para trabajar en el exterior bajo la lluvia.

La letra adicional C significa que el aparato está protegido contra el acceso de una herramienta (diámetro 2,5mm) a las partes bajo tensión del circuito de alimentación.



Idónea para trabajar en ambientes con riesgo aumentado

NOTE: La soldadora ha sido además proyectada para trabajar en ambientes con grado de contaminación 3. (Ver IEC60664).

1.3 PROTECCIÓN TÉRMICA

Este aparato está protegido por un termostato el cual, si se superasen las temperaturas admitidas, impediría el funcionamiento de la máquina. En estas condiciones el ventilador continuaría a funcionar, el hilo a salir y la lámpara C se encendería.

2 INSTALACIÓN

- La instalación de la máquina deberá ser realizada por personal cualificado.

- Todas las conexiones deberán ser realizadas de conformidad a las vigentes normas en el pleno respeto de las leyes de prevención de accidentes.

Controlar que la tensión de alimentación corresponda al valor indicado en el cable de red. Si no estuviera ya montada, conectar una clavija de calibre adecuado al cable de alimentación comprobando que el conductor amarillo/verde esté conectado al enchufe de tierra.

El calibre del interruptor magneto térmico o de los fusibles, en serie con la alimentación, deberán ser igual a la corriente I1 máx. absorbida por la máquina.

2.1 COLOCACIÓN

Montar el mango, las ruedas y el soporte del carro arrastre hilo (fig. 2).

El mango no deberá usarse para levantar la soldadora.

Colocar la soldadora en un ambiente ventilado.

Polvo, suciedad o cualquier otro cuerpo extraño que pueda entrar en la soldadora podría comprometer la ventilación y por consiguiente el buen funcionamiento.

Por tanto es necesario, en relación con el ambiente y con las condiciones de empleo, tener cuidado de mantener limpias

las partes internas. La limpieza se efectuará con un chorro de aire seco y limpio, teniendo cuidado de no dañar de ninguna manera la máquina. Antes de trabajar en el interior de la soldadora, asegurarse de que el enchufe esté desenchufado de la red de alimentación.

Cualquier intervención efectuada en el interior de la soldadora deberá ser realizada por personal cualificado.

2.2 CONEXIONES INTERNAS

- **Cualquier intervención efectuada en el interior de la soldadora deberá ser realizada por personal cualificado.**
- Antes de trabajar en el interior de la soldadora asegurarse de que la clavija esté desenchufada de la red de alimentación.
- **Después de la prueba final, la soldadora se conecta a la tensión indicada en el panel cerca del cable de alimentación.**
- Para cambiar la tensión de alimentación, quitar el lateral derecho y disponer las conexiones del tablero de bornes cambia-tensión como se indica en la figura 3.
- No utilizar la soldadora sin tapa o sin los paneles laterales por evidentes razones de seguridad y para no alterar las condiciones de enfriamiento de los componentes internos.

2.3 CONEXIONES EXTERNAS

2.3.1 Conexión de la pinza de masa

Conectar el terminal del cable masa a la toma **E** de la soldadora y conectar el borne de masa a la pieza por soldar.

2.3.2 Colocación de la bombona y conexión del tubo de gas

- Colocar la bombona en el porta-bombona de la soldadora, sujetándola, con las cadenas en dotación, al tablero posterior de la máquina.
- Controlar periódicamente el estado de desgaste de las cadenas, y si fuese necesario pedir el repuesto.
- La bombona deberá ser dotada de un reductor de presión con flujómetro.
- Solo después de haber colocado la bombona, conecte el tubo de gas que sale del tablero posterior de la máquina, al reductor de presión.
- Ajustar el flujo del gas a aproximadamente 10/18 litros/minuto.

 
2.3.3 Conexión del carro

Este generador acepta los carros WF21, WF41.

Las prestaciones y las posibilidades operativas de los carros se describen en las instrucciones que se adjuntan a los carros mismos.

3 DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

3.1 MANDOS EN EL FRONTAL DEL APARATO (ver Fig. 4)



A – Luz testigo

Testigo general encendido/apagado



C – Luz testigo

Luz intervención termostato.



B - Comutador

Enciende o apaga la máquina y selecciona las gamas de la tensión de soldadura.



D - Comutador

Regula finamente la tensión de soldadura al interno de la gama elegida con el conmutador **B**.



 
E - Toma de masa.

Toma a la que se conecta el cable masa.

3.2 PANEL POSTERIOR DEL GENERADOR (ver Fig. 4)




H – Toma de alimentación



G - Conector

En el que se conecta el macho de la prolongación

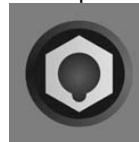

F - Toma.

En la que se conecta el conector volante de potencia de la prolongación (polo +)

4 SOLDADURA

4.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Controlar que el diámetro del hilo corresponda al diámetro indicado en el rodillo arrastra-hilo. Utilizar rodillos arrastra-hilo con ranura en "U" para hilos de aluminio y con ranura a "V" para los demás hilos.

4.2 LA MÁQUINA ESTÁ LISTA PARA SOLDAR

- Conectar el borne de masa a la pieza por soldar.
- Colocar el interruptor **B** en **1** o **2**.
- Quitar la tobera gas.
- Aflojar la tobera portacorriente.

- Insertar el hilo en la vaina guíahilo de la antorcha asegurándose de que esté dentro de la ranura del rodillo y de que este esté en la posición correcta
- Presionar el pulsador antorcha para hacer avanzar el hilo hasta que salga de la antorcha.
- **Atención: mantener el rostro lejos de la lanza terminal mientras sale el hilo.**
- Apretar la tobera portacorriente asegurándose de que el diámetro del orificio sea igual al del hilo utilizado.
- Montar la tobera gas.

4.3 SOLDADURA DE LOS ACEROS AL CARBONO CON PROTECCIÓN GASEOSA.

Para la soldadura de estos materiales es necesario:

- Utilizar un gas de soldadura de composición binaria, normalmente ARGON + CO₂ con porcentajes de Argon que van del 75% hacia arriba. Con esta mezcla el cordón de soldadura estará bien empalmado y estético.
- Utilizando CO₂ puro, como gas de protección se obtendrán cordones estrechos, con una mayor penetración pero con notable aumento de proyecciones (salpicaduras).
- Utilizar un hilo de adjunción de la misma calidad respecto al cero por soldar. Conviene siempre usar hilos de buena calidad, evitar soldar con hilos oxidados que podrían provocar defectos en la soldadura.
- Evitar de soldar piezas oxidadas o que presenten manchas de aceite o de grasa.

4.4 SOLDADURA DE LOS ACEROS INOXIDABLES

La soldadura de los aceros inoxidables de la serie 300, deberá hacerse con gas de protección de alto tenor de Argon, con un pequeño porcentaje de oxígeno O₂ o de anhídrido carbónico CO₂ aproximadamente el 2%.

No tocar el hilo con las manos. Es importante mantener siempre la zona de soldadura limpia para no ensuciar la junta por soldar.

4.5 SOLDADURA DEL ALUMINIO

Para la soldadura del aluminio es necesario utilizar:

- Argon puro como gas de protección.
- Un hilo de adjunción de composición adecuada al material base por soldar.
- Utilizar muelas y cepilladoras específicas para el aluminio que no sean utilizadas nunca para otros materiales.

5 DEFECTOS EN SOLDADURA

- | | |
|-------------------|---|
| 1. DEFECTO | -Porosidad (internas o externas al cordón) |
| CAUSAS | <ul style="list-style-type: none"> - Hilo defectuoso (oxidado superficialmente) - Falta de protección de gas debida a:
flujo de gas escaso
flujómetro defectuoso
reductor helado, por falta de un precalentador del gas de protección de CO₂
electro válvula defectuosa
tobera porta corriente atascada por las salpicaduras
orificios de salida del gas atascados
corrientes de aire presentes en la zona de soldadura. |

- | | |
|-------------------|--|
| 2. DEFECTO | - Grietas de contracción |
| CAUSAS | <ul style="list-style-type: none"> - Hilo o pieza en elaboración sucios u oxidados. - Cordón demasiado pequeño. - Cordón demasiado cóncavo. - Cordón demasiado penetrado |
| 3. DEFECTO | - Incisiones laterales |
| CAUSAS | <ul style="list-style-type: none"> - Pasada demasiado rápida - Corriente baja y tensiones de arco elevadas |
| 4. DEFECTO | - Salpicaduras excesivas |
| CAUSAS | <ul style="list-style-type: none"> - Tensión demasiado alta. - Inductancia insuficiente. - Falta de un precalentador del gas de protección de CO₂ |

6 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

- Tobera protección gas

Esta tobera debe ser liberada periódicamente de las salpicaduras metálicas. Si estuviese deformada u ovalada, sustituirla.

- Tobera porta corriente.

Solo un buen contacto entre tobera e hilo asegura un arco estable y una óptima erogación de corriente; es necesario por tanto observar las siguientes precauciones:

A) El orificio de la tobera portacorriente deberá mantenerse libre de suciedad y de óxido.

B) Despues de soldaduras largas, las salpicaduras se pegan más fácilmente obstruyendo la salida del hilo.

Es por tanto necesario limpiar a menudo la tobera y si fuese necesario sustituirla.

C) La tobera porta corriente debe estar siempre bien apretada al cuerpo antorcha. Los ciclos térmicos sufridos por la antorcha podrían provocar un aflojamiento con consiguiente calentamiento del cuerpo de la antorcha y de la tobera y una inconstancia en el avance del hilo.

- Vaina guíahilo.

Es una parte importante que deberá ser controlada a menudo ya que el hilo puede depositar polvo de cobre o delgadísimas cascarillas. Limpiala periódicamente junto con los pasajes del gas con aire comprimido seco.

Las vainas son sometidas a un continuo deterioro, por lo que se hace necesario su sustitución, pasado un cierto período.

- Grupo motorreductor.

Limpia periódicamente el conjunto de rodillos de arrastre de eventual óxido o residuos metálicos, debido al arrastre de las bobinas. Es necesario un control periódico de todo el grupo responsable del arrastre del hilo: carrete, rodillos guíahilo, vaina y tobera porta corriente.

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MÁQUINA DE SOLDAR A FIO

IMPORTANTE:

ANTES DA INSTALAÇÃO, DO USO OU DE QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE SOLDADURA LEIA O CONTEÚDO DESTE MANUAL E DO MANUAL "NORMAS DE SEGURANÇA PARA O USO DOS APARELHOS" PRESTANDO MUITA ATENÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA. CONTACTE O SEU DISTRIBUIDOR SE ESTAS INSTRUÇÕES NÃO FORAM COMPREENDIDAS COMPLETAMENTE.

Este aparelho deve ser utilizado exclusivamente para as operações de soldagem. Não pode ser utilizado para descongelar tubos.

É indispensável, tomar em consideração o manual referente às normas de segurança.

Os símbolos colocados próximo aos parágrafos aos quais se referem, evidenciam situações de máxima atenção, conselhos práticos ou simples informações.

Ambos os manuais devem ser conservados com cuidado, em um local ao alcance de todas as pessoas interessadas. Devem ser consultados todas as vezes que surgirem dúvidas, deverão seguir a máquina por toda a sua vida operativa e também serão empregados para efectuar o pedido das peças de reposição.

1 DESCRIÇÃO GERAL

1.1 ESPECIFICAÇÕES

Este manual foi preparado visando instruir o pessoal encarregado da instalação, funcionamento e manutenção da máquina de soldadura.

Este aparelho é uma constante fonte de tensão, apropriado para soldaduras MIG/MAG e OPEN-ARC.

Ao recebê-lo, controlar se não há partes quebradas ou avariadas.

Qualquer reclamação por perdas ou danos deve ser feita pelo comprador ao transportador. Toda vez que for necessário solicitar informações a respeito da máquina de soldadura, é preciso indicar o artigo e o número de matrícula.

1.2 DESCRIÇÃO DOS DADOS TÉCNICOS

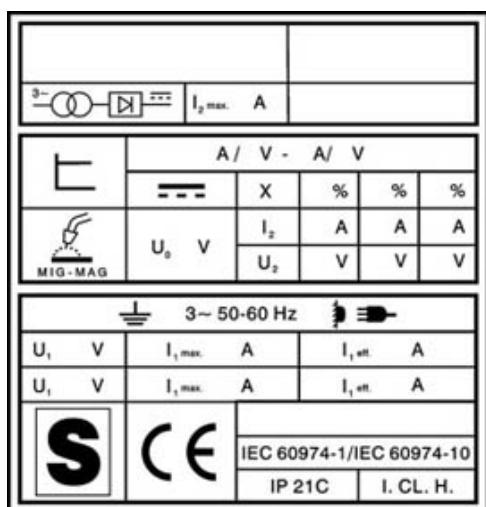


Fig. 1

IEC 60974-1

IEC 60974-10



A máquina de soldadura foi fabricada de acordo com as normas vigentes.

Transformador - rectificador trifásico.



Característica plana.



I2 max

Apropriado para soldadura por fio contínuo.

U0
X

Corrente de soldadura não convencional.
O valor representa o limite max. que pode ser obtido em soldadura.

I2
U2

Tensão a vácuo secundária
Factor de serviço percentual.
O factor de serviço exprime a percentagem de 10 minutos em que a máquina de soldadura pode trabalhar numa determinada corrente sem causar sobreaquecimentos.

I1
3~ 50/60Hz
I1 max
I1 eff

Corrente de soldadura
Tensão secundária com corrente de sold. I2
Tensão nominal de alimentação.
Alimentação trifásica 50 ou então 60 Hz.
É o valor máximo da corrente absorvida.
É o valor máximo da corrente efectiva absorvida considerando o factor de serviço.

IP21C

Grau de protecção da carcaça.
Grau 1, como segundo número, significa que este aparelho não é idóneo para trabalhar no exterior, debaixo de chuva. A letra adicional C significa que o aparelho está protegido contra o acesso de um utensílio (diâmetro 2,5mm) nas partes em tensão do circuito de alimentação.



Idóneo para trabalhar em ambientes com risco acrescentado.

NOTE: A máquina de soldadura foi fabricada para trabalhar em ambientes com grau de poluição 3. (Veja IEC60664).

1.3 PROTECÇÃO TÉRMICA

Este aparelho é protegido por um termóstato que, caso as temperaturas admitidas forem superadas, impede o funcionamento da máquina. Nestas condições o ventilador continua a funcionar, o fio a sair e a lâmpada C ilumina-se.

2 INSTALAÇÃO

- A instalação da máquina deve ser feita por pessoal qualificado.
- Todas as ligações devem ser feitas conforme as normas vigentes, no pleno respeito das leis sobre acidentes no trabalho.

Controlar que a tensão de alimentação corresponda ao valor indicado no cabo da rede. Se não estiver já montada, ligar uma ficha de capacidade adequada ao cabo de alimentação certificando-se que o condutor amarelo/verde esteja ligado ao pino de encaixe de terra. A capacidade do interruptor magneto térmico ou dos fusíveis, em série na alimentação, deve ser igual à corrente I1 max. absorvida pela máquina.

2.1 ACONDICIONAMENTO

Montar a pega, as rodas e o suporte do carrinho alimentação fio (fig. 2).

A pega não deve ser usada para suspender a máquina de soldadura.

Colocar a máquina de soldadura em ambiente ventilado.

Poeira, sujidade ou qualquer outra partícula estranha que possa entrar na máquina de soldadura poderá comprometer a ventilação e, portanto, o seu bom funcionamento.

É, portanto, necessário manter as partes internas limpas, levando em conta o meio ambiente em que a máquina se encontra e as condições de uso da mesma. A limpeza deverá ser feita com um jacto de ar seco e limpo, cuidando para não danificar a máquina.

Antes de operar no interior da máquina de soldadura, retire a ficha da rede de alimentação.

Qualquer intervenção efectuada no interior da máquina de soldadura deverá ser feita por pessoal qualificado.

2.2 CONEXÕES INTERNAS

- Qualquer intervenção efectuada no interior da máquina de soldadura deverá ser feita por pessoal qualificado.**
- Antes de operar no interior da máquina de soldadura, certificar-se que a ficha esteja desconectada da rede de alimentação.
- Após a inspecção final, a máquina de soldadura é ligada à tensão indicada no painel perto do cabo de alimentação.**
- Para modificar a tensão de alimentação, retirar a lateral direita e dispor as conexões do bloco de terminais como indicado na figura 3.**
- Não utilizar a máquina de soldadura sem a tampa ou os painéis laterais, por óbvias razões de segurança e para não alterar as condições de refrigeração dos componentes internos.

2.3 CONEXÕES EXTERNAS

2.3.1 Conexão da pinça de massa.

Ligar o terminal do cabo de massa à tomada **E** da máquina de soldadura e ligar o alicate de massa à peça a soldar.

2.3.2 Posicionamento da garrafa e ligação do tubo gás

- Posicionar a garrafa no porta-garrafa da máquina de soldadura, fixando-a no painel posterior da máquina com as cadeias em dotação.
- Controlar periodicamente o estado de desgaste das cadeias e, se necessário, solicitar a troca.
- A garrafa deverá ser equipada por um redutor de pressão que contém fluxómetro.
- Somente após ter posicionado a garrafa, ligar o tubo gás de saída do painel posterior da máquina ao redutor de pressão.
- Regular o fluxo do gás em aprox. 10/18 litros/minuto.

2.3.3 Conexão do cofre

Este gerador aceita os cofres WF21, WF41.

As prestações e as possibilidades operacionais dos cofres estão descritas nas instruções que se encontram anexadas aos próprios cofres.

3 DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

3.1 COMANDOS NO PAINEL FRONTAL DO APARELHO (ver fig. 4)



A - Piloto

Piloto geral, aceso-apagado




C - Piloto

Piloto intervenção do termostato.



B - Comutador

Liga ou desliga a máquina e selecciona as gamas da tensão de soldadura.

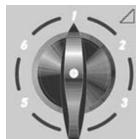

D - Comutador

Regula a tensão de soldadura dentro da gama escolhida com o comutador **B**.



 
E - Tomada para cabo de massa.

Tomada onde deve-se ligar o cabo de massa.

3.2 COMANDOS NO PAINEL POSTERIOR DO GERADOR (ver Fig. 4)




H - Tomada de alimentação



G - Ligador

O macho de 6 pólos da extensão deverá ser ligado neste ligador.

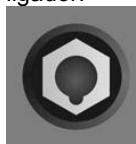

F - Tomada

O ligador volante de potência da extensão (pólo +) deverá ser ligado nesta tomada.

4 SOLDADURA

4.1 FUNCIONAMENTO

Controlar se o diâmetro do fio corresponde com o diâmetro indicado no rolo alimentador de fio. Utilizar rolos alimentadores de fio com garganta em "U", para fios de alumínio, e com garganta em "V" para os outros fios.

4.2 A MÁQUINA ESTÁ PRONTA PARA SOLDAR

- Ligar o alicate de massa à peça a soldar.
- Posicionar o interruptor **B** em **1** ou **2**.
- Tirar o bocal de gás.
- Desaparafusar o bocal porta-corrente.
- Inserir o fio no guia do fio da tocha, certificando-se que esteja dentro da garganta do rolo e que o mesmo se encontre na posição correcta.

- Carregar no botão tocha para fazer avançar o fio até que o mesmo saia da tocha.
- **Atenção: manter o rosto afastado do pescoço de cisne enquanto o fio estiver saindo.**
- Aparafusar o bocal porta-corrente, certificando-se que o diâmetro do orifício seja igual ao fio utilizado.
- Montar o bocal de gás.

4.3 SOLDADURA DOS AÇOS AO CARBONO COM PROTECÇÃO GASOSA.

Para soldar estes materiais é necessário:

- Utilizar um gás de soldadura de composição binária, normalmente ARGON + CO₂ com percentagens de Argon de 75% para cima. Com esta mistura o carbono de soldadura ficará bem unido e estético.
- Utilizando CO₂ puro, como gás de protecção, obter-se-ão cordões estreitos, com uma maior penetração mas com um aumento considerável de projecções (borrifos).
- Utilizar um fio que tenha a mesma qualidade do aço a soldar. Recomenda-se sempre utilizar fios de boa qualidade. Evitar soldaduras com fios oxidados que podem causar defeitos de soldadura.
- Evitar soldaduras em peças oxidadas ou que apresentem manchas de óleo ou graxa.

4.4 SOLDADURA DE AÇOS INOXIDÁVEIS

A soldadura de aços inoxidáveis da série 300 deve ser efectuada com gás de protecção com alto teor de Argon, com uma pequena percentagem de oxigénio O₂ ou de anidrido carbónico CO₂, aproximadamente 2%.

Não tocar o fio com as mãos. É importante manter sempre a zona de soldadura limpa para não poluir a junta a soldar.

4.5 SOLDADURA DE ALUMÍNIO

Para soldadura de alumínio é necessário utilizar:

- Argon puro como gás de protecção.
- Um fio de composição adequada com o material básico que será soldado.
- Utilizar rebolo e escovadores específicos para alumínio, sem jamais usá-los em outros materiais.

5 DEFEITOS DURANTE A SOLDADURA

- | | |
|-------------------|--|
| 1. DEFEITO | - Porosidade (interna e externa ao cordão) |
| CAUSAS | <ul style="list-style-type: none"> - Fio defeituoso (enferrujado superficialmente) - Falta de protecção de gás devido a:
escasso fluxo de gás
fluxómetro defeituoso
redutor malhado pela falta de pré-aquecedor do gás de protecção de CO₂
electroválvula defeituosa bocal porta corrente obstruído por borrifos
orifícios de efluxo de gás obstruídos
correntes de ar presentes na zona de soldadura. |
| 2. DEFEITO | - ranhuras de retracção |
| CAUSAS | <ul style="list-style-type: none"> - Sujeira ou ferrugem no fio ou na peça que está a ser trabalhada. - Cordão muito pequeno. - Cordão muito côncavo. - Cordão muito penetrado. |
| 3. DEFEITO | - Incisões laterais |
| CAUSAS | <ul style="list-style-type: none"> - Passo muito rápido - Corrente baixa e tensões de arco elevadas. |
| 4. DEFEITO | - Borrifos excessivos |
| CAUSAS | <ul style="list-style-type: none"> - Tensão muito alta. |

- Indutância insuficiente.
- Falta de um pré-aquecedor de gás de protecção de CO₂

6 MANUTENÇÃO DA APARELHAGEM

• Bocal de protecção gás

Este bocal deve ser desobstruído periodicamente de partículas metálicas. Se deformado ou ondulado substituí-lo.

• Bocal porta-corrente.

Somente um bom contacto entre este bocal e o fio assegura um arco estável e uma boa distribuição de corrente; para tanto, é preciso observar as seguintes recomendações:

A) O orifício do bocal porta-corrente deve ser mantido limpo e sem oxidação.

B) Após longas soldaduras os borrifos prendem-se mais facilmente, impedindo a saída do fio.

Portanto, é necessário limpar frequentemente o bocal e, se necessário, substituí-lo.

C) O bocal porta-corrente deve estar sempre bem apertado no corpo da tocha. Os ciclos térmicos sofridos pela tocha podem causar o afrouxamento do mesmo, com consequente aquecimento do corpo da tocha e do bocal e uma inconstância no avanço do fio.

• Guia do fio.

É uma parte importante que deve ser controlada frequentemente já que o fio pode depositar na guia pó de cobre ou pequenas limalhas. Limpá-la periodicamente juntamente com as passagens de gás, com ar comprimido seco.

As guias ficam submetidas a desgaste contínuo, portanto, torna-se necessário, após um certo período de tempo, a sua substituição.

• Grupo motor de alimentação do fio.

Limpá-la periodicamente todo o conjunto de rolos, eliminando eventuais ferrugens ou resíduos metálicos presentes devido à alimentação das bobinas. É necessário efectuar um controlo periódico de todo o grupo responsável pela alimentação do fio: dobradoura, rolo alimentador de fio, guia e bocal porta-corrente.

BRUKSANVISNING FÖR VARMTRÅDSVETSAR

VIKTIGT

INNAN SVETSEN INSTALLERAS, ANVÄNDS ELLER
INNAN NÄGOT UNDERHÄLLSARBETE GÖRS PÅ DEN
SKA INNEHÄLLET I DENNA MANUAL OCH MANUALEN
"SÄKERHETSREGLER FÖR UTRUSTNINGARNAS
ANVÄNDNING" LÄSAS NOGGRANT MED SPECIELL
UPPMÄRKSAMHET TILL SÄKERHETSNORMERNA.
KONTAKTA ER DISTRIBUTÖR OM NI INTE HAR
FÖRSTÄTT DESSA INSTRUKTIONER HELT OCH
FULLT.

Denna apparat ska endast användas för svetsning. Den ska inte användas till att tina rör.

Det är dessutom nödvändigt att ta särskild hänsyn till manualen om säkerhetsreglerna.

Symbolerna som finns vid paragraferna till vilka de hänvisar, visar på situationer som kräver maximal försiktighet, praktiska råd eller allmän information.

Man ska ta god hand om båda manualerna och de ska finnas på ett känt ställe för de som använder dem. De ska konsulteras varje gång som man är oviss, de ska följa med maskinen under hela dess livslängd och de behövs när man ska beställa reservdelar.

1 ALLMÄN BESKRIVNING

1.1 SPECIFIKATIONER

Denna bruksanvisning vänder sig till installatörer, operatörer och servicepersonal. Maskinen är en generator för konstant spänning som lämpar sig för såväl MIG/MAG-svetsning som OPEN-ARC. Kontrollera vid leveransen att inga delar är skadade eller förstörda.

Eventuell reklamation beträffande förluster eller skador måste köparen göra direkt till speditören. Vid varje begäran om information om svetsen ber vi Dig uppge artikel och serienummer.

1.2 TEKNISKA DATA

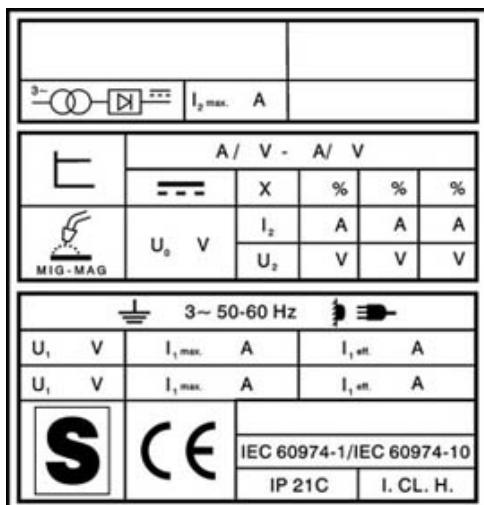


Fig. 1

EN60974.1 Svetsen är konstruerad enligt dessa
EN60974.10 internationella normer.

3~ Transformator - Trefaslikriktare.

Platt karakteristik.

Lämplig för svetsning med kontinuerlig tråd.

I_{2 max} Okonventionell svetsström.
Max. gränsvärde som kan erhållas vid svetsning.

U₀ Sekundär tomgångsspänning
X Procentuell intermittensfaktor.

Denna faktor uttrycker antalet procent av 10 minuter som svetsen kan arbeta med en fast ställd ström utan att försaka överhettning.

Svetsström

Sekundärspänning med svetsströmmen

Nominell spänning.

Trefasström på 50 eller 60 Hz.

Max. strömförbrukning.

Max. värde för faktisk strömförbrukning med hänsyn till driftfaktor.

Höljts kapslingsklass.

Grad 1 såsom andra siffror innebär att svetsen inte lämpar sig för arbete utomhus vid regn.

Tilläggsbokstaven C innebär att maskinen är skyddad mot ingrepp med verktyg ($\varnothing 2,5$ mm) på spänningssatta delar i matningskretsen.



Lämpar sig för arbete i utrymmen med förhöjd elektrisk fara.

NOTE:

Svetsen är vidare konstruerad för arbeten i utrymmen med föreningsgrad 3. (Se IEC 60664).

1.3 Överhettningsskydd

Maskinen skyddas av en termostat som stoppar maskinen om max. temperatur överskrids. I sådant läge fortsätter fläkten att gå, tråden kommer ut och lampan C tänds.

2 INSTALLATION

- Installationen av maskinen får endast utföras av kvalificerad personal.

- Alla anslutningar måste utföras i enlighet med gällande normer och med full respekt för olycksförebyggande lagar.

Kontrollera att matningsspänningen överensstämmer med värdet på nätkabeln. Anslut en kontakt av lämplig dimension till nätkabeln, om sådan saknas. Kontrollera att den gulgröna ledaren är ansluten till jordstiftet.

Dimensionen på den termomagnetiska brytaren och säkringarna som är placerade i serie med elmatningen måste vara lika med eller större än strömmen I_{1 max.} som förbrukas av maskinen.

2.1 UPPSTÄLLNING

Montera handtaget, hjulen och trådmatningsenhetens stativ (fig. 2).

Lyft inte svetsen i handtaget.

Anslut svetsen i ett välventilerat utrymme.

Damm, smuts eller andra främmande föremål som kan komma in i svetsen, kan äventyra dess ventilation och således även dess drift.

De inre delarna måste hållas rena med hänsyn till miljö- och driftförhållandena. Rengöring görs med torr och ren tryckluft. Var försiktig så att du inte skadar maskinen.

Dra ut kontakten från eluttaget innan ingrepp görs inuti svetsen.

Alla ingrepp inuti svetsen ska göras av kvalificerad personal.

2.2 INRE ANSLUTNINGAR

- **Alla ingrepp inuti svetsen ska göras av kvalificerad personal.**
- Innan Du utför arbeten inuti svetsen, försäkra Dig om att stickkontakten är uttagen ur eluttaget.

- Efter slutbesiktningen ansluts svetsen till den spänning som anges på nätkabeln.
- För byte av nätspänning, ta bort höger sidokåpa och utför anslutningarna på kopplingsplinten för spänningsbyte såsom visas i figuren 5.
- Använd aldrig svetsen utan kåpa eller sidopaneler av uppenbara säkerhetsskål och för att inte reducera kyliningen av de inre komponenterna.

2.3 YTTRÉ ANSLUTNINGAR

2.3.1 Anslutning av jordklämman.

Anslut jordkabeln till svetsens uttag **E** och jordklämman till arbetsstycket.

2.3.2 Placering av gasflaska och anslutning av gasslang

- Placera gasflaskan i avsedd hållare på svetsen. Spän fast gascylindern bakom maskinen och säkra den med medföljande kedjor.
- Kontrollera regelbundet förslitning av kedjorna och byt ut dem om det är nödvändigt.
- Gasflaskan ska vara försedd med en tryckreduceringsventil och en flödesmätare.
- Sätt gasflaskan på plats innan gasslangen, som utgår från maskinens bakre panel, ansluts till tryckreduceringsventilen.
- Reglera gasflödet till cirka 10-18 liter/min.

2.3.3 Anslutning av vagn

Denna generator kan användas till vagnarna WF21 och WF41.

Vagnarnas prestanda och användningsmöjligheter beskrivs i respektive bruksanvisning som medföljer.

3 BESKRIVNING AV KONTROLLER

3.1 KONTROLLER PÅ MASKINENS FRONTPANEL (FIG. 4)



A - Vit lysdiod

Signalerar att apparaten är påslagen



C - Vit lysdiod

Tänds när termostaten avbryter svetsens drift.



 
B – Strömbrytare / Omkopplare

Startar och stänger av maskinen och väljer spänningssområden för svetsningen.



D - Omkopplare

Fininställer svetsspänningen inuti spänningssområdet som har valts med omkopplaren **B**




E - Jorduttag

Till dessa uttag ska jordkabeln anslutas.

3.2 KONTROLLER PÅ GENERATORNS BAKRE PANEL (FIG. 4)



 H - Strömuttag



G - Kontaktdon

Anslut förlängningssladdens hankontakt till detta kontaktdon.



F - Strömuttag

Anslut förlängningssladdens lösa effektkontaktdon (+ pol) till detta strömuttag (pol +).

4 SVETSNING

4.1 Driftförberedelser

Kontrollera att trådens diameter överensstämmer med värdet på trådmatningsrullen. Använd trådmatningsrullar med U-format spår för aluminiumtråd och V-format spår för andra trådar.

4.2 APPARATEN ÄR KLAR FÖR SVETSNING

- Anslut jordklämman till arbetsstycket som ska svetsas.
- Sätt omkopplaren **B** på **1** eller **2**.
- Ta bort gasmunstycket.
- Skruva loss kontaktmunstycket.
- Stick in tråden i brännarens trådmatningshylsa. Kontrollera att tråden är inuti trådmatningsrullens spår och att rullen är korrekt placerad.
- Tryck på svetsbrännarknappen för att mata fram tråden tills den kommer ut från svetspistolen.
- **VARNING! Håll ansiktet på behörigt avstånd från änden på handtaget medan tråden kommer ut.**
- S kruva tillbaka kontaktmunstycket och försäkra Dig om att diametern på hålet motsvarar den använda trådens diameter.
- Sätt fast gasmunstycket.

4.3 SVETSNING I KOLSTÅL MED SKYDDSGAS

För svetsning av dessa material är det nödvändigt att tänka på följande:

- Använd en svetsgas av tvåkomponentstyp, vanligtvis ARGON + CO₂ med min. 75 % Argon. Med denna svetsblandningen blir svetsfogen väl sammansmält och snygg.
- Genom att använda ren koldioxid som skyddsgas erhåller Du en tät och genomträngande svetsfog, men en klar ökning av svetssprut.
- Använd svetstråd av samma kvalitet som stålet som ska svetsas. Det är alltid bra att använda tråd av god kvalitet så att Du undviker svetsning med rostig tråd som kan leda till ett dåligt svetsresultat.

- Undvik att svetsa på rostiga arbetsstycken eller på arbetsstycken som är nersmutsade av olja eller fett.

4.4 SVETSNING AV ROSTFRITT STÅL

Svetsning av rostfritt stål i serien 300 måste utföras med skyddsgas med hög halt av Argon och med en liten mängd syrgas eller koldioxid på ca. 2 %.

Ta inte i tråden med händerna. Det är viktigt att upprätthålla svetsområdet väl rengjort för att inte smutsa ned svetsfogen.

4.5 SVETSNING AV ALUMINIUM

För svetsning av aluminium är det nödvändigt att använda:

- Rent Argon som skyddsgas.
- En svetstråd med en sammansättning som lämpar sig för basmaterialet som ska svetsas.
- Använd specifika slipskivor och borstar för aluminium. Använd dem aldrig på andra material.

5 DEFEKTER VID SVETSNING

1 DEFEKT ORSAKER	-Porositet (inuti eller utanpå svetsfogen).
	<ul style="list-style-type: none"> Defekt svetstråd (rostig på ytan). Skyddsgas saknas på grund av: <ul style="list-style-type: none"> - otillräckligt gasflöde - defekt flödesmätare - isbildung på reducerventilen då ingen förvärmare finns för skyddsgasen koldioxid - defekt magnetventil - kontaktmunstycket är igensatt av svetssprut - igensatta gasmynningar - luftdrag i svetsområdet. Krympsprickor
2 DEFEKT ORSAKER	<ul style="list-style-type: none"> Svetstråden eller arbetsstyckena är smutsiga eller rostiga. För liten svetsfog. För konkav svetsfog. För genomträngande svetsfog. Sidoinskärningar För snabb svetsomgång.
3 DEFEKT ORSAKER	<ul style="list-style-type: none"> Swag ström och förhöjd bågspänning. Överdrivet svetssprut För hög spänning. Otillräcklig induktans. Förvärmare för skyddsgasen koldioxid saknas.
4 DEFEKT ORSAKER	

6 UNDERHÅLL AV APPARATEN

- Gasmunstycke.

Detta munstycke måste regelbundet rengöras från metallsprut. Byt ut det om det har blivit snett eller ovalformat.

- Kontaktmunstycke.

Endast en god kontakt mellan detta munstycke och svetstråden borgar för en stabil svetsbåge och en god strömtillförsel. Gör därför på följande sätt:

A) Kontaktmunstyckets hål måste hållas fritt från smuts och beläggningar.

B) Vid långvariga svetsarbeten fastnar svetssprutet lättare och hindrar tråden från att komma ut. Det är därför nödvändigt att ofta rengöra munstycket, och om nödvändigt, byta ut det helt.

C) Kontaktmunstycket måste vara ordentligt fastskruvat på svetspistolen. Den värme som svetspistolen utsätts för kan medföra att munstycket lossnar, vilket i sin tur leder till överhettning av svetspistolen och munstycket, samt en ojämnn utmatning av tråden.

- Trådmatningshylsa.

Utgör en viktig del som måste kontrolleras ofta, då svetstråden kan lämna spår av kopparfärg och mycket små spånpartiklar efter sig inuti hylsan. Rengör den regelbundet tillsammans med gasmynningar med hjälp av torr tryckluft.

Hylsorna slits kontinuerligt, så det är nödvändigt att byta ut dem med jämna mellanrum.

- Motorreducerväxel.

Rengör denna samt trådmatningsrullarna från rost och metallrester som har bildats av spolmatningen. Det krävs en regelbunden kontroll av hela trådmatningsenheten: hasp, trådmatningsrullar, hylsa och kontaktmunstycke.

HITSAUSKONEIDEN KÄYTÖÖHJE

TÄRKEÄÄ

ENNEN KUIN KONETTA ASENNETAAN, KÄYTETÄÄN TAI HUOLLETAAN, LUE KÄYTÖÖPAS JA "KONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET".
HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI ERITYISESTI NIIHIN LIITTYVÄT TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET.
OTA YHTEYS JÄLLEENMYJÄÄN, JOS OHJEET EIVÄT OLE TÄYSIN SELVIÄ.

Tätä konetta saa käyttää ainoastaan hitsaustoimenpiteisiin. Sitä ei saa käyttää putkien sulatukseen.

Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon käytöopas, joka sisältää turvallisuusmääräykset. Oppaan kappaleissa käytetyt symbolit korostavat vaaratilanteita, jotka vaativat äärimmäistä tarkkuutta, käytännöllisiä neuvuja tai yksinkertaisia tietoja.

Molempia oppaita on säilyttää huolella paikassa, joka on käyttäjille tunnettu. Tutustu käytöoppaisiin aina, kun et ole varma käytöstä ja toiminnasta. Käytöoppaiden on kuljettava aina koneen mukana ja niitä käytetään varaosien tilaukseen.

1 YLEISKUVAUS

1.1 MÄÄRITELMÄT


Tämän käytööohjeen tarkoituksena on antaa riittävä tiedot hitsauskoneen asennukseen, käyttöön ja huoltoon valtuutetuille henkilöille.

Tämä kone on vakiojännitelähde, joka sopii MIG/MAG ja OPEN-ARC hitsauksiin.

Tarkista vastaanoton yhteydessä, etteivät sen osat ole rikki tai viallisia.

Hitsauskoneen hankkijan on esittävä mahdolliset menetyksiin tai vaurioihin liittyvät valitukset koneen myyjälle. Ilmoita tuotteen nimi ja sen sarjanumero aina, kun kaipaat hitsauskoneeseen liityviä lisätietoja.

1.2 TEKNISTEN TIETOJEN SELITYKSET

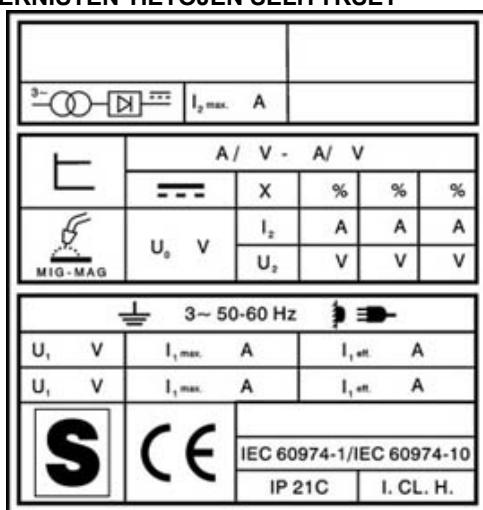

EN60974-1
EN60974-10

 


Hitsauskone on valmistettu näiden normien mukaisesti.

kolmivaiheinen muuntaja-tasasuuntainen.

Tasaiset ominaisuudet.

Sopii kelalla olevalla hitsauslangalla tapahtuvaan hitsaukseen.



MIG-MAG

I2 max

U0
X

I2
U2
U1
3~ 50/60Hz
I1 max
I1 eff

IP21C

Hitsausvirta

Tämä arvo ilmaisee suurimman mahdollisen hitsausvirran.

Toisiotyhjäkäytäjänne

Käytösuhde prosentteina.

Käytösuhde osoittaa sen ajan prosentteina, jonka hitsauskone kykee toimimaan tiellä virralla 10 minuutin aikana ilman että toiminta aiheuttaa ylikuumenemisia.

Hitsausvirta

Sekondäärijännite hitsausvirralla I2

Sähkövirran nimellisjännite.

Kolmivaihevira 50 tai 60 Hz.

Suurin ottoteho.

Käytösuhteen mukainen ottotehon maksimi arvo.

Rungon suojausaste.

Toisena oleva numero 1 tarkoittaa, ettei tästä konetta ole tarkoitettu käytettäväksi ulkona sateessa.

Lisäkirjain **C** tarkoittaa, että tämän koneen sähköiset liikkuvat osat on suojattu niin, ettei niitä voi koskettaa työkalulla (halkaisija 2,5 mm).



Sopii käytettäväksi tiloissa, joissa riski on tavallista suurempi.

HUOM: Hitsauskone on tämän lisäksi valmistettu siten, että sitä voidaan käyttää tiloissa joiden saasteesta on 3. (Ks. IEC60664).

1.3 YLIKUORMITUSSUOJA

Tämä kone on varustettu termostaattilla, joka pysäyttää koneen jos sen lämpötila nousee käytön aikana liian korkeaksi. Näin tapahtuessa koneen tuuletin jatkaa pyörimistä, langan syöttö jatkuu ja merkkivalo **C** palaa.

2 ASENNUS

- Koneen asennuksen saavat suorittaa ainoastaan ammattihenkilöt.**

- Kaikki kytkennät on suoritettava voimassa olevien normien sekä työtapaturmien ehkäisyyn liittyvien asetusten mukaisesti.**

Varmista, että liitäntäjännite on koneen liitäntäjohdossa olevan merkinnän mukainen. Jos koneeseen ei ole vielä asennettu pistotulpaa, asenna sellainen pistotulppa jonka kapasiteetti on liitäntäjoholle riittävä. Varmista, että keltavihreä suojavaajohto kytketään pistokkeen suojavaanapaan.

Vikavirtasuojan kapasiteetin tai sulakkeiden on oltava ottotehon I1 mukainen.

2.1 PAIKALLEEN ASETUS

Asenna kahva, pyörät ja langansyöttölaitteen tuki (kuva 2). **Hitsauskonetta ei saa nostaa kahvasta.**

Aseta hitsauskone riittävän ilmastoitun tilaan.

Hitsauskoneeseen joutuva pöly, lika ja muut epäpuhaudet voivat vaikeuttaa ilmanvaihtoa ja heikentää hitsauskoneen suorituskykyä.

Työympäristö tulisi pitää puhtaana, jotta työskentelyolosuhteet säilyisivät hyvinä. On myös tärkeää pitää koneen sisäpuoliset osat puhtaina. Käytä puhdistukseen puhdasta paineilmalla varoen, etteivät mitkään koneen osat vahingoitu.

Ennen kuin teet mitään koneen sisäpuolisista toimenpiteistä varmista, että kone on irrotettu sähköverkosta.

Kaikki koneen sisäpuoliset toimenpiteet on tehtävä ammattitaitoisen henkilön toimesta.

2.2 SISÄISET KYTKENNÄT

- **Kaikki koneen sisäpuoliset toimenpiteet on tehtävä ammattitaitoisen henkilön toimesta.**
- Varmista ennen hitsauskoneen sisäosien käsittelyä, että kosketin on irrotettu pistorasiasta.
- **Lopullisen koekäytön jälkeen hitsauskone kytketään sähkökaapelissa osoitettuun jännitteeseen.**
- **Sähköjännite voidaan vaihtaa poistamalla oikea sivulevy ja asettamalla jännitteenvaihdon liitinalustan kytkennät kuvassa 3 osoitetulla tavalla.**
- Älä käytä hitsauskonetta ilman kantta tai sivulevyjä, jolloin turvallisuus saattaisi vaarantua ja sisäisten komponenttien jäähdytys heikentyä.

2.3 ULKOiset KYTKENNÄT

2.3.1 Maadoituspuristimen kytkentä.

Liitä maadoituskaapelin liitin hitsauskoneessa olevaan liittimeen **E** ja maadoituspuristin työkappaleeseen.

2.3.2 Kaasupullen sijoitus ja kaasuletkun liittäminen

- Aseta kaasupullo hitsauskoneen kaasupullen tukeen ja kiinnitä se koneen takapaneeliin toimitettujen ketujen avulla.
- Tarkista määrävältein ketujen kunto ja vaihda ne uusiin tarvittaessa.
- Kaasupullo on varustettava paineensäätimellä, jossa on virtausmittari.
- Liitä kaasuletku paineensäätimeen vasta sitten, kun kaasupullo on asetettu paikalleen ja kunnolla kiinnitetty.
- Säädä kaasunvirtaukseksi non 10 - 18 l/min.

2.3.3 Langansyöttöläitteen kytkeminen

Tähän virtalähteeseen sopivat WF21 ja WF41 langansyöttöläitteet

Langansyöttöläitteen käyttö ja toiminta on selvitetty laitteen mukana tulevassa ohjeessa.

3 OHJAUSLAITTEIDEN KUVAUS

3.1 KONEEN ETUPANEELIN OHJAUSLAITTEET (KS. KUVA 4)



A - Merkkivalo

Yleismerkkivalo, käynnistys - sammutus.



C - Merkkivalo

Sytyy, kun termostaatti keskeyttää hitsauskoneen toiminnan.



B - Virtakytkin / valintakytkin

Koneen käynnistys ja sammutus, hitsausjännitealueen valinta.



D - Valintakytkin

Hienosäätää hitsausjännitettä, joka on aikaisemmin valittu valintakytkimellä **B**.



 
E - Maadoitusliitin

Liitin, johon maakaapeli kiinnitetään.

3.2 GENERAATTORIN OHJAUSLAITTEET (KS. KUVA 4)




H - Sähköliitin



G - Liitin

Liitin, johon jatkojohdon urospistoke kiinnitetään.

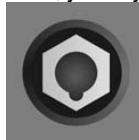

F - Liitin

Liitin, johon jatkojohdon irtopistoke (+ napa) kiinnitetään.

4 HITSAUS

4.1 Käyttökuntaon laitto

Varmista, että lankakoko on langansyöttöyrän merkinnän mukainen.

Käytä langansyöttöyröiden "U" uraprofilia alumiinilangalle ja "V" uraprofilia muille lankatyypeille.

4.2 HITSAUKSEN ALOITUS

- Liitä maadoituspuristin työkappaleeseen.
- Käännä kytkin **B** asentoon 1 tai 2.
- Poista polttimesta kaasusuutin.
- Irrota virtasuutin.
- Pujota hitsauslanka polttimen langanjohtimeen ja varmista, että lanka tulee syöttöyrän uraan ja että syöttöyrä on oikeassa asemassaan.
- Paina polttimen kytkintä, kunnes hitsauslanka tulee ulos polttimesta.
- **Varoitus:** Älä suuntaa polttinta kasvojasi kohti kun syötät lankaa polttimeen.

- Varmista, että virtasuutin vastaa käytettävää lankakokoa ja ruuva se kiinni polttimeen.
- Kiinnitä kaasusuutin polttimeen.

4.3 SUOJAKAASUN KÄYTÖÖ HIILITERÄSTEN HITSAUKESSA

Teräksiä hitsattaessa tule seuraavat seikat huomioida:

- Käytä seoskaasua , tavallisesti ARGON + CO₂, seosta jossa on vähintään 75 % Argonia Tämä seos takaa, että hitsauspalko liittyy hyvin hitsattavaan kappaleeseen.
- Käyttämällä puhdasta CO₂-suojakaasua jää hitsauspalko kapeaksi ja tunkeuma tulee suuremmaksi, mutta roiskeiden määrä kasvaa huomattavaksi.
- Käytä hitsauslanka, joka on laadultaan vähintään saman tasoista kuin hitsattava kappale. Käytä vain hyvälaatuista hitsauslanka, ruosteiset ja huonot hitsauslangat aiheuttavat puutteellisen ja huonon hitsaustuloksen.
- Vältä ruosteisten, öljyisten ja rasvaisten kappaleiden hitsaamista.

4.4 RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN HITSAUS

Hitsattaessa 300-sarjan ruostumattomia teräksiä tulee suojaakaasuna käyttää ARGONIA, johon on lisätty pieni määrä O₂:ta ta CO₂:ta (noin 2%), jolloin valokaaresta saadaan vakaa.

Älä koske käsilläsi hitsauslankaan. On tärkeää pitää koko hitsausalue puhtaana, että epäpuhtauksien pääsy hitsiliitokseen voidaan estää.

4.5 ALUMIIININ HITSAUS

Hitsattaessa alumiinia tulee käyttää:

- Suojakaasuna puhdasta ARGONIA
- Hitsauslanka, joka materiaaliltaan vastaa hitsattavaa kappaleita.
- Käytä hiomalaiikkaa tai harjaa, joka on tarkoitettu alumiinille, älä käytä niitä muille materiaaleille.

5. HITSAUSVIRHEET

1. HITSAUSVIRHE - Huokosia hitsin ulko- tai sisäpuolella

- Elektrodilla puutteellinen kosketus (ruosteinen pinta)
- Suojakaasu puuttuu
 - alhainen kaasun virtaus
 - viallinen virtausmittari
 - CO₂-suojakaasua ei ole esilämmitetty, paineensäädin jäätynyt.
 - viallinen magneettiventtiili
 - virtasuutin tukkeutunut roiskeista
 - kaasun ulostuloreiät tukkutuneet
 - hitsauspisteessä kova ilmavirtaus

2. HITSAUSVIRHE - Kutistushalkeamia

- Hitsauslanka tai työkappale on likainen tai ruosteinen.
- Hitsauspalko liian pieni
- Hitsauspalko kovera
- Tunkeuma liian syvä

3. HITSAUSVIRHE - Sivuhalkeamia

- Hitsauksen eteneminen liian nopea
- Liian alhainen hitsausvirta ja korkea kaarijännite

4. HITSAUSVIRHE - Liikaa roiskeita

- liian korkea kaarijännite
- Vääärä induktanssi CO₂ suojaakaasua ei ole esilämmitetty

6. HUOLTOTOIMENPITEET

• Kaasusuutin

Kaasusuutin tulee määrävärein puhdistaa roiskeista. Kaasusuutin on vaihdettava, kun se on vääräistynyt tai litistynyt.

• Virtasuutin.

Virtasuutimen ja hitsauslangan välisellä hyvällä kontaktilla taataan vakaa valokaari ja optimaalinen hitsausvirta; siksi varmista ja huomioi seuraavat seikat:

A) virtasuutimen reiän tulee olla puhdas, eikä siinä saa olla hapettumaa

B) roiskeita, jotka estäävät langan syötön, muodostuu helpoimmin pitkään hitsattaessa.

Siksi virtasuutin on puhdistettava useammin ja vaihdettava tarvittaessa.

C) Virtasuutin tulee kiristää kunnolla virtasuutimen pitimeen. Huonosti kiristetty virtasuutin lämpenee liikaa ja tarttuu kiinni, sekä vahingoittaa poltinta ja aikaansaapäätäisen langansyötön.

• Langanjohdin

Langanjohdin on tärkeä osa, joka tulee tarkastaa usein, koska siihen tarttuu hitsauslangasta hienojakoista kuparia ja metallipölyä.

Puhdista langanjohdin usein paineelman avulla. Langanjohdin kuluu käytössä, minkä johdosta se tulee vaihtaa määrävärein.

• Langansyöttöyksikkö

Puhdista määrävärein langansyöttölaitteen syöttörullat liasta ja lankakelasta irronneesta metallipölystä.

Tarkista ja puhdista määrävärein langansyöttöyksikkö: kela, syöttöpyörät, langanjohdin ja virtasuutin.